

目 录

前言.....	1
一、仪器各部件名称及其功能.....	5
1.1 各部件名称.....	5
1.2 显示屏.....	7
1.3 键盘.....	8
1.4 固定键.....	8
1.5 软按键（功能键）.....	9
1.6 符号.....	10
1.7 图标.....	10
1.8 菜单树.....	11
二、测量前的准备.....	12
2.1 仪器开箱和存放.....	12
2.2 安置仪器.....	12
2.3 电池电量信息.....	14
2.4 反射棱镜.....	15
2.5 基座的装卸.....	15
2.6 望远镜目镜调整和目标照准.....	16
2.7 输入模式.....	16
2.7.1 输入字符.....	17
2.7.2 编辑字符.....	18
2.7.3 删除字符.....	19
2.8 点搜索.....	19
2.9 通配符搜索.....	22
三、★星号键功能	23
3.1 常用设置.....	23
3.2 补偿状态.....	24
3.3 EDM 设置.....	24
3.3.1 设置 EDM 模式.....	24
3.3.2 设置目标类型.....	25
3.3.3 设置棱镜常数.....	25
3.3.4 设置气象数据.....	26
3.3.5 格网因子的设置.....	28

3.3.6 设置仪器常数.....	29
3.3.7 查看测距信号.....	30
3.4 作业设置.....	31
3.4.1 作业文件.....	32
3.4.2 调用文件.....	32
四、基本测量.....	34
4.1 测量注意事项.....	34
4.2 基本测量界面.....	35
4.3 设置测站点.....	36
4.4 定向设置.....	38
4.5 数据采集.....	41
4.5.1 测存.....	43
4.5.2 测量.....	44
4.5.3 存储.....	45
4.5.4 编码(调用和添加).....	46
4.5.5 查看.....	46
4.5.6 距离和角度偏心设置.....	47
4.6 水平角设置功能.....	48
4.7 放样.....	49
4.7.1 极坐标法.....	50
4.7.2 输入放样点.....	52
4.7.3 从作业中提取坐标.....	53
4.7.4 极坐标放样.....	54
4.7.5 正交法放样.....	56
4.7.6 坐标差放样.....	58
4.8 系统信息.....	60
4.8.1 日期和时间设置.....	60
五、应用程序.....	62
5.1 后方交会.....	63
5.2 悬高测量.....	66
5.3 对边测量.....	69
5.3.1 折线对边(A-B,B-C).....	69
5.3.2 射线对边(A-B,A-C).....	71
5.4 面积测量.....	73
5.5 道路.....	76
5.5.1 道路设计.....	76
5.5.1.1 编辑水平定线.....	77
5.5.1.2 修改水平定线.....	84

5.5.1.3 编辑垂直定线.....	85
5.5.1.4 修改垂直定线.....	86
5.5.1.5 删除水平定线.....	87
5.5.1.6 删除垂直定线.....	88
5.5.2 道路放样.....	88
5.5.3 斜坡放样.....	94
六、文件管理.....	97
6.1 测量文件.....	98
6.2 坐标文件.....	99
6.3 编码文件.....	101
6.4 磁盘信息.....	102
6.5 文件导入.....	103
6.6 文件导出.....	105
6.7 读卡器模式.....	107
七、系统设置.....	108
八、误差校准.....	112
8.1 管水准器.....	112
8.2 圆水准器.....	112
8.3 望远镜分划板.....	113
8.4 竖盘指标零点自动补偿.....	114
8.5 指标差(i 角)和竖盘指标零点设置.....	114
8.6 视准差(视准轴与横轴的垂直度(2C))	116
8.7 横轴误差的校准.....	118
8.8 误差信息.....	120
8.9 光学对中器.....	120
8.10 仪器常数(K).....	121
8.11 视准轴与发射电光轴的平行度.....	123
8.12 无棱镜测距.....	124
8.13 基座脚螺旋.....	124
8.14 反射镜有关组合件.....	124
九、技术参数.....	126
十、附件.....	128
【附录 A】 计算道路定线元素.....	129
1、道路定线元素.....	129
2、计算道路定线元素.....	131

前 言

非常感谢您选购三鼎 STS720 系列全站仪！

本手册使用范围：适用于 STS720 系列全站仪。

720 全站仪装有红色激光测距仪。

720R 全站仪装有红色可见激光、无需棱镜测距的测距仪。

本手册中作有“”的部分仅适用于 720R 型全站仪。使用仪器之前请仔细阅读！

特点：

1、强大的内置软件功能

STS720 系列全站仪精细的内置软件设计，一目了然的菜单结构和丰富、实用的应用程序，在工程测量和放样中尤其能大显身手。

2、操作简单

STS720 系列全站仪是拥有丰富的功能按键、字符与数字完美结合的输入模式，简单、实用、方便，即使是没多少测量经验的工程师也能快速掌握。

3、超大容量内存

STS720 系列全站仪是拥有超大容量内存，可记录海量数据。约 30 万组（测量数据+坐标数据）。

4、SD 卡功能

高记忆容量、快速传输数据、极大的移动灵活性以及很好的安全性等功能，作业当中各种数据都可以方便地导入到 SD 卡中，通过笔记本电脑插槽或读卡器就可以轻松在电脑上读取 SD 卡内的数据。在进行 SD 卡内的文件操作过程当中不能拔取 SD 卡，否则会导致数据丢失或者损坏。

5、绝对数码度盘

预装绝对数码度盘，仪器开机即可直接进行测量。即使中途重置电源，方位角信息也不会丢失。

 6、免棱镜测距

该系列全站仪中带激光测距的 STS720R 的免棱镜测距功能可直接对各种材质、不同颜色的物体（如建筑物的墙面、电线杆、电线、悬崖壁、山体、泥土、木桩等）进行远距离、高精度的测量。对于那些不易到达或根本无法到达的目标，带来了特别的福音。

7、优秀的防水防尘功能

STS720 系列全站仪具备防水防尘功能，实现了全站仪硬件性能的又一突破。

注意事项：

- 1、 日光下测量应避免将物镜直接对准太阳。建议使用太阳滤光镜以减弱这一影响。
- 2、 避免在高温和低温下存放仪器，亦应避免温度骤变（使用时气温变化除外）。
- 3、 仪器不使用时，应将其装入箱内，置于干燥处，并注意防震、防尘和防潮。
- 4、 若仪器工作处的温度与存放处的温度差异太大，应先将仪器留在箱内，直至适应环境温度后再使用。
- 5、 若仪器长期不使用，应将电池卸下分开存放。并且电池应每月充电一次。
- 6、 运输仪器时应将其装于箱内进行，运输过程中要小心，避免挤压、碰撞和剧烈震动。长途运输最好在箱子周围使用软垫。
- 7、 架设仪器时，尽可能使用木脚架。因为使用金属脚架可能会引起震动影响测量精度。
- 8、 外露光学器件需要清洁时，应用脱脂棉或镜头纸轻轻擦净，切不可用其它物品擦拭。
- 9、 仪器使用完毕后，应用绒布或毛刷清除仪器表面灰尘。仪器被雨水淋湿后，切勿通电开机，应用干净软布擦干并在通风处放一段时间。
- 10、作业前应仔细全面检查仪器，确定仪器各项指标、功能、电源、初始设置和改正参数均符合要求时再进行作业。
- 11、若发现仪器功能异常，非专业维修人员不可擅自拆开仪器，以免发生不必要的损坏。
- 12、免棱镜型 STS720R 系列全站仪发射光是激光，使用时不能对准眼睛。

北京三鼎光电仪器有限公司

二零一三年十月

(厂家保留对技术及产品规格进行修改的权利而不事先通知。)

安全指南

内置测距仪（可见激光）

警告:

全站仪配备激光等级 3R / III a 测距仪由以下标识辨认:

在仪器正镜垂直制微动上方贴有提示标签: "3A 类激光产品", 对面也有一张同样的标签。

该产品属于 Class 3R 级激光产品, 根据下列标准

IEC 60825-1: 2001 “激光产品的辐射安全”。

Class 3R / III a 激光产品: 连续观察激光束是有害的, 要避免激光直射眼睛。在波长 400nm-700nm 能达到发射极限在 Class 2 / II 的五倍以内。

警告:

连续直视激光束是有害的。

预防:

不要用眼睛盯着激光束看, 也不要将激光束指向别人。反射光束对仪器来说都是有效测量。

警告:

当激光束照射在如棱镜、平面镜、金属表面、窗户上时, 用眼睛直接观看反射光可能具有危险性。

预防:

不要盯着激光反射的地方看。在激光开关打开时 (测距模式), 不要在激光光路或棱镜旁边看。只能通过全站仪的望远镜观看照准棱镜。

警告:

不正确使用 Class 3R 激光设备是有危险性的。

预防:

要避免造成伤害, 让每个使用者都切实做好安全预防措施, 必须在可能发生危害的距离内 (依标准 IEC60825-1: 2001) 做好控制。

下面是有关标准的主要部分的解释:

Class 3R 级激光产品在室外和建筑工地使用 (测量、定线、操平)。

- a 只有经过相关培训和认证的人才可以安装、调试和操作此类激光设备。
- b 在使用区域范围内设立相应激光警告标志。
- c 要防止任何人用眼睛直视激光束或使用光学仪器观看激光束。
- d 为了防止激光对人的损害，在工作路线的末端应挡住激光束，在激光束穿过限制区域（有害距离*），且有人活动时必须终止激光束。
- e 激光束的通过路线必须设置在高于或低于人的视线。
- f 激光产品在不用时，妥善保管存放，未经认证的人不得使用。
- g 要防止激光束无意间照射如平面镜、金属表面、窗户等，特别要小心如平面镜、凹面镜的表面。

*有害距离是指从激光束起点至激光束减弱到不会对人造成伤害的最大距离。

配有 Class 3R / III a 激光器的内置测距仪产品，有害距离是 1000m (3300ft)，在此距离以外，激光强度减弱到 Class 1 (眼睛直观光束不会造成伤害)。

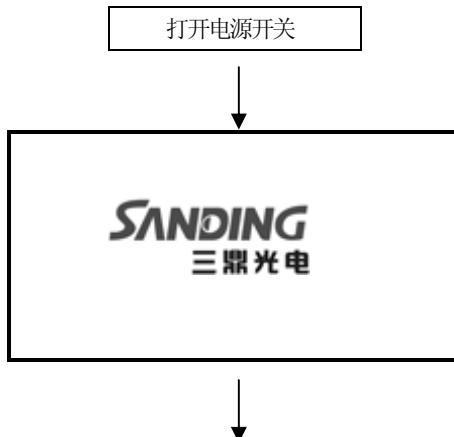
一、仪器各部件名称及其功能

1.1 各部件名称






1.2 显示屏



主屏幕

- 确认显示窗中显示有足够的电池电量, 当电池电量不多的时候, 请及时更换电池或对电池进行充电。参见“2.3 电池电量信息”。
- 上图为仪器显示屏。对于不同的本地化语言版本可能与此略有差异。

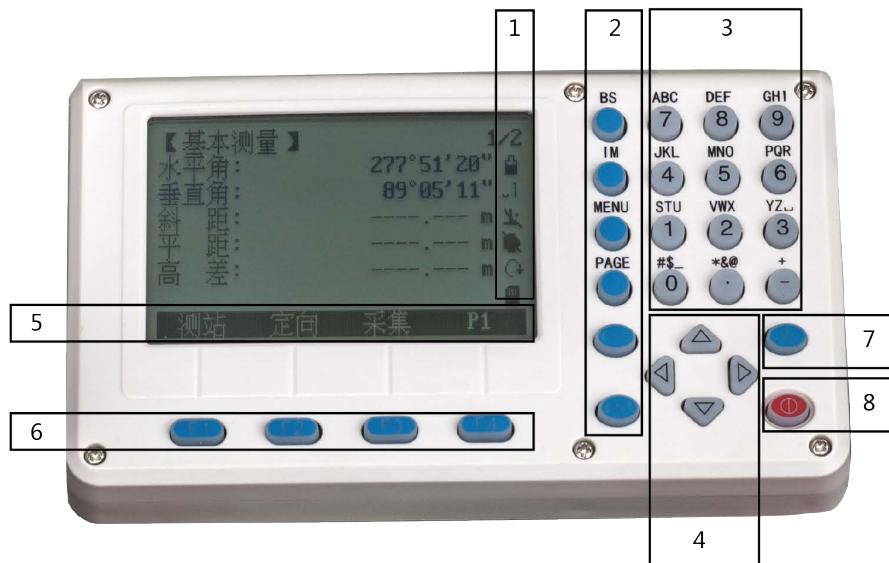1.3 键盘



- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) 图标 | 2) 固定键(具有相应的固定功能) |
| 3) 字符数字键 | |
| 4) 导航键(在编辑或输入模式中控制输入光标, 或控制当前操作光标) | |
| 5) 软功能键(相应功能随屏幕底行显示而变化) | |
| 6) 软功能(显示软功能键对应的操作功能, 用于启动相应功能)。 | |
| 7) 星号键(重要按键) | 8) 电源开关键 |

1.4 固定键

[BS]: 输入状态中删除光标前面的字符。

[IM]: 输入状态中切换字母和数学输入。

[菜单]: 菜单键。调用程序、设置参数、数据管理、通信参数、仪器检校、系统信息和数据传输等。

[翻页]: 翻页键。当某对话框包含几个页面时, 用于翻页。

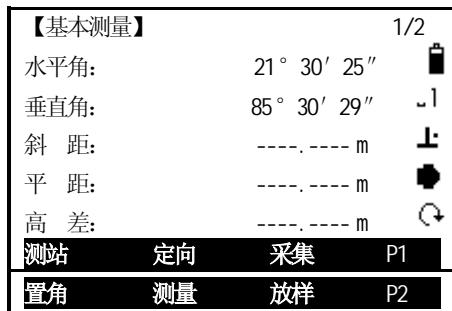
[ESC]: 退出对话框或退出编辑模式, 保留先前值不变。返回上一级菜单。

[ENT]: 确认输入, 进入下一输入区。


F1~F4: 软按键功能参见所显示的信息。

★ : 星号键。常用设置十字丝照明、激光对点、对比度、背光灯、电池电量、激光指向、补偿状态、EDM 和工作文件的选择。

1.5 软按键（功能键）



按[翻页]

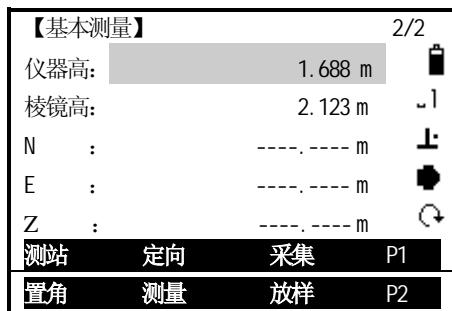

屏幕上面几行显示观测数据，命令及功能软按键列于屏幕底行，可以通过按键将对应的功能键激活。每一个软功能键所代表的实际意义依赖于当前激活的应用程序及功能。

一般软按键：

按键	含义
[测站]	设置测站点。
[定向]	设置后视方位角。
[采集]	进入数据采用功能。
[P1]	功能翻页，至 P2 功能。
[置角]	设水平角。
[测量]	测量距离和坐标。
[放样]	进入放样功能
[P2]	功能翻页，至 P1 功能。

1.6 符号

根据不同的软件版本，符号表示一种特定的工作状态。

按键	含义
◀▶	表示本栏中有多项内容可选。
◀ ▶ ▷	请用左右导航键进行选择
▲ ▾	用回车键或上下导航键退出选择。
▲, ▾, ◀, ▷, 1/N	表示有多页可供选择,用 PAGE 翻页键选择。
↶ ↽	表示水平角设置为“左角测量”(或右角测量),即逆(顺)时针旋转增加。

1.7 图标

电池容量状态符号:

■ 表示电池剩余容量的符号。

字符数字输入状态符号:

·1 数字模式。

·A 字符/数字模式。

补偿器状态符号:

上 表示补偿器打开。

下 表示补偿器关闭。

测距类型状态符号:

● 不可见光红外测距,有反射棱镜作合作目标。

☒ 不可见光红外测距,无需反射棱镜测距,可对所有目标进行测量。

☒ ☒ 用反射片作合作目标。

水平角状态符号:

↶ 水平角左旋转增加。

↷ 水平角右旋转增加。

SD 状态显示:

■ 检测到 SD 卡。、

■ SD 卡无法识别

1.8 菜单树

[菜单]>F1-F4 确认选择的菜单。

依据界面顺序安排，菜单条目可能会不同。



二、测量前的准备

2.1 仪器开箱和存放

- **开箱**

轻轻地放下箱子，让其盖朝上，打开箱子的锁栓，开箱盖，取出仪器。

- **存放**

盖好望远镜镜盖，使照准部的垂直制动手轮和基座的水准器朝上，将仪器平卧（望远镜物镜端朝下）放入箱中，轻轻旋紧垂直制动手轮，盖好箱盖，并关上锁栓。

2.2 安置仪器

将仪器安装在三角架上，精确整平和对中，以保证测量成果的精度。

- **操作参考：**

1、利用垂球对中与整平

1) 架设三角架

①首先将三角架打开，使三角架的三腿近似等距，并使顶面近似水平，拧紧三个固定螺旋。

②使三角架的中心与测点近似位于同一铅锤线上。

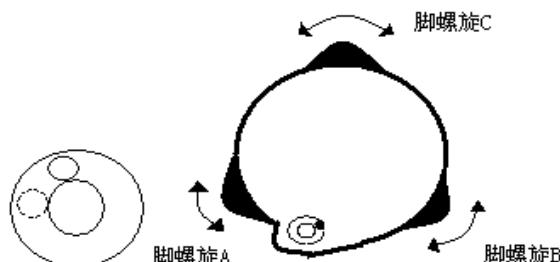
③踏紧三角架使之牢固地支撑于地面上。

2) 将仪器安置到三角架上


将仪器小心地安置到三角架顶面上，用一只手握住仪器，另一只手松开中心连接螺旋，在架头上轻移仪器，直到锤球对准测站点标志的中心，然后轻轻拧紧连接螺旋。

3) 利用圆水准器粗平仪器

①旋转两个脚螺旋 A、B，使圆水准器气泡移到与上述两个脚螺旋中心连线相垂直的直线上。




②旋转脚螺旋 C，使圆水准气泡居中。

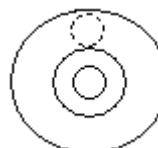


4) 利用管水准器精平仪器

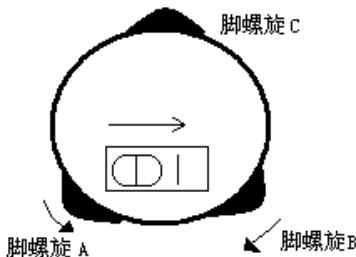①松开水平制动螺旋，转动仪器使管水准器平行于某一对脚螺旋 A、B 的连线，再旋转脚螺旋 A、B，使管水准器气泡居中。



②将仪器绕竖轴旋转 90°，再旋转另一个脚螺旋 C，使管水准器气泡居中。

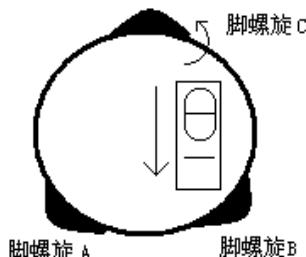

③再次旋转仪器 90°，重复步骤①、②，直到四个位置上气泡居中为止。

2、利用光学对中器对中

1) 架设三角架

将三角架伸到适当高度，确保三腿等长、打开，并使三角架顶面近似水平，且位于测站点的正上方。将三角架腿支撑在地面上，使其中一条腿固定。

2) 安置仪器和对点

将仪器小心地安置到三角架上，拧紧中心连接螺旋，调整光学对点器，使十字丝成像清晰。双手握住另外两条未固定的架腿，通过对光学对点器的观察调节该两条腿的位置。当光学对点器大致对准测站点时，使三角架三条腿均固定在地面上。调节全站仪的三个脚螺旋，使光学对点器精确对准测站点。

3) 利用圆水准器粗平仪器

调整三角架三条腿的长度，使全站仪圆水准气泡居中。

4) 利用管水准器精平仪器

①松开水平制动螺旋，转动仪器，使管水准器平行于某一对脚螺旋 A、B 的连线。通过旋转脚螺旋 A、B，使管水准器气泡居中。

②将仪器旋转 90°，使其垂直于脚螺旋 A、B 的连线。旋转脚螺旋 C，使管水准器气泡居中。

5) 精确对中与整平

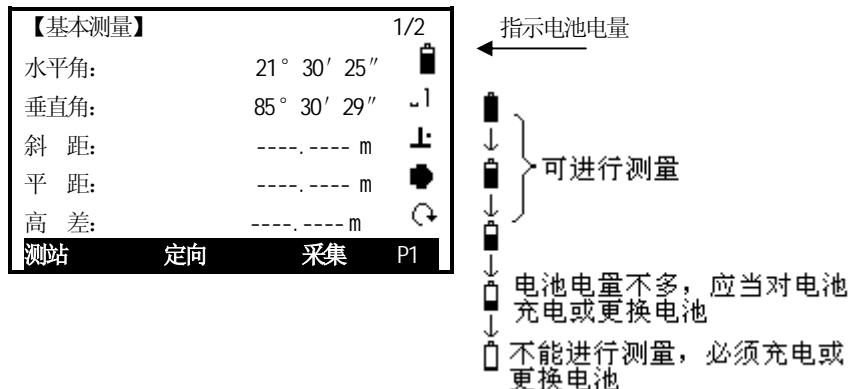
通过对光学对点器的观察，轻微松开中心连接螺旋，平移仪器(不可旋转仪器)，使

仪器精确对准测站点。再拧紧中心连接螺旋，再次精平仪器。

此项操作重复至仪器精确对准测站点为止。

2.3 电池电量信息

电池电量图标用于指示电池电量级别。



注意:

- ① 电池工作时间的长短取决于环境条件，如：仪器周围温度、充电时间的长短和充、放电的次数。为安全起见，建议用户提前充电或准备一些充好电的备用电池。
- ② 电池电量图标表示当前测量模式下的电量级别。角度测量模式下显示的电池电量状况未必够用于距离测量。由于测距的耗电量大于测角，当从角度测量模式转换为距离测量模式时，可能会由于电池电量不足导致仪器运行中断。

- 建议外业测量出发前先检查一下电池电量状况。
- ③ 观测模式改变时电池电量图表不一定会立刻显示电量的减小或增加。电池电量指示系统是用来显示电池电量的总体情况，它不能反映瞬间电池电量的变化。

• 电池充电注意事项

- ☆ 电池充电必须使用三鼎公司配置的 SC-21 专用充电器。
- ☆ 充电时先将充电器接好电源，从仪器上取下电池盒，将充电器插头插入电池盒的充电插座，充电器上的指示灯为橙色表示正在充电，当指示灯为绿色表示充电结束，拔出插头。

• 取下机载电池盒时注意事项:

- 每次取下电池盒时，都必须先关掉仪器电源，否则仪器容易被损坏。

• 充电时注意事项:

- 尽管充电器有过充保护回路，充电结束后应将插头从插座中拔出。

- 要在 0~45℃ 温度范围内充电，超出此范围可能充电异常。

如果充电器与电池已连接好，指示灯却不亮，此时充电器或电池可能已经损坏，请找专业人员修理。

- **电池存放时的注意事项：**

充电电池可重复充电 300~500 次，电池完全放电会缩短其使用寿命。

为更好地获得电池的最长使用寿命，请保证每月充电一次。

2.4 反射棱镜

当全站仪用红外光进行距离测量等作业时，需在目标处放置反射棱镜。反射棱镜有单（三）棱镜组，可通过基座连接器将棱镜组与基座连接，再安置到三角架上，也可直接安置在对中杆上。棱镜组由用户根据作业需要自行配置。

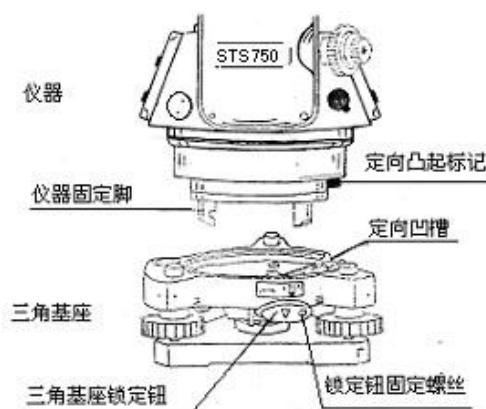
三鼎公司生产的棱镜组如图所示：



2.5 基座的装卸

- **拆卸**

如有需要，三角基座可从仪器（含采用相同基座的反射棱镜基座连接器）上卸下，先用螺丝刀松开基座锁定钮固定螺丝，然后逆时针转动锁定钮约 180°，即可使仪器与基座分离。



• 安装

将仪器的定向凸出标记与基座定向凹槽对齐，把仪器上的三个固定脚对应放入基座的孔中，使仪器装在三角基座上，顺时针转动锁定钮约180°，使仪器与基座锁定，再用螺丝刀将锁定钮固定螺丝旋紧。

2.6 望远镜目镜调整和目标照准

• 瞄准目标的方法（供参考）

①对准明亮地方，旋转目镜筒，调焦看清十字丝（先朝一个方向旋转目镜筒，再慢慢旋进调焦清楚十字丝）。

②利用粗瞄准器内的三角形标志的顶尖瞄准目标点，照准时眼睛与瞄准器之间应保留有一定距离。

③利用望远镜调焦螺旋使目标成像清晰。

 当目镜端上下或左右移动发现有视差时，说明调焦或目镜屈光度未调好（这将影响观测的精度），应仔细调焦并调节目镜筒消除视差。

2.7 输入模式

STS20系列全站仪键盘自带字符数字键，因此用户可以直接输入数字和字符。

• STS720:

STS720系列全站仪每一按键上定义有三个字母和一个数字。

数字区域

数字区域只能输入数字。在数字键盘上按键，数字会显示在显示屏上。

字符/数字区域

字符/数字区域可以输入字符和数字。在字符键盘上按键启动输入模式。通过几次按键可以选出需要的字符：如A->B->C->7……

当屏幕第三行最后的符号是A时，在数字键盘上输入字符/数字；为1时，只能输入数字。在任何要求手工输入的屏幕，按[IM]键可切换键盘的字符输入模式与数字输入模式。

• 符号

STS720(R)系列全站仪可输入的字符有：A~Z、.、/、\$、_、@、&、*、+、-等。

+/-：在字符/数字输入模式中，与一般的字符含义相同，没有数字含义。在数字输入模式中，只能用在输入的数字前面。

• 特殊字符

* 在通配符点查询时，需要用到“*”字符。在STS720系列全站仪的字符输入模式中，按 键一次；

所有的键可在屏幕上输入。

用导航键 可移动光标位置。

2.7.1 输入字符

每一按键上定义有三个字母和一个数字，进入字符/数字输入模式时，每按一次，光标位置处将显示出其中一个字母，按第四次出现数字。所需字符/数字出现后，光标自动移至下一待输入位置。

例如：输入 123ABF8

操作步骤	按键	显示
①在数字键盘上按键启动输入模式。 当屏幕第三行最右边对应的功能为 时，表示当前键盘处于数字输入状态。		
②按下数字键 123，数字输入完毕后，再按下 [IM] 字母和数字切换键，进入 字符输入状态，第三行最右边显示。	[1] [2] [3] + [F4]	
③按数字键 “7” 一次，显示字母 A，光标自动移到下一输入位置，按 “7” 两次，显示 B，再按 “8” 三次，显示 F，最后按 “8” 四次，显示 8。这样就完成了 123ABF8 的输入。	输入[A] [B] [F] [8]	

④按 [ENT] 键结束输入，将光标移到下一项。	[ENT]	【数据采集】 点 名: 123ABF8 棱镜高: 1.500 m 编 码: ----- 水平角: 0° 00' 00" 垂直角: 90° 00' 00" 平 距: --- . --- m <hr/> 测存 测量 存储 P1
--------------------------	-------	--

2.7.2 编辑字符

可以对于已输入的字符进行编辑。

操作步骤	按键	显示
①按导航键的 将光标置于需编辑的字符上。		【数据采集】 点 名: SAYDIND 棱镜高: 1.500 m 编 码: ----- 水平角: 0° 00' 00" 垂直角: 90° 00' 00" 平 距: --- . --- m <hr/> 测存 测量 存储 P1
②输入新的字符。(例: 这里输入“N”) ※1)	输入[N]	【数据采集】 点 名: SANDIND 棱镜高: 1.500 m 编 码: ----- 水平角: 0° 00' 00" 垂直角: 90° 00' 00" 平 距: --- . --- m <hr/> 测存 测量 存储 P1
③按 [ENT] 确认输入。	[ENT]	【数据采集】 点 名: SANDIND 棱镜高: 1.500 m 编 码: ----- 水平角: 0° 00' 00" 垂直角: 90° 00' 00" 平 距: --- . --- m <hr/> 测存 测量 存储 P1

※1)字符的输入方法请参见“2.7.1 输入字符”。

2.7.3 删除字符

可以删除已输入的字符。

操作步骤	按键	显示
①按导航键的 将光标置于需删除字符的前面处。		<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: SSADING</p> <p>棱镜高: 1.500 m</p> <p>编码: -----</p> <p>水平角: 0° 00' 00"</p> <p>垂直角: 90° 00' 00"</p> <p>平距: --- . -- m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>
②按[BS] (删除)键。	[BS]	<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: SANDING</p> <p>棱镜高: 1.500 m</p> <p>编码: -----</p> <p>水平角: 0° 00' 00"</p> <p>垂直角: 90° 00' 00"</p> <p>平距: --- . -- m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>
③按[ENT]确认输入。 若需恢复原值，则按[ESC]取消修改。	[ENT] 或[ESC]	<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: SANDING</p> <p>棱镜高: 1.500 m</p> <p>编码: -----</p> <p>水平角: 0° 00' 00"</p> <p>垂直角: 90° 00' 00"</p> <p>平距: --- . -- m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>

2.8 点搜索

点搜索是一项综合功能，是用程序查找仪器内存的坐标文件中的坐标点。

可以启动点搜索功能的地方很多，这里以“设置测站”中搜索已知点为例。

操作步骤	按键	显示
------	----	----

<p>在【基本测量】中按 F3 [测站点]，进入设置测站功能。</p>	<p>[F3] [测站点]</p>	<p>【测站点】</p> <table border="1"> <tr><td>测站点:</td><td>STN1</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>-----</td></tr> <tr><td>仪器高:</td><td>1.720m</td></tr> <tr><td>N0 :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>E0 :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>Z0 :</td><td>0.000m</td></tr> </table> <p>设置 编码 坐标 保存</p>	测站点:	STN1	编 码:	-----	仪器高:	1.720m	N0 :	0.000m	E0 :	0.000m	Z0 :	0.000m
测站点:	STN1													
编 码:	-----													
仪器高:	1.720m													
N0 :	0.000m													
E0 :	0.000m													
Z0 :	0.000m													
<ul style="list-style-type: none"> ●按 F3[坐标]，进入调用坐标文件的坐标列表。这个界面下用导航键↑↓或 F3[查找]功能选择所需的坐标点，然后按 ENT 键确认。 ●左右导航键◀▶可翻页查找数据。 ●右上角的“1/20”显示中，“1/”代表光标选中坐标点在文件中的序号，“20”代表文件中坐标的总数。 	<p>[F3] [坐标]</p>	<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标
1	坐标													
2	坐标													
3	坐标													
4	坐标													
5	坐标													
6	坐标													

屏幕下方软按键介绍：

F1[编辑] 显示所选择点的坐标，并可以进行坐标编辑。

<p>●用导航键的↑↓上下移动光标或 ENT 键，选择要编辑的内容。然后按 F4[保存]，完成坐标编辑并且返回。</p>	<p>[F1]</p>	<p>【编辑坐标】</p> <table border="1"> <tr><td>点 名:</td><td>11</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>TREE</td></tr> <tr><td>N :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>E :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>Z :</td><td>0.000m</td></tr> </table> <p>编码 保存</p>	点 名:	11	编 码:	TREE	N :	0.000m	E :	0.000m	Z :	0.000m		
点 名:	11													
编 码:	TREE													
N :	0.000m													
E :	0.000m													
Z :	0.000m													
<p>按[ESC]或[F4](确认)键返回上一菜单。</p>	<p>[ESC] 或 [F4]</p>	<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标
1	坐标													
2	坐标													
3	坐标													
4	坐标													
5	坐标													
6	坐标													

F2[添加] 人工输入坐标点

<p>●若作业中不存在所需点名，可按[F2](添加)键输入坐标。</p> <p>●用导航键的↑↓上下移动光标或ENT键，选择要编辑的内容。然后按F4[保存]，完成坐标添加。</p> <p>注意：坐标文件中不会有重名点。</p>	<p>[F2] [添加]</p>	<p>【添加坐标】</p> <table border="1"> <tr><td>点 名:</td><td>11</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>TREE</td></tr> <tr><td>N :</td><td>6578.345m</td></tr> <tr><td>E :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>Z :</td><td>0.000m</td></tr> </table> <p>编码 保存</p> <p>【添加坐标】</p> <p>坐标数据记录成功!</p> <p>确定</p> <p>【添加坐标】</p> <table border="1"> <tr><td>点 名:</td><td>12</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>-----</td></tr> <tr><td>N :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>E :</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>Z :</td><td>0.000m</td></tr> </table> <p>编码 保存</p>	点 名:	11	编 码:	TREE	N :	6578.345m	E :	0.000m	Z :	0.000m	点 名:	12	编 码:	-----	N :	0.000m	E :	0.000m	Z :	0.000m
点 名:	11																					
编 码:	TREE																					
N :	6578.345m																					
E :	0.000m																					
Z :	0.000m																					
点 名:	12																					
编 码:	-----																					
N :	0.000m																					
E :	0.000m																					
Z :	0.000m																					

F3[查找]

<p>F3 [查找]</p>	<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标
1	坐标												
2	坐标												
3	坐标												
4	坐标												
5	坐标												
6	坐标												
<p>输入要查找的坐标点名按确定。</p> <p>坐标文件中不会有重名点。</p>	<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>点 名:</td><td>S 1</td></tr> </table> <p>确定</p>	点 名:	S 1										
点 名:	S 1												

2.9 通配符搜索

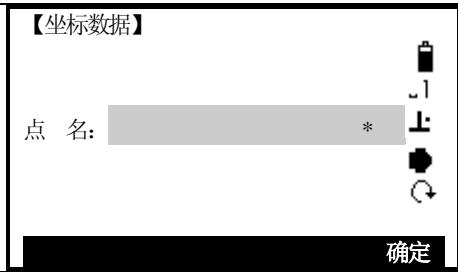
是指用通配符“*”代表所要搜索的字符。

通配符搜索通常用于不能确切知道要查找的点名或要查找的是一批点的情况下使用。

示例：

- * 查找出所有的点。
- A 查找出所有点名为“A”的点。
- A* 查找出所有以“A”开头的点(例如：A8, A71, ABDE)
- *1 查找所有点名第二位是1的点(如：W1, F15, A1R)
- A*1 查找所有点名第一位是“A”，第三位是“1”的点(如：AD1、AR100, AS16)

操作步骤：(以“*”搜索为例)

操作步骤	按键	显示												
①输入通配符“*”(这里以“*”为例)，并按[ENT]键。	输入点名 + [F1]	 <p>【坐标数据】</p> <p>点 名: *</p> <p>确定</p>												
<ul style="list-style-type: none"> ●显示搜索结果。用导航键的上 下移到光标，选择点名。 ●左右导航键可翻页查找数据。 ●找到所需点名后，按[ENT]返回上一级菜单。 ●按F4[删除]，可删除光标所在的坐标数据。 	<ul style="list-style-type: none"> + [ENT] 	 <p>【坐标数据】 1/20</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标
1	坐标													
2	坐标													
3	坐标													
4	坐标													
5	坐标													
6	坐标													

三、★星号键功能

星号键功能是快捷键功能，多数功能中都能直接进入星号键，这给用户使用带来了方便。其中包括了最常用的设置：十字照明、激光对点、对比度、背光灯、电池电量、激光指向、补偿、EDM（测距状态设置）和作业文件的设置。

3.1 常用设置



操作步骤	按键	显示
按[★]键，进入【常用设置】	[★]	<p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↘ ↗ 1 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ 黑 背景光: 关闭 ↘ ↗</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p>
<p>●在此界面用上下导航键↑↓移动光标选择功能。 ●然后用左右导航键←→设定该功能的状态。</p> <p>1. 十字丝照明 (0 ~ 4): 0 代表关闭, 4 代表亮度最大。</p> <p>2. 激光对点 (0 ~ 2): 0 代表关闭, 2 代表亮度最大。</p> <p>3. 对比度 (0 ~ 15) 0 代表最淡, 15 代表最深。</p> <p>4. 仪器背景光: 关闭/开启。</p>		<p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↘ ↗ 1 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ 黑 背景光: 关闭 ↘ ↗</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p>

屏幕下方软按键介绍:

操作步骤	按键	显示
<p>①按[★]键，进入【常用设置】 F1[指向] 是激光指向开关。</p>	[★]	<p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↘ ↗ 1 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ 黑 背景光: 关闭 ↘ ↗</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p>

3.2 补偿状态

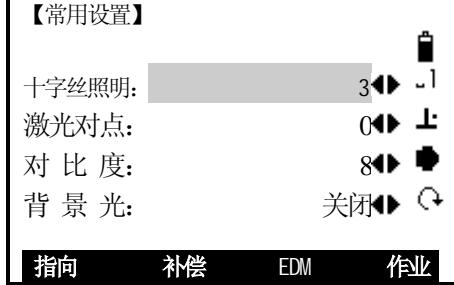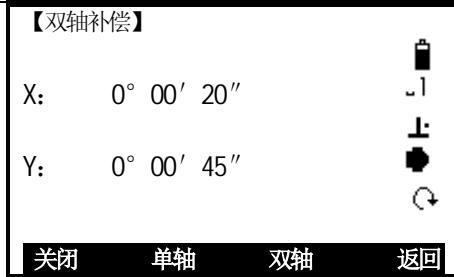
F2[补偿]:


操作步骤	按键	显示
<p>①按【★】键，进入【常用设置】 F1[指向] 是激光指向开关。</p>	[★]	 <p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↘ ↗ 1 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ 黑 背景光: 关闭 ↘ ↗</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p>
<p>●按 F2[补偿]，进入补偿状态显示和补偿状态设置界面。 ●此界面中可以参考电子气泡显示调平仪器。 ●若要关闭补偿功能，则按[F1]键。 ●选单轴补偿功能，则按[F2]键。 ●选双轴补偿功能，则按[F3]键。 ●按上下导航键 可调激光对点强度。</p>	F2 [补偿]	 <p>【双轴补偿】</p> <p>X: 0° 00' 20" Y: 0° 00' 45"</p> <p>关闭 单轴 双轴 返回</p>

3.3 EDM 设置


3.3.1 设置 EDM 模式

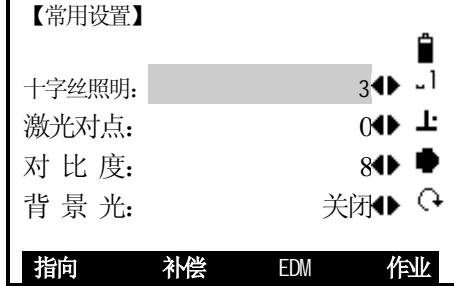F3[EDM]:

操作步骤	按键	显示
<p>①按【★】键，进入【常用设置】 F1[指向] 是激光指向开关。</p>	[★]	 <p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↘ ↗ 1 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ 黑 背景光: 关闭 ↘ ↗</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p>
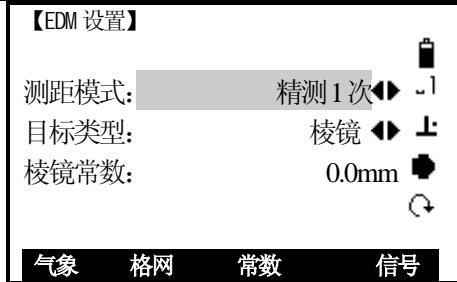
<p>●按F3[EDM]，进入EDM设置功能如图。在此界面用上下导航键移动光标选择功能。</p> <p>●然后用左右导航键◀▶选择该功能的状态。</p> <p>●测距模式可选择：“精测1次”～“精测5次”/“精测连续”/“跟踪测量”。</p>	F3 [EDM]	 <p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次</p> <p>目标类型: 棱镜 上</p> <p>棱镜常数: 0.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
---	-------------	---

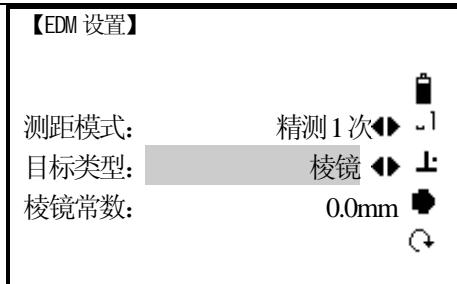
3.3.2 设置目标类型（棱镜/无棱镜/反射片）

<p>●在此界面中用上下导航键移动光标到“目标类型”。</p> <p>●然后用左右导航键◀▶选择反射体类型：棱镜/无棱镜/反射片。</p>	F3 [EDM]	 <p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次</p> <p>目标类型: 棱镜 上</p> <p>棱镜常数: 0.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
---	-------------	---

3.3.3 设置棱镜常数

当使用棱镜作为反射体时，需在测量前设置好棱镜常数。一旦设置了棱镜常数，关机后该常数将被保存。

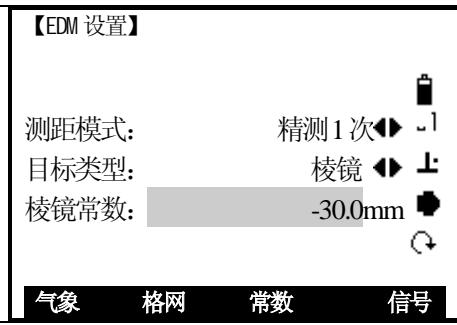●设置示例：棱镜常数值-30mm

操作步骤	按键	显示
<p>●进入EDM设置屏幕后，用导航键的▼将光标移到棱镜常数项。</p> <p>●输入完毕，按[ENT]键确认。</p> <p>若要取消所作的设置，按ESC。</p>	输入-30	 <p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次</p> <p>目标类型: 棱镜 上</p> <p>棱镜常数: -30.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
※1) 棱镜常数值的输入方法请参见“2.7 输入模式”。		
※2) 棱镜常数值范围：-99mm～+99mm，步长0.1mm		

3.3.4 设置气象数据

折光系数:

仪器在进行水平距离和高差的计算时，可自动对大气折光和地球曲率的影响进行改正。

大气折光和地球曲率的改正依下面所列的公式计算：

经改正后的平距:

$$D=S * [\cos \alpha + \sin \alpha * S * \cos \alpha (K-2) / 2Re]$$

经改正后的高差:

$$H=S * [\sin \alpha + \cos \alpha * S * \cos \alpha (1-K) / 2Re]$$

 若不进行大气折光和地球曲率改正，则计算平距和高差的公式为：

$$D=S * \cos \alpha$$

$$H=S * \sin \alpha$$

式中：

K=0.14 大气折光系数

Re=6370 km 地球曲率半径

α (或 β) 从水平面起算的竖角 (垂直角)

S 斜距

注：本仪器的大气折光系数出厂时已设置为 K=0.14。也可以设置为关闭(0 值)。

操作步骤	按键	显示
在 EDM 设置屏幕中，按[F1] (气象) 进入大气改正功能。	[F1]	<p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测 1 次 目标类型: 棱镜 棱镜常数: -30.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
●用上下导航键移动光标，当光标在“折光系数”上时，按左右   选择折光系数：关闭 / 0.14 / 0.20 。选好后按 [ENT] 键确定或按 F4[确定] 键退出。		<p>【气象数据】</p> <p>折光系数: 0.14 温 度: 20 °C 气 压: 1013.2 hPa 气象改正: 0.0 PPM</p> <p>PPM=0 确定</p>

气象改正:

距离测量时，距离值会受测量时大气条件的影响。

为了顾及大气条件的影响，距离测量时须使用气象改正参数修正测量成果。

温度：仪器周围的空气温度

气压：仪器周围的大气压

PPM 值：计算并显示气象改正值

● 大气改正值是由大气温度、大气压力、海拔高度、空气湿度推算出来的。改正值与空气中的气压或温度有关。计算方式如下：(计算单位：米)

$$\text{PPM} = 273.8 - \frac{0.2900 \times \text{气压值 (hPa)}}{1 + 0.00366 \times \text{温度值 (}^{\circ}\text{C)}}$$

若使用的气压单位是 mmHg 时，按：

1hPa = 0.75mmHg 进行换算。



●STS 系列全站仪标准气象条件（即仪器气象改正值为 0 时的气象条件）：

气压： 1013 hPa

温度： 20°C

 不顾及大气改正时，请将 PPM 值设为零。

操作步骤	按键	显示
①在 EDM 设置屏幕中，按[F1] (气象)进入大气改正功能。	[F1] 气象	<p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次 目标类型: 棱镜 棱镜常数: -30.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
②屏幕显示现有设置值。用导航键的  将光标移到温度项。		<p>【气象数据】</p> <p>折光系数: 0.14 温 度: 20 °C 气 压: 1013.2 hPa 气象改正: 0.0 PPM</p> <p>PPM=0 确定</p>
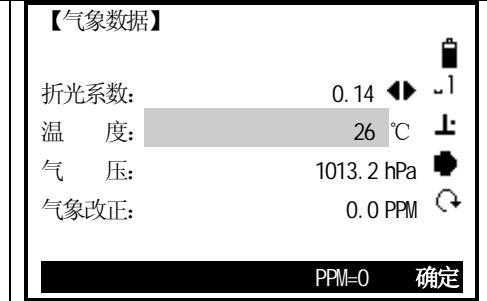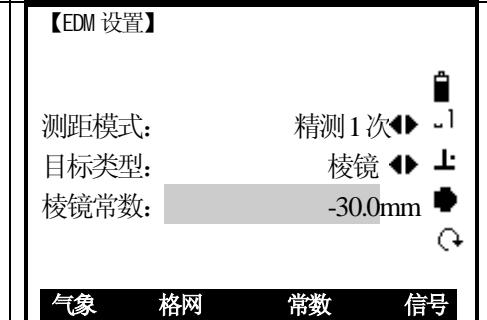
<p>③输入温度值。 例：输入 26℃，并按 [ENT] 键。 光标移到气压项。</p>	输入 26 + [ENT]	<p>【气象数据】</p> <p>折光系数: 0.14 温 度: 26 °C 气 压: 1013.2 hPa 气象改正: 0.0 PPM</p> <p>PPM=0 确定</p> 
<p>④输入气压。 例：输入 1010hPa，并按 [ENT] 键。 程序计算出气象改正值 PPM，光标 移到折光系数处。※1)，※2)， ※ 3)。 ●仪器自动计算出气象改正值。</p>	输入 1010 + [ENT]	<p>【气象数据】</p> <p>折光系数: 0.14 温 度: 26 °C 气 压: 1010.0 hPa 气象改正: 6.5 PPM</p> <p>PPM=0 确定</p> 
<p>⑤设置完毕，按[F4]确定，返回上 一级菜单。</p>	[F4] [F3]	<p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次 目标类型: 棱镜 棱镜常数: -30.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p> 
<p>※1)输入方法请参见“2.7 输入模式”。 ※2)仪器根据输入的温度和气压来计算大气改正值。 ※3)按[F3](PPM=0)将气象改正置零。</p>		

3.3.5 格网因子的设置

在计算坐标时，需将所测的平距乘以比例因子。

计算公式

$$1. \text{ 高程因子} = \frac{R}{R + ELEV}$$

R : 表示地球平均半径

ELEV: 平均海平面上的高程

2. 比例因子

比例因子：在测站上的比例因子

3. 格网因子

格网因子 = 高程因子 × 比例因子

距离计算

1. 格网距离

$$HDg = HD \times \text{格网因子}$$

HDg：格网距离

HD：地面距离

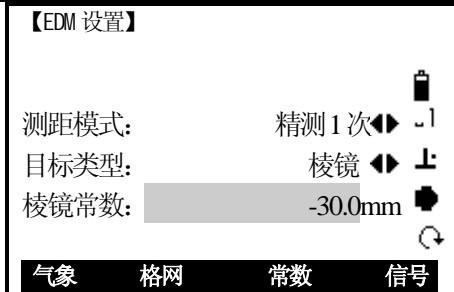
2. 地面距离

$$HD = \frac{HDg}{\text{格网因子}}$$

注：1. 比例因子的输入范围：0.990000 ~ 1.010000 缺省值为 1.00000。

2. 平均海拔高的输入范围：-99999.999 ~ 99999.999

平均海拔高保留到小数点后面 1 位，缺省值为 0。

操作步骤	按键	显示
在 EDM 设置屏幕中，按[F2](格网)进入格网因子设置。	[F2] 格网	 <p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测 1 次 目标类型: 棱镜 棱镜常数: -30.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 屏幕显示现有设置。 ● 输入比例因子和平均海拔，并按 [ENT] 键。程序计算并显示格网因子。 ● 若要将所有输入区设置为 0 值，则按[F3](置零)。 ● 按[F4](确定)保存设置并返回 	输入比例因子 + [ENT] 输入平均海拔 + [ENT]	 <p>【格网因子】</p> <p>比例因子: 1.000000 平均海拔: 0.0 m 格网因子: 1.000000</p> <p>置零 确定</p>

3.3.6 置仪器常数

仪器常数包括仪器加常数和仪器乘常数。

※加常数是固定值，不会随测量距离的不同变化：

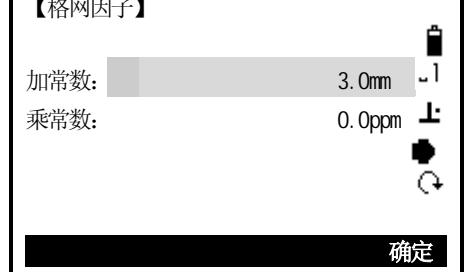
加常数对距离的影响：SD (当前斜距) = Sd(原斜距) + (加常数)。 (距离单位米)

※乘常数是个变化值，会随着测量距离的不同相应变化，短距离影响不明显。

对距离的影响：SD（当前斜距）= Sd(原斜距) + Sd(原斜距)*（乘常数 ppm）。距离单位米


PPM 是 (1/1000000) 百万分之一米。


注意：这两项常数必须经过专业的计量单位检测才能更改，否则会影响仪器测量距离的精度。

操作步骤	按键	显示
①在 EDM 设置屏幕中，按[F3](常数)进入格网因子设置。	[F3] 常数	
②用上下导航键选择要修改的常数。按[F4](确定)保存设置并返回。	输入加常数 + [ENT] 输入乘常数 + [ENT]	

3.3.7 查看测距信号

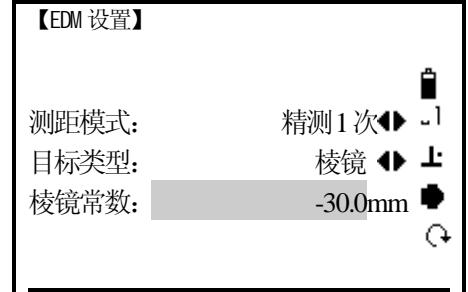该项功能显示全站仪接收到的回光信号强度(信号强弱)，步长 1%。一旦接收到来自棱镜的反射光，仪器会发出蜂鸣声，并显示所接到的光线强度，用%表示。当目标难以寻找或看不见时，使用该功能可以实现最佳的照准精度。

操作步骤	按键	显示
在 EDM 设置屏幕中，按[F4](信号)	[F4] 信号	

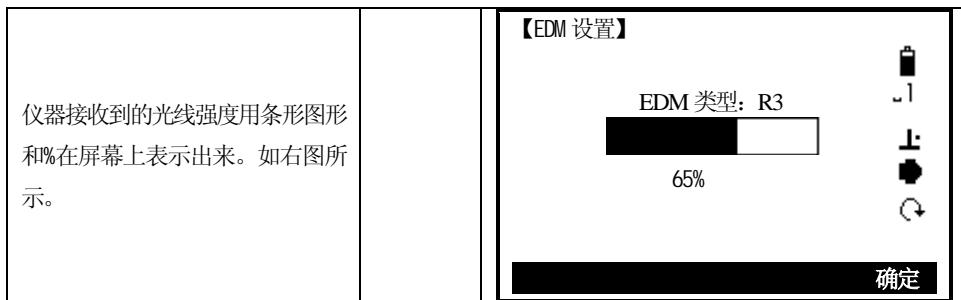

3.4 作业设置

720 全站仪存储数的文件分两种格式，仪器记录数据时会同时在两个文件中分别存储数据：


一种文件是测量文件(XXX.MES)，此文件记录的是测量数据也叫原始数据，数据的信息量比较丰富，所记录的数据允许重名；

另一种文件是坐标文件(XXX.CRD)，此文件记录的是坐标数据包括五个元素：点名、编码、N（北坐标）、E（东坐标）、Z（高程），所记录的坐标点名不允许重名。

操作步骤	按键	显示
① 在★键功能中设置屏幕中，按[F4](作业)	[F4] 文件	<p>【常用设置】</p> <p>十字丝照明: 3 ↺ ↻ 上</p> <p>激光对点: 0 ↺ ↻ 上</p> <p>对比度: 8 ↺ ↻</p> <p>背景光: 关闭 ↺ ↻</p> <p>指向 补偿 EDM 作业</p> <p>【作业设置】</p> <p>作业: JOB1</p> <p>列表 确定</p>

3.4.1 设置作业文件

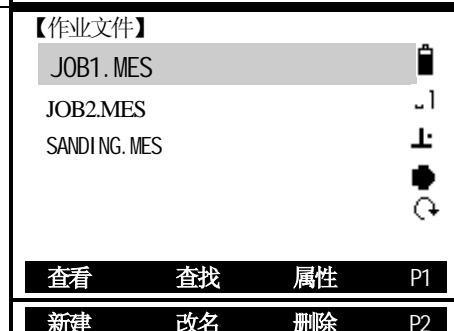此功能是选择存储文件的快捷方式，作业文件一但被重新选择，存储测量文件、存储坐标文件都被重新选择。

操作步骤	按键	显示						
1. 按在此界面可以直接输入作业名，然后按[确定]键。 2. 还可以按F3[列表]，进入文件列表中选择作业。	F3 列表	 <p>【作业设置】</p> <p>作业: JOB1</p> <p>列表 确定</p>						
②用上下导航键选择所要的文件名，或用[新建]功能建立新作业。然后按ENT确认，完成作业设置。		 <p>【作业文件】</p> <table border="0"> <tr> <td>JOB1.MES</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>JOB2.MES</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>SANDING.MES</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>查看 查找 属性 P1</p> <p>新建 改名 删除 P2</p>	JOB1.MES	上	JOB2.MES	上	SANDING.MES	上
JOB1.MES	上							
JOB2.MES	上							
SANDING.MES	上							

3.4.2 设置调用(坐标)文件

1. 调用文件的文件类型是坐标文件。
 2. 调用文件的作用：该文件中的坐标数据是用来设定测站点、设定后视点、选择放样点、选择后方交会功能中的已知点等。
 3. 调用(坐标)文件和存储坐标文件可以是同一个文件，也可以是不同文件。
- 此功能只改变调用坐标数据的坐标文件，存储测量文件和储测坐标文件不变。**

操作步骤	按键	显示
按F4 [确定]完成作业设置	F4 确定	 <p>【作业设置】</p> <p>作业: JOB1</p> <p>列表 确定</p>

		<p>【作业设置】</p> <p>作业设置成功!</p> <p>列表 确定</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. 可以直接按 F4[确定], 默认该文件。 2. 可以直接输入文件名, 然后按 F4[确定]。 3. 也可以进入列表, 选择文件 		<p>【调用设置】</p> <p>调 用: JOB1</p> <p>列表 确定</p>
		<p>按 F3 [列表]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●用上下导航键选择所要的文件名, 或用 F1[新建]功能建立新作业。然后按 ENT 确认, 完成调用坐标文件设置。 ● F4 [P1] 或 [P2] 可切换 F1~F3 的功能键。 		<p>【坐标】</p> <p>JOB1.CRD</p> <p>JOB2.CRD</p> <p>SANDING.CRD</p> <p>查看 查找 属性 P1</p> <p>新建 改名 删除 P2</p>

四、基本测量

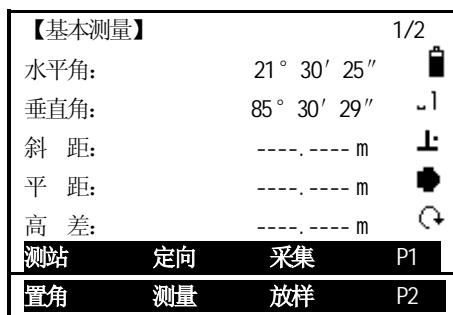
4.1 测量注意事项:

当仪器安置架设完毕，打开电源开关，全站仪已做好准备，可以开始测量了。

在测量显示中，可以调用固定键，功能键的功能。

所有展示的显示都是示例。本地化版本和基本版本可能会有所不同。

基本测量显示的示例：



F1-F4 启动相应功能

注意:

STS720 系列全站仪在测量过程中，应该避免在红外测距模式及激光测距条件下，对准强反射目标(如交通灯)进行距离测量。因为其所测量的距离要么错误，要么不准确。

当测距进行时，如有行人、汽车、动物、摆动的树枝等通过测距光路，会有部分光束反射回仪器，从而导致距离结果的不准确。

在无反射器测量模式及配合反射片测量模式下，测量时要避免光束被遮挡干扰。

无棱镜测距

- 确保激光束不被靠近光路的任何高反射率的物体反射。

- 当启动距离测量时，EDM 会对光路上的物体进行测距。如果此时在光路上有临时障碍物(如通过的汽车，或下大雨、雪或是弥漫着雾)，EDM 所测量的距离是到最近障碍物的距离。

- 当进行较长距离测量时，激光束偏离视准线会影响测量精度。这是因为发散的激光束的反射点可能不与十字丝照准的点重合。因此建议用户精确调整以确保激光束与视准线一致。(请参见“8.12 无棱镜测距”部分)

- 不要用两台仪器对准同一个目标同时测量。

对棱镜精密测距应采用标准模式(红外测距模式)。

红色激光配合反射片测距

激光也可用于对反射片测距。同样，为保证测量精度，要求激光束垂直于反射片，且需经过精确调整。(请参见“8.12 无棱镜测距”部分)

确保不同反射棱镜的正确附加常数。

4.2 基本测量界面

基本测量分两页显示和两页功能菜单，包括了所有常用的测量功能，如角度测量、距离测量以及坐标测量。显示如下图所示：

操作步骤	按键	显示								
●在这个界面“1/2”，按F4[P1]或[P2]可以切换F1至F3的按键功能。 ●按[翻页]键可显示“2/2”界面。		<p>【基本测量】 1/2</p> <p>水平角: 21° 30' 25"</p> <p>垂直角: 85° 30' 29"</p> <p>斜 距: ----- m</p> <p>平 距: ----- m</p> <p>高 差: ----- m</p> <table border="1"> <tr><td>测站</td><td>定向</td><td>采集</td><td>P1</td></tr> <tr><td>置角</td><td>测量</td><td>放样</td><td>P2</td></tr> </table>	测站	定向	采集	P1	置角	测量	放样	P2
测站	定向	采集	P1							
置角	测量	放样	P2							
●如图这个界面“2/2”可以显示NEZ的坐标值，还可以设置仪器高和棱镜高。 ●按F4[P1]或[P2]可以切换F1至F3的按键功能。 ●按[翻页]键可回到“1/2”界面。	[翻页]	<p>【基本测量】 2/2</p> <p>仪器高: 1.688 m</p> <p>棱镜高: 2.123 m</p> <p>N : ----- m</p> <p>E : ----- m</p> <p>Z : ----- m</p> <table border="1"> <tr><td>测站</td><td>定向</td><td>采集</td><td>P1</td></tr> <tr><td>置角</td><td>测量</td><td>放样</td><td>P2</td></tr> </table>	测站	定向	采集	P1	置角	测量	放样	P2
测站	定向	采集	P1							
置角	测量	放样	P2							

基本测量第一页“1/2”中：“.”，“-”，“0~9”都定义成了功能的快捷键。分别为：

- “0”键：置角功能。
- “.”键：测量功能。
- “-”键：放样功能。
- “1”键：后方交会功能。
- “2”键：悬高测量功能。
- “3”键：对边测量功能。
- “4”键：面积测量功能。
- “5”键：道路功能。
- “7”键：测站功能。
- “8”键：定向功能。
- “9”键：采集功能。

4 . 3 设置测站点





操作步骤	按键	显示
基本测量界面 P1 功能页中按 F1[测站]。		<p>【基本测量】 1/2</p> <p>水平角: 21° 30' 25"</p> <p>垂直角: 85° 30' 29"</p> <p>斜 距: ----- m</p> <p>平 距: ----- m</p> <p>高 差: ----- m</p> <p>测站 定向 采集 P1</p>
屏幕显示当前测站点的信息。 ●用户可以用上下导航键移动光标到所需编辑的测站点元素上直接输入: 测站点名、测站的编码、仪器高和 NEZ 坐标。	[F3] 测站点 [F2] 编码	<p>【测站】</p> <p>测站点: STN1</p> <p>编 码: _____</p> <p>仪器高: 1.780m</p> <p>NO : 1000.000m</p> <p>E0 : 1200.000m</p> <p>Z0 : 1000.000m</p> <p>设置 编码 坐标 保存</p>
		F2[编码] 进入下图
●可以按 F2[编码], 进入编码文件, 可以调用已存储的编码或添加新编码。 ●在此界面可以用上下导航键选择编码, 然后按 ENT 键确定返回。 ●用左、右导航键可翻页查找编码。	[F2] 编码	<p>【编码数据】 1/20</p> <p>TREE</p> <p>WALL</p> <p>FA</p> <p>ANG1</p> <p>TREE2</p> <p>LIN</p> <p>编辑 添加 查找 删除</p>
在【测站】界面可以按 F3[坐标], 进入到调用坐标文件中, 调用文件中的坐标点设为测站点。	F3 [坐标]	<p>【测站】</p> <p>测站点: STN1</p> <p>编 码: TREE</p> <p>仪器高: 1.780m</p> <p>NO : 1000.000m</p> <p>E0 : 1200.000m</p> <p>Z0 : 1000.000m</p> <p>设置 编码 坐标 保存</p>

<p>●这些坐标数据是“调用坐标文件”中的坐标。在这个界面下 用上下导航键↑或↓或 F3[查找]功能选择所需的坐标点,然后按 ENT 键确认。</p> <p>●左右导航键◀或▶可翻页查找数据。</p> <p>●右上角的“1/20”显示中,“1/”代表光标选中坐标点在文件中的序号,“20”代表文件中坐标的总数。</p> <p>●确认测站信息正确后,可以按 F1[设置]或 F4[保存],完成设置测站点。 两者区别在于 F1[设置]只设置测站不存储数到文件中。 而 F4[保存]除了设置测站,还会将数据记录到所选的存储测量文件和坐标文件中。</p> <p>●调用坐标文件中不会有重名点。</p>
--

ENT 返回	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">【坐标数据】</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6</td><td style="padding: 2px;">坐标 </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">编辑 添加 查找 删除</td></tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 2px;">按[ENT]键 进入下图界面:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">【测站点】</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">测站点:</td><td style="padding: 2px;">STN1 </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">编 码:</td><td style="padding: 2px;">TREE </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">仪器高:</td><td style="padding: 2px;">1.780m </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">NO :</td><td style="padding: 2px;">9000.000m </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">E0 :</td><td style="padding: 2px;">5600.123m </td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Z0 :</td><td style="padding: 2px;">2013.000m </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">设置 编码 坐标 保存</td></tr> </tbody> </table>	【坐标数据】		1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标	编辑 添加 查找 删除		【测站点】		测站点:	STN1	编 码:	TREE	仪器高:	1.780m	NO :	9000.000m	E0 :	5600.123m	Z0 :	2013.000m	设置 编码 坐标 保存	
【坐标数据】																																	
1	坐标																																
2	坐标																																
3	坐标																																
4	坐标																																
5	坐标																																
6	坐标																																
编辑 添加 查找 删除																																	
【测站点】																																	
测站点:	STN1																																
编 码:	TREE																																
仪器高:	1.780m																																
NO :	9000.000m																																
E0 :	5600.123m																																
Z0 :	2013.000m																																
设置 编码 坐标 保存																																	

4 . 4 设置后视

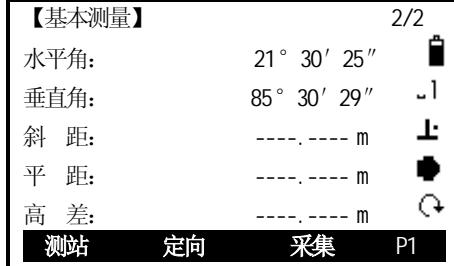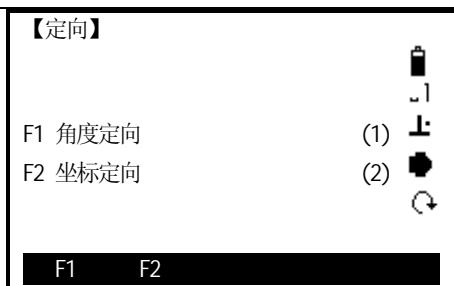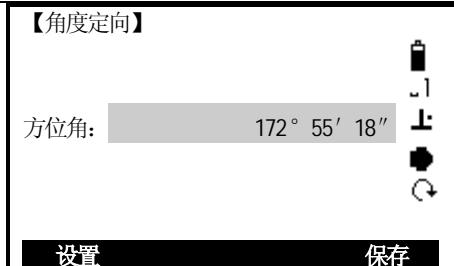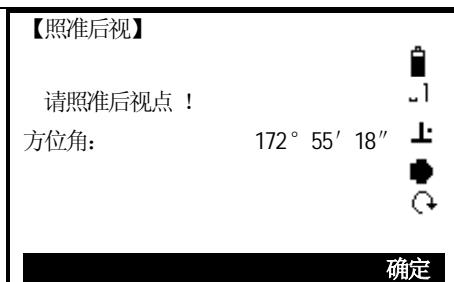角度定向

操作步骤	按键	显示
基本测量界面 P1 功能页中按 F2[定向]。		
	F2[定向]	按 F2[定向] 进入下图界面:
定向有两种方法: 1. 角度定向 2. 坐标定向		
	F1 或 1	按 F1 或数字键 [1] 选择“角度定向”如下图
●例如输入 172° 55' 18"，其中“°”、“'”、“'”用小数点[.]键输入。 ●F1[设置] 只是设置方位角，不记录数据。 ●F2[保存] 设置方位角，还会在存储测量文中记录后视数据。因为没有产生坐标，所以不会在存储坐标文件中记录坐标数据。		
		按 F1[设置] 或 F4 [保存] 如下图
按 F4[确定]完成后视定向。 按[ESC] 退出设置。		

坐标定向																	
操作步骤	按键	显示															
如右图界面 P1 功能页中按 F2[定向]。		<p>【基本测量】 2/2</p> <table> <tr><td>水平角:</td><td>21° 30' 25"</td><td>1</td></tr> <tr><td>垂直角:</td><td>85° 30' 29"</td><td>1</td></tr> <tr><td>斜 距:</td><td>----- m</td><td>上</td></tr> <tr><td>平 距:</td><td>----- m</td><td>●</td></tr> <tr><td>高 差:</td><td>----- m</td><td>○</td></tr> </table> <p>测站 定向 采集 P1</p>	水平角:	21° 30' 25"	1	垂直角:	85° 30' 29"	1	斜 距:	----- m	上	平 距:	----- m	●	高 差:	----- m	○
水平角:	21° 30' 25"	1															
垂直角:	85° 30' 29"	1															
斜 距:	----- m	上															
平 距:	----- m	●															
高 差:	----- m	○															
	F1[后视]	按F1[后视] 进入下图界面:															
定向有两种方法: 1. 角度定向 2. 坐标定向		<p>【定向】</p> <table> <tr><td>F1 角度定向</td><td>(1) 上</td></tr> <tr><td>F2 坐标定向</td><td>(2) ●</td></tr> </table> <p>F1 F2</p>	F1 角度定向	(1) 上	F2 坐标定向	(2) ●											
F1 角度定向	(1) 上																
F2 坐标定向	(2) ●																
	F2 或 2	按F2 或数定键 [2] 选择“坐标定向”如下图															
屏幕显示当前后视点的信息。 ●用户可以用上下导航键移动光标到所需编辑的后视点元素上直接输入: 后视点名、后视点编码、棱镜高和NEZ坐标。		<p>【坐标定向】</p> <table> <tr><td>后视点:</td><td>BS1</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>----- 1</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.586m 上</td></tr> <tr><td>NBS :</td><td>123.123m ●</td></tr> <tr><td>EBS :</td><td>665.128m ○</td></tr> <tr><td>ZBS :</td><td>78.128m ○</td></tr> </table> <p>设置 编码 坐标 保存</p>	后视点:	BS1	编 码:	----- 1	棱镜高:	2.586m 上	NBS :	123.123m ●	EBS :	665.128m ○	ZBS :	78.128m ○			
后视点:	BS1																
编 码:	----- 1																
棱镜高:	2.586m 上																
NBS :	123.123m ●																
EBS :	665.128m ○																
ZBS :	78.128m ○																
如需要到编码文件中调用编码		按F2[编码] 进入下图															
●可以调用已存储的编码或添加新编码。 ●在此界面可以用上下导航键选择编码, 然后按 ENT 键确定返回。 ●用左、右导航键可翻页查找编码。		<p>【编码数据】 1/20</p> <table> <tr><td>TREE</td><td>1</td></tr> <tr><td>WALL</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA</td><td>上</td></tr> <tr><td>ANG1</td><td>●</td></tr> <tr><td>TREE2</td><td>○</td></tr> <tr><td>LIN</td><td>○</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	TREE	1	WALL	1	FA	上	ANG1	●	TREE2	○	LIN	○			
TREE	1																
WALL	1																
FA	上																
ANG1	●																
TREE2	○																
LIN	○																
		按 ENT 键 返回【坐标定向】															

		<p>【坐标定向】</p> <table border="1"> <tr><td>后视点:</td><td>BS1</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>TREE -1</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.586m 上</td></tr> <tr><td>NBS :</td><td>123.123m</td></tr> <tr><td>EBS :</td><td>665.128m</td></tr> <tr><td>ZBS :</td><td>78.128m</td></tr> </table> <p>设置 编码 坐标 保存</p>	后视点:	BS1	编 码:	TREE -1	棱镜高:	2.586m 上	NBS :	123.123m	EBS :	665.128m	ZBS :	78.128m
后视点:	BS1													
编 码:	TREE -1													
棱镜高:	2.586m 上													
NBS :	123.123m													
EBS :	665.128m													
ZBS :	78.128m													
如果需要调用(坐标)文件中，调用坐标来作为后视点	F3 [坐标]	按F3[坐标] 进入下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●这些坐标数据是“调用坐标文件”中的坐标。在这个界面下用上下导航键或 F3[查找]功能选择所需的坐标点，然后按 ENT 键确认。 ●左右导航键可翻页查找数据。 ●右上角的“1/20”显示中，“1/”代表光标选中坐标点在文件中的序号，“20”代表文件中坐标的总数。 		<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标
1	坐标													
2	坐标													
3	坐标													
4	坐标													
5	坐标													
6	坐标													
	按 ENT	按[ENT]键确定已选坐标 进入下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●确认后视点信息正确后，可以按 F1[设置]或 F4[保存]，完成设置测站点。 ●两者区别在于：F1[设置]只设置测站不存储数到文件中。而 F4[保存]除了设置后视，还会将数据记录到所选的存储测量文件和坐标文件中。 		<p>【坐标定向】</p> <table border="1"> <tr><td>后视点:</td><td>BS1</td></tr> <tr><td>编 码:</td><td>TREE -1</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.586m 上</td></tr> <tr><td>NBS :</td><td>2010.123m</td></tr> <tr><td>EBS :</td><td>2393.128m</td></tr> <tr><td>ZBS :</td><td>135.128m</td></tr> </table> <p>设置 编码 坐标 保存</p>	后视点:	BS1	编 码:	TREE -1	棱镜高:	2.586m 上	NBS :	2010.123m	EBS :	2393.128m	ZBS :	135.128m
后视点:	BS1													
编 码:	TREE -1													
棱镜高:	2.586m 上													
NBS :	2010.123m													
EBS :	2393.128m													
ZBS :	135.128m													
确认后视点	F1 或 F4	按F1 或 F4 进入下图												

<ul style="list-style-type: none"> ●按 F4[确定]完成后视定向。 ●按[ESC] 退出设置。 ●按 F1[检查] 可通过对后视点的测量检查后视坐标点。 		<p>【照准后视】</p> <p>请照准后视点！</p> <p>方位角: 45° 55' 18"</p>  <p>检查 确定</p>																		
		<p>按 F1[检查]，测后视点进入下图</p>																		
<ul style="list-style-type: none"> ●照准后视，测量得到与后坐标的差值： ●ΔN：表示北坐标的差值。 ●ΔE：表示东坐标的差值。 ●ΔZ：表示高程的差值。 ● 确认无误后按 F4[确定] 完成后视定向。 		<p>【定向检查】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">N:</td> <td style="width: 30%;">235.765m</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>E:</td> <td>300.767m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z:</td> <td>100.001m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔN:</td> <td>0.008m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔE:</td> <td>0.005m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔZ:</td> <td>0.018m</td> <td></td> </tr> </table> <p>确定</p>	N:	235.765m		E:	300.767m		Z:	100.001m		ΔN :	0.008m		ΔE :	0.005m		ΔZ :	0.018m	
N:	235.765m																			
E:	300.767m																			
Z:	100.001m																			
ΔN :	0.008m																			
ΔE :	0.005m																			
ΔZ :	0.018m																			





4 . 5 数据采集

在基本测量[P1]功能中按F3[采集]

操作步骤	按键	显示															
基本测量界面 P1 功能页中按 F3[采集]。		<p>【基本测量】 2/2</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">水平角:</td> <td style="width: 30%;">21° 30' 25"</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>85° 30' 29"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>斜 距:</td> <td>----.---- m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平 距:</td> <td>----.---- m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高 差:</td> <td>----.---- m</td> <td></td> </tr> </table> <p>测站 定向 采集 P1</p>	水平角:	21° 30' 25"		垂直角:	85° 30' 29"		斜 距:	----.---- m		平 距:	----.---- m		高 差:	----.---- m	
水平角:	21° 30' 25"																
垂直角:	85° 30' 29"																
斜 距:	----.---- m																
平 距:	----.---- m																
高 差:	----.---- m																
	F3[采集]	按 F3[采集] 进入下图界面：“1/3”															

<ul style="list-style-type: none"> ● 此功能中显示共 3 页，按[翻页]切换； ● F1 至 F4 功能键共 2 页，按 F4 [P1] 或 [P2] 切换； ● 在此界面中可以用上下导航键移动光标分别对点名、棱镜高和编码进行编辑。 ● 在此界面还显水平角、垂直角和平距。 ● 在此界面按[菜单]键可设置测站、定向和距离偏心。 		<p>【数据采集】 1/3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>点 名:</td><td>S1</td></tr> <tr> <td>棱镜高:</td><td>1.892m</td></tr> <tr> <td>编 码:</td><td>WALL</td></tr> <tr> <td>水平角:</td><td>21° 30' 25"</td></tr> <tr> <td>垂直角:</td><td>85° 30' 29"</td></tr> <tr> <td>平 距:</td><td>----- m</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>测量</td><td>存储</td><td>P1</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>编码</td><td>查看</td><td>P2</td></tr> </table>	点 名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	水平角:	21° 30' 25"	垂直角:	85° 30' 29"	平 距:	----- m	测存	测量	存储	P1	测存	编码	查看	P2
点 名:	S1																					
棱镜高:	1.892m																					
编 码:	WALL																					
水平角:	21° 30' 25"																					
垂直角:	85° 30' 29"																					
平 距:	----- m																					
测存	测量	存储	P1																			
测存	编码	查看	P2																			
“2/3”界面显示水平角、斜距和高差。其它功能与“1/3”界面相似。		<p>【数据采集】 2/3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>点 名:</td><td>S1</td></tr> <tr> <td>棱镜高:</td><td>1.892m</td></tr> <tr> <td>编 码:</td><td>WALL</td></tr> <tr> <td>水平角:</td><td>21° 30' 25"</td></tr> <tr> <td>斜 距:</td><td>6.839 m</td></tr> <tr> <td>高 差:</td><td>1.838 m</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>测量</td><td>存储</td><td>P1</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>编码</td><td>查看</td><td>P2</td></tr> </table>	点 名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	水平角:	21° 30' 25"	斜 距:	6.839 m	高 差:	1.838 m	测存	测量	存储	P1	测存	编码	查看	P2
点 名:	S1																					
棱镜高:	1.892m																					
编 码:	WALL																					
水平角:	21° 30' 25"																					
斜 距:	6.839 m																					
高 差:	1.838 m																					
测存	测量	存储	P1																			
测存	编码	查看	P2																			
“3/3”界面显示 N(北坐标)、(东坐标)、Z(高程)。其它功能与“1/3”界面相似。		<p>【数据采集】 3/3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>点 名:</td><td>S1</td></tr> <tr> <td>棱镜高:</td><td>1.892m</td></tr> <tr> <td>编 码:</td><td>WALL</td></tr> <tr> <td>N :</td><td>6.839 m</td></tr> <tr> <td>E :</td><td>10.339 m</td></tr> <tr> <td>Z :</td><td>1.838 m</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>测量</td><td>存储</td><td>P1</td></tr> <tr> <td>测存</td><td>编码</td><td>查看</td><td>P2</td></tr> </table>	点 名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	N :	6.839 m	E :	10.339 m	Z :	1.838 m	测存	测量	存储	P1	测存	编码	查看	P2
点 名:	S1																					
棱镜高:	1.892m																					
编 码:	WALL																					
N :	6.839 m																					
E :	10.339 m																					
Z :	1.838 m																					
测存	测量	存储	P1																			
测存	编码	查看	P2																			

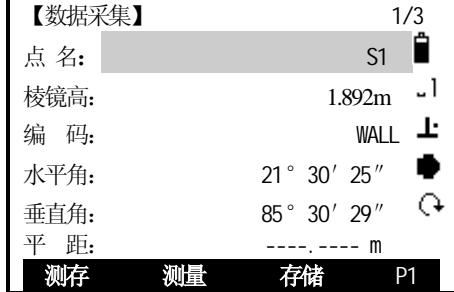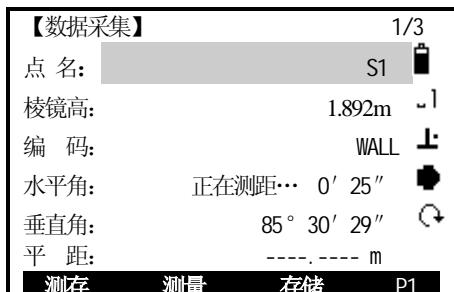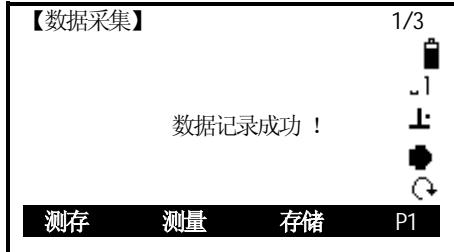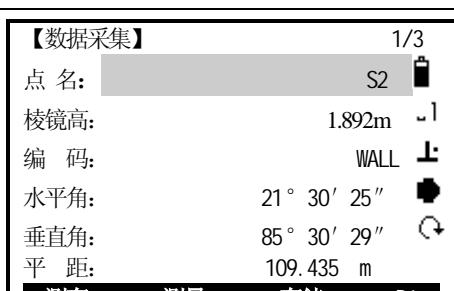4 . 5 . 1 【数据采集】P1 状态中 F1[测存] 功能



操作步骤	按键	显示
采集点信息(点名、棱镜高和编码) 确定好后，照准要测量的目标按 F1[测存]		
		按F1[测存] 进入下图
显示正在测距。		
测距成功后进入下图		测距成功后进入下图
此界面显示 0.5 秒钟，然后进入下图。		
操作步骤	按键	显示
记录成功: <ul style="list-style-type: none"> ● 仪器已经在当前测量文件中，记录了一个以 S1 为点名的测量数据 (原始数据)。 ● 同时也在当前坐标文件中，记录了一个也是以 S1 为点名的坐标数据，如果坐标文件中有同名点会出现覆盖提示。 ● 点名自动加 1。 		

4 . 5 . 2 【数据采集】P1 状态中 F2[测量] 功能

操作步骤	按键	显示
采集点信息(点名、棱镜高和编码) 确定好后，照准要测量的目标按 F2[测量]		<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: S1</p> <p>棱镜高: 1.892m</p> <p>编 码: WALL</p> <p>水平角: 21° 30' 25"</p> <p>垂直角: 85° 30' 29"</p> <p>平 距: ----- m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>
		按F2[测量] 进入下图
显示正在测距。		<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: S1</p> <p>棱镜高: 1.892m</p> <p>编 码: WALL</p> <p>水平角: 正在测距... 0' 25"</p> <p>垂直角: 85° 30' 29"</p> <p>平 距: ----- m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>
测距成功后进入下图		测距成功后进入下图
显示测量结果，但不记录。此时可以按[翻页]查看斜距、高差和 NEZ 坐标。		<p>【数据采集】 1/3</p> <p>点名: S1</p> <p>棱镜高: 1.892m</p> <p>编 码: WALL</p> <p>水平角: 21° 30' 25"</p> <p>垂直角: 85° 30' 29"</p> <p>平 距: 109.435 m</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>


4 . 5 . 3 【数据采集】P1 状态中 F3[存储] 功能

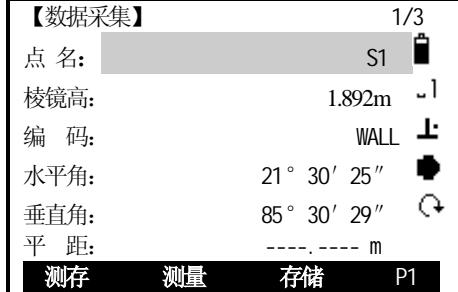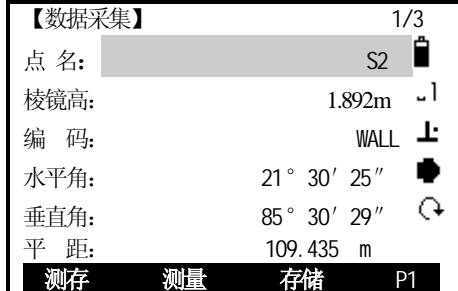1. 如果没有距离值(没有坐标值)时, 此时按 F3[存储], 只会在当前测量文件中记录角度测量数据, 不会在当前坐标文件中记录数据。

操作步骤	按键	显示
●采集点信息(点名、棱镜高和编码)确定好后, 照准要测量的目标按 F3[存储]。 ●在此界面按[菜单]键可设置测站、定向和距离偏心。		
		按 F3[测存] 进入下图
此界面显示 0.5 秒钟, 然后进入下图。		
●存储成功后点名自动加1。 ● 当有距离和坐标值时: a) 仪器在当前测量文件中, 记录了一个以 S1 为点名的测量数据(原始数据)。 b) 同时也在当前坐标文件中, 记录了一个也是以 S1 为点名的坐标数据, 如果坐标文件中有同名点会出现覆盖提示。 ●当没有测距和坐标值时: 仪器只在当前测量文件中, 记录了一个以 S1 为点名的角度测量数据(原始数据)。当前坐标文件中没有记录数据。		


4.5.4 【数据采集】P2 状态中 F2[编码] 功能

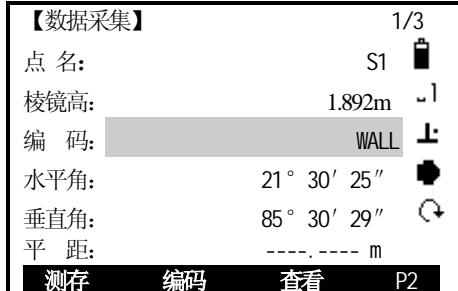数据采集功能中除了能直接编辑编码外，还能通过编码文件调用编码。

操作步骤	按键	显示
可以直接输入编码，也可以按F2[编码]，进入编码列表中调用。		 <p>【数据采集】 1/3 点名: S1 棱镜高: 1.892m 编码: WALL 水平角: 21° 30' 25" 垂直角: 85° 30' 29" 平距: ----- m 测存 编码 查看 P2</p>
		按F2[编码] 进入下图
用上、下导航键选择编码，按 ENT 键确定；左、右导航键翻页查找。		 <p>【编码数据】 0/0 TREE WALL 编辑 添加 查找 删除</p>

4.5.5 【数据采集】P2 状态中 F2[查看] 功能

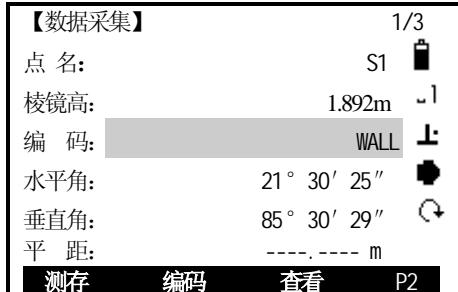数据采集功查看当前测量文件中的测量（原始）数据。



操作步骤	按键	显示
		 <p>【数据采集】 1/3 点名: S1 棱镜高: 1.892m 编码: WALL 水平角: 21° 30' 25" 垂直角: 85° 30' 29" 平距: ----- m 测存 编码 查看 P2</p>
		按F2[查看] 进入下图

<ul style="list-style-type: none"> ●用上、下导航键选择所需的测量数据；左、右导航键翻页查找测量数。 ●按[查看]键可看数据内容。 ●按[查找]键可以用点名查找数据。 ●按[删除]键可以删除数据。 		<p>【测量数据】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>STN1</td> <td>测站</td> </tr> <tr> <td>BS1</td> <td>后视 -1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>测量 上</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>测量 ●</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>测量 ↗</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>测量</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">查看 查找 删除</p>	STN1	测站	BS1	后视 -1	1	测量 上	2	测量 ●	3	测量 ↗	4	测量
STN1	测站													
BS1	后视 -1													
1	测量 上													
2	测量 ●													
3	测量 ↗													
4	测量													
		按F1[查看] 进入下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●如图为测量点内容，右上角“1/3”的意思是，此测量点内容共有3页，目前为第1页，按[翻页]键可以看到“2/3”和“3/3”的内容。 		<p>【测量点】 1/3</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL -1</td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>21° 30' 25" 上</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>85° 30' 29" ●</td> </tr> <tr> <td>日 期:</td> <td>2013/05/27 ↗</td> </tr> <tr> <td>时 间:</td> <td>10 : 39 : 06</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">确定</p>	点 名:	3	编 码:	WALL -1	水平角:	21° 30' 25" 上	垂直角:	85° 30' 29" ●	日 期:	2013/05/27 ↗	时 间:	10 : 39 : 06
点 名:	3													
编 码:	WALL -1													
水平角:	21° 30' 25" 上													
垂直角:	85° 30' 29" ●													
日 期:	2013/05/27 ↗													
时 间:	10 : 39 : 06													

4 . 5 . 6 距离和角度偏心设置



注意：当距离偏心值全为零值并偏心模式为“开启”时，就是“角度偏心”测量。

操作步骤	按键	显示												
<ul style="list-style-type: none"> ●在此界面按[菜单]键可设置测站、定向和距离偏心。 		<p>【数据采集】 1/3</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>S1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m -1</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL 上</td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>21° 30' 25" ●</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>85° 30' 29" ↗</td> </tr> <tr> <td>平 距:</td> <td>----- m</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">测存 编码 查看 P2</p>	点 名:	S1	棱镜高:	1.892m -1	编 码:	WALL 上	水平角:	21° 30' 25" ●	垂直角:	85° 30' 29" ↗	平 距:	----- m
点 名:	S1													
棱镜高:	1.892m -1													
编 码:	WALL 上													
水平角:	21° 30' 25" ●													
垂直角:	85° 30' 29" ↗													
平 距:	----- m													
		按[菜单]键 进入下图												
<ul style="list-style-type: none"> ● F1 测站 请参照“4.3 设置测站点”。 ● F2 定向 请参照“4.4 定向设置”。 		<p>【数据采集】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>F1 测站</td> <td>(1) -1</td> </tr> <tr> <td>F2 定向</td> <td>(2) 上</td> </tr> <tr> <td>F3 偏心</td> <td>(3) ● ↗</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2 F3</p>	F1 测站	(1) -1	F2 定向	(2) 上	F3 偏心	(3) ● ↗						
F1 测站	(1) -1													
F2 定向	(2) 上													
F3 偏心	(3) ● ↗													

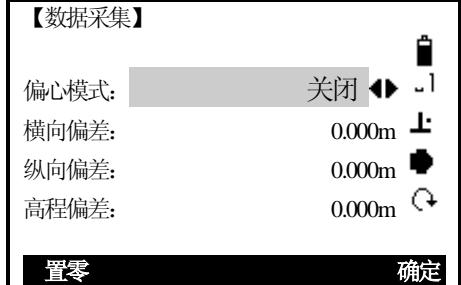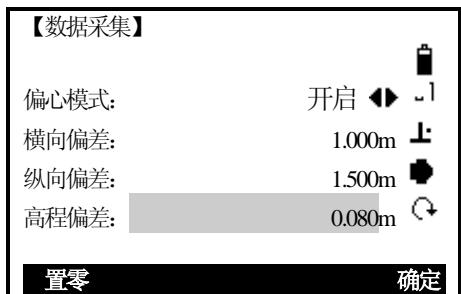		按F3 或 数字[3]进入下图:
●用左右◀▶导航键选择偏心模式: a)关闭: 测量坐标不进行偏心计算。 b)开启: 偏心值参与测量值计算。 c)记录后关闭: 测量时偏心值参与测量值计算, 当数据被记录后关闭偏心。		
●把偏心模式设为“开启”或“记录后关闭”, 然后分别输入偏差值按 [ENT] 键确定。就可以进行距离偏心测量了。	“1.000” [ENT] “1.500” [ENT] “0.080” [ENT]	

注意: 当距离偏心值全为零值并偏心模式为“开启”时, 就是“角度偏心”测量。

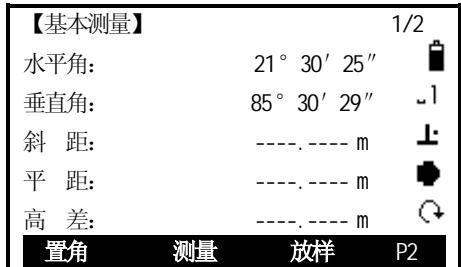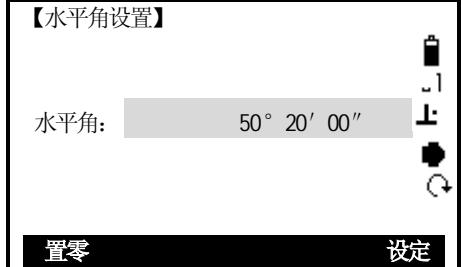4.6 水平角设置

操作步骤	按键	显示
基本测量界面 P2 功能页中按 F1[置角]。		
屏幕显示当前的水平角度值。	[F1] 置角	


<p>●输入所需角度，并按F4[设定]键。 例如：输入 $120^{\circ} 20' 30''$，其中 “$^{\circ}$”、“$'$”、“$''$”用小数点[.]键输入。 ●如需输入零，可以按F1[置零]键。</p>		<p>【水平角设置】</p> <p>水平角: 120° 20' 30''</p> <p>上</p> <p>置零 设定</p>
---	--	---

4.7 放样

在基本测量[P2]功能中按F3[放样]


放样程序可根据放样点的坐标或手工输入的角度、水平距离和高程计算放样元素。放样的差值会连续显示。





操作步骤	按键	显示
基本测量界面 P2 功能页中按 F3[放样]。		<p>【基本测量】 1/2</p> <p>点名: 5</p> <p>编码: 85° 30' 29''</p> <p>斜距: ----- m</p> <p>平距: ----- m</p> <p>高差: ----- m</p> <p>置角 测量 放样 P2</p>
	F3[放样]	按 F3[放样] 进入下图界面: “1/3”
<ul style="list-style-type: none"> ● 此功能中显示共 3 页，按[翻页]切换； ● F1 至 F4 功能键共 2 页，按 F4 [P1] 或 [P2] 切换； ● 在此界面中可以用上下导航键移动光标分别对点名、棱镜高和编码进行编辑。 ● 在此界面还显示的是极坐标放样 ● 用左右导航键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 ● 按[菜单]键，可以设测站和定向。 		<p>【放样】 1/3</p> <p>点名: S1</p> <p>棱镜高: 1.892m</p> <p>编码: WALL</p> <p>△Hz : 0° 0' 0''</p> <p>△平距: ----- m</p> <p>△高差: ----- m</p> <p>极坐标 输入 坐标 P2</p> <p>测存 测量 存储 P1</p>
		按[翻页] 进入下图 “2/3” 正交法放样
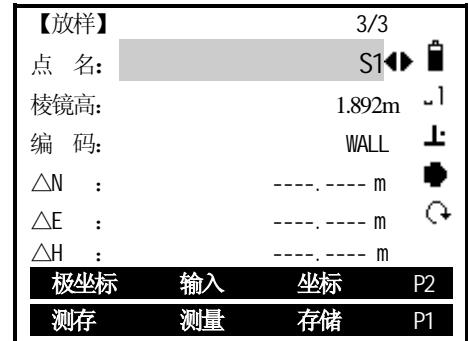
<p>“2/3”界面显示的是正交法放样。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 用左右道航键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 ● 按[菜单]键，可以设测站和定向。 		 <p>【放样】 2/3 点名: S1   棱镜高: 1.892m  编 码: WALL  △纵向: ----- m  △横向: ----- m  △H : ----- m <table border="1" data-bbox="767 468 1173 540"> <tr> <td>极坐标</td> <td>输入</td> <td>坐标</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> <td>P1</td> </tr> </table> </p>	极坐标	输入	坐标	P2	测存	测量	存储	P1
极坐标	输入	坐标	P2							
测存	测量	存储	P1							
		按[PAGE] 进入下图 “3/3” 坐标差放样								
<p>“3/3”界面显示的是坐标差放样。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 坐标差=放样坐标-测量坐标。 ● 用左右道航键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 ● 按[菜单]键，可以设测站和定向。 		 <p>【放样】 3/3 点名: S1   棱镜高: 1.892m  编 码: WALL  △N : ----- m  △E : ----- m  △H : ----- m <table border="1" data-bbox="767 876 1173 948"> <tr> <td>极坐标</td> <td>输入</td> <td>坐标</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> <td>P1</td> </tr> </table> </p>	极坐标	输入	坐标	P2	测存	测量	存储	P1
极坐标	输入	坐标	P2							
测存	测量	存储	P1							

4.7.1 极坐标法

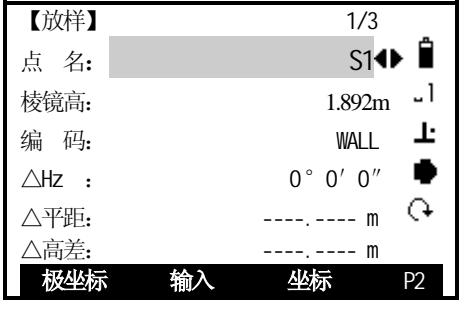按[极坐标]键，输入极坐标放样元素：方向值和水平距离。输入完毕可对输入的方位角和水平距离进行放样。

操作步骤	按键	显示								
<p>放样测量界面 P2 功能页中按 F1[极坐标]。</p>		 <p>【放样】 1/3 点名: S1   棱镜高: 1.892m  编 码: WALL  △Hz : 0° 0' 0"  △平距: ----- m  △高差: ----- m <table border="1" data-bbox="767 1605 1173 1677"> <tr> <td>极坐标</td> <td>输入</td> <td>坐标</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> <td>P1</td> </tr> </table> </p>	极坐标	输入	坐标	P2	测存	测量	存储	P1
极坐标	输入	坐标	P2							
测存	测量	存储	P1							
		按 F1 [极坐标]								
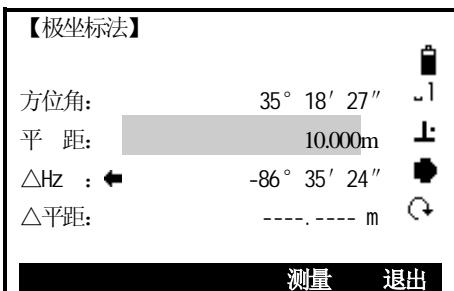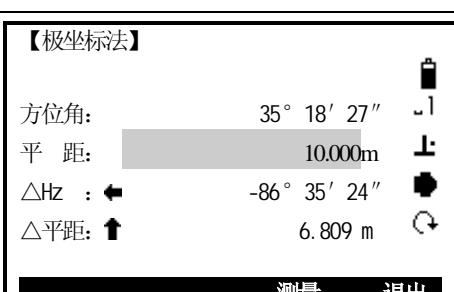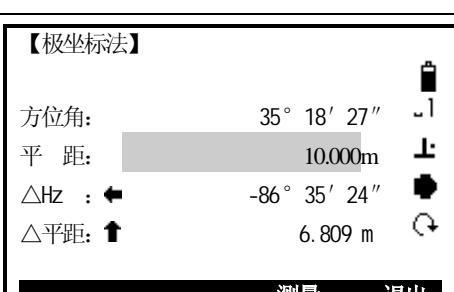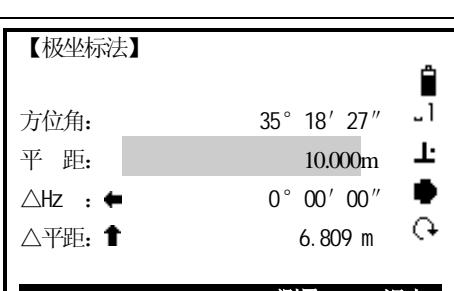
<p>输入放样点的点名、方位角以及平距。输入完一项按 [ENT] 将光标移到下一输入区。</p>	<p>[F1] 置角</p>	<p>【极坐标法】</p>  <p>方位角: 35° 18' 27" 平 距: 10.000m ΔHz : -86° 35' 24" $\Delta\text{平距}$: 6.809 m</p> <p>测量 退出</p>
<p>照准棱镜中心，按[F3](测量) 启动测量并计算显示测量点与放样点之间的放样参数差。</p>		<p>【极坐标法】</p>  <p>方位角: 35° 18' 27" 平 距: 10.000m ΔHz : -86° 35' 24" $\Delta\text{平距}$: 6.809 m</p> <p>测量 退出</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●转动仪器照准部，使ΔHz项显示的角度差为 0° 00' 00"，同时指挥立尺员移动棱镜。 ●ΔHz 为正：放样点在目前测量点右侧，应向右移动棱镜。 ●ΔHz 为负：放样点在目前测量点左侧，应向左移动棱镜。 		<p>【极坐标法】</p>  <p>方位角: 35° 18' 27" 平 距: 10.000m ΔHz : -86° 35' 24" $\Delta\text{平距}$: 6.809 m</p> <p>测量 退出</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●在望远镜照准的零方向上安置棱镜并照准，按[F3](测量) 启动测量并计算棱镜的位置与放样点的放样参数差。 ●Δ平距为正：放样点在更远处，向远离测站方向移动棱镜。 ●Δ平距为负：向测站方向移动棱镜 		<p>【极坐标法】</p>  <p>方位角: 35° 18' 27" 平 距: 10.000m ΔHz : 0° 00' 00" $\Delta\text{平距}$: 6.809 m</p> <p>测量 退出</p>

<ul style="list-style-type: none"> ●按箭头方向前后移动棱镜，使△平距项显示的距离值为0 m。 ●选用重复精测或跟踪测量进行放样，则可实时显示棱镜点与放样点的参数差，十分方便。 	
---	--

4.7.2 输入放样点

通过按键 F2[输入] 手工输入临时的放样点，该点不会记录到文件中。



操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> ●在此界面用左右键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 ●放样测量界面 P2 功能页中按 F2[输入]。 		
		按 F2 [输入]
<ul style="list-style-type: none"> ●在弹出的对话框中输入 E、N、Z 坐标。输入完一项按 ENT 键将光标移到下一输入区。 	[F1] 置角	
<ul style="list-style-type: none"> ●输入完坐标，按[F4](确认)键，进入放样屏幕。然后就可进行放样测量了。 		

4.7.3 从作业中提取坐标


通过按键 F3[坐标]

1. 可以用[添加]的方法，手工输入一个需要存储的坐标作为放样点。

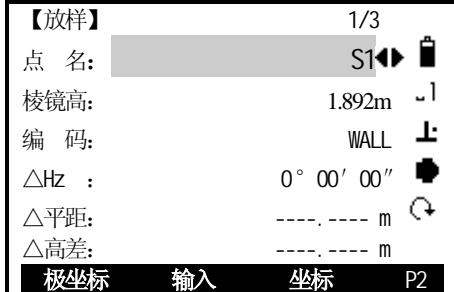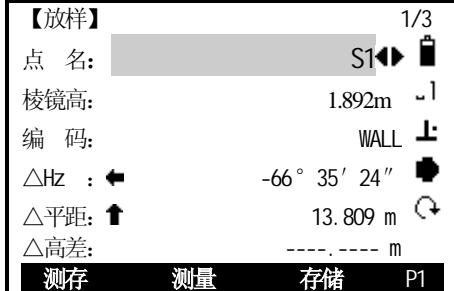2. 可以调用坐标文件中的已存在的坐标做为放样点。

操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> ● 在此界面用左右道航键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 ● 放样测量界面 P2 功能页中按 F2[坐标]。 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 按 F3[坐标]，进入调用坐标文件的坐标列表。这个界面下用导航键↑或 F3[查找]功能选择所需的坐标点，然后按 ENT 键确认。 ● 左右导航键◀▶可翻页查找数据。 ● 右上角的“1/20”显示中，“1/”代表光标选中坐标点在文件中的序号，“20”代表文件中坐标的总数。 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 选中所需坐标后，按 ENT 键返回放样界面就可以进行放样了。 		

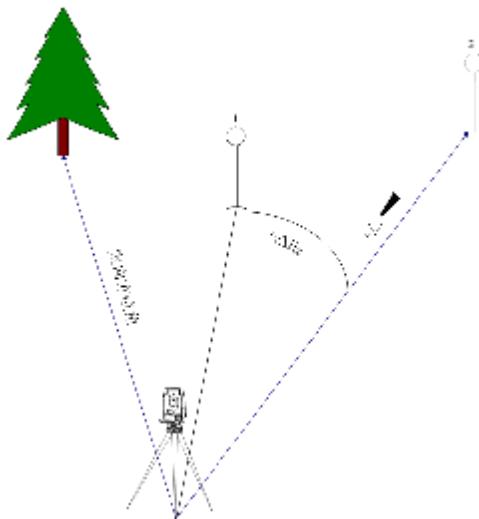4.7.4 极坐标放样



图中1：目前放棱镜的点 2：要放样的点





极坐标放样中几个偏差的含义：

$\triangle Hz$ 角度偏差：放样点在目前测量点右侧时为正。

\triangle 平距 距离偏差：放样点在更远处时为正。

\triangle 高差 高程偏差：放样点在更高处时为正。


操作步骤	按键	显示
<p>● 在此界面用左右道航键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。</p> <p>● 放样“1/3”界面。照准当前棱镜，按[F2]（测量）开始测量并计算显示测量点与放样点之间放样参数差。</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【放样】 1/3</p> <p>点名: S1 -1</p> <p>棱镜高: 1.892m 上</p> <p>编 码: WALL 下</p> <p>$\triangle Hz$: -66° 35' 24" 左 右</p> <p>\triangle平距: 13.809m 上 下</p> <p>\triangle高差: ----- m 左 右</p> <p>测存 测量 存储 P1</p> </div>
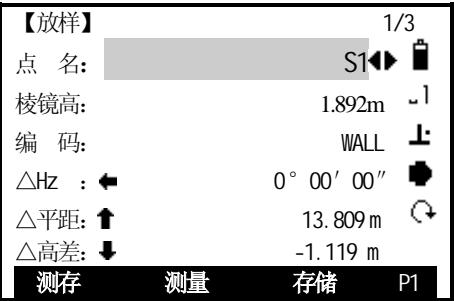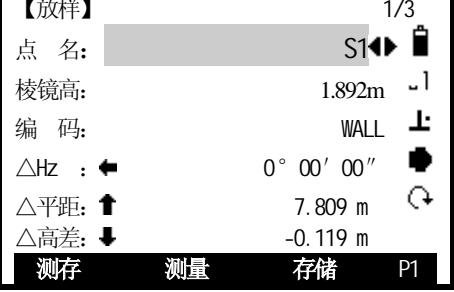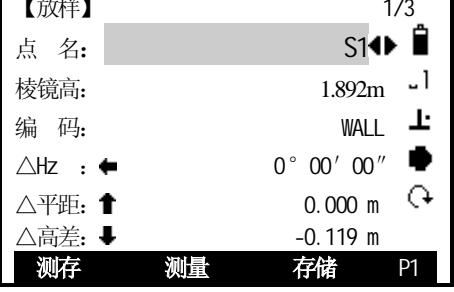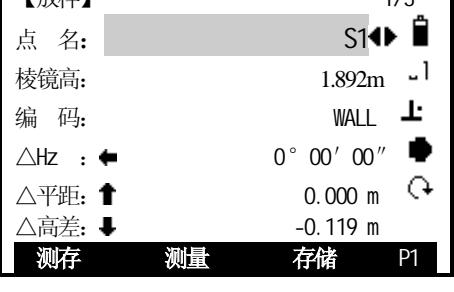
<p>●转动仪器照准部，使“ΔHz”项显示的角度差为 $0^{\circ} 00' 00''$，同时指挥立尺员移动棱镜。</p> <p>●箭头含义：</p> <p>←：从测站上看去，向左移动棱镜。</p> <p>→：从测站上看去，向右移动棱镜。</p>	[F1] 置角	
<p>●在望远镜照准的零方向上安置棱镜并照准，按[F2](测量)启动测量并计算棱镜的位置与放样点的放样参数差。</p> <p>●箭头方向为棱镜应移动的方向。</p>		
<p>●按箭头方向前后移动棱镜，使“Δ平距”项显示的距离值为0 m。</p> <p>●箭头含义：</p> <p>↓：向测站方向移动棱镜</p> <p>↑：向远离测站方向移动棱镜</p> <p>放样过程中选用重复精测或跟踪测量进行放样，则可实时显示棱镜点与放样点的参数差，十分方便。</p>		
<p>●当ΔHz 和Δ平距都为0值时，表明当前的棱镜点即为放样点。</p> <p>Δ高差：项显示的为填挖数据。</p> <p>↓：表示需挖，深度为该项显示的数据。</p> <p>↑：表示需填，高度为该项显示的数据。</p>		

注意：一个点放样完成后，程序会自动找到调用文件中的后一个点作为放样点。

4.7.5 正交法放样

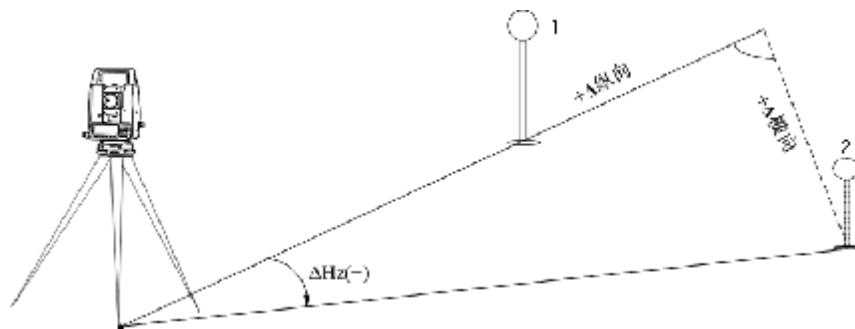放样点与目前测量点间的位置偏差量，以纵向偏差和横向偏差表示。



1: 目前放棱镜的点 2: 要放样的点

正交法放样中几个偏差的含义:

△纵向: 纵向偏差, 放样点在更远处时为正。

△横向: 横向偏差, 与视线正交, 放样点在目前测量点右侧时为正。


操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> ●按[F1]键, 跳转到放样“2/3”界面, 选择放样点, 并输入棱镜高。 ●在此界面用左右键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【放样】 2/3 点名: S1 棱镜高: 1.892m 编码: WALL △纵向: ----- m △横向: ----- m △H : ----- m <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 测存 测量 存储 P1 </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●照准当前棱镜, 按[F2](测量)开始测量并计算显示测量点与放样点之间的放样参数差。 ●箭头方向为棱镜应移动的方向。 	[F1] 置角	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【放样】 2/3 点名: S1 棱镜高: 1.892m 编码: WALL △纵向: 5.087m △横向: -2.809 m △H : -2.119 m <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 测存 测量 存储 P1 </div> </div>

<p>●按箭头方向前后移动棱镜，使“△纵向”显示的距离值为 0 m</p> <p>↓：向测站方向移动棱镜 ↑：向远离测站方向移动棱镜</p> <p>●放样过程中选用重复精测或跟踪测量进行放样，则可实时显示棱镜点与放样点的参数差，十分方便</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">【放样】</th> <th style="text-align: right;">2/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△纵向: ↑</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△横向: ←</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△H : ↓</td> <td>-2.119 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">测存</td> <td style="text-align: center;">测量</td> <td style="text-align: center;">存储 P1</td> </tr> </tbody> </table>	【放样】		2/3	点 名:	S1		棱镜高:	1.892m	-1	编 码:	WALL	上	△纵向: ↑	0.000 m		△横向: ←	0.000 m		△H : ↓	-2.119 m		测存	测量	存储 P1
【放样】		2/3																							
点 名:	S1																								
棱镜高:	1.892m	-1																							
编 码:	WALL	上																							
△纵向: ↑	0.000 m																								
△横向: ←	0.000 m																								
△H : ↓	-2.119 m																								
测存	测量	存储 P1																							
<p>●转动仪器照准部，找到使“△横向”偏差为 0 值的方向，并指挥立尺员移动棱镜。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 箭头含义： ←：从测站上看去，向左移动棱镜。 →：从测站上看去，向右移动棱镜。 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">【放样】</th> <th style="text-align: right;">2/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△纵向: ↑</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△横向: ←</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△H : ↓</td> <td>-2.119 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">测存</td> <td style="text-align: center;">测量</td> <td style="text-align: center;">存储 P1</td> </tr> </tbody> </table>	【放样】		2/3	点 名:	S1		棱镜高:	1.892m	-1	编 码:	WALL	上	△纵向: ↑	0.000 m		△横向: ←	0.000 m		△H : ↓	-2.119 m		测存	测量	存储 P1
【放样】		2/3																							
点 名:	S1																								
棱镜高:	1.892m	-1																							
编 码:	WALL	上																							
△纵向: ↑	0.000 m																								
△横向: ←	0.000 m																								
△H : ↓	-2.119 m																								
测存	测量	存储 P1																							
<p>●当△纵向和△横向都为 0 值时，表明当前的棱镜点即为放样点。</p> <p>●△H 显示的为填挖数据。</p> <p>↓：表示需挖，深度为该项显示的数据。</p> <p>↑：表示需填，高度为该项显示的数据。</p> <p>这样就完成了一个点的放样。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">【放样】</th> <th style="text-align: right;">2/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△纵向: ↑</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△横向: ←</td> <td>0.000 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>△H : ↓</td> <td>-0.119 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">测存</td> <td style="text-align: center;">测量</td> <td style="text-align: center;">存储 P1</td> </tr> </tbody> </table>	【放样】		2/3	点 名:	S1		棱镜高:	1.892m	-1	编 码:	WALL	上	△纵向: ↑	0.000 m		△横向: ←	0.000 m		△H : ↓	-0.119 m		测存	测量	存储 P1
【放样】		2/3																							
点 名:	S1																								
棱镜高:	1.892m	-1																							
编 码:	WALL	上																							
△纵向: ↑	0.000 m																								
△横向: ←	0.000 m																								
△H : ↓	-0.119 m																								
测存	测量	存储 P1																							

注意：一个点放样完成后，程序会自动找到调用文件中的后一个点作为放样点。

4.7.6 坐标差放样

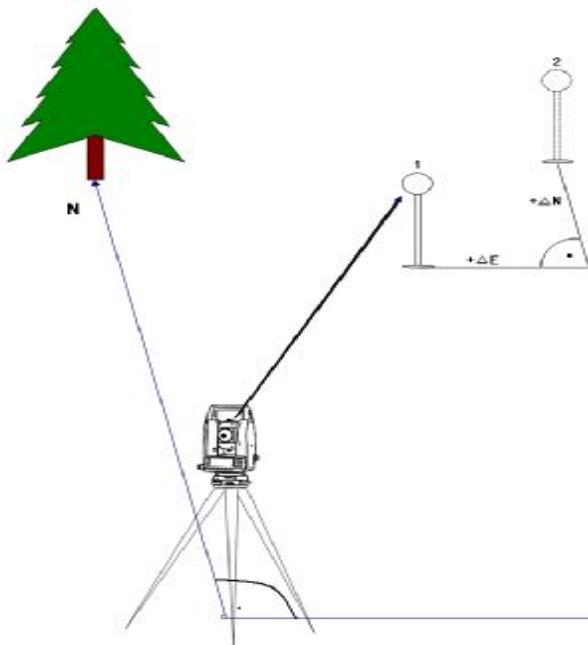基于坐标系的放样，偏差值为坐标差。



1：目前放棱镜的点 2：要放样的点

坐标差放样中几个偏差的含义：

ΔE : 放样点和目前测量点间的 E 坐标差。

ΔN : 放样点和目前测量点间的 N 坐标差。

ΔZ : 放样点和目前测量点间的 Z 坐标差。

(坐标差 = 放样坐标 - 测量坐标)

操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> ●按【翻页】键,跳转到放样“3/3”界面。选择放样点，并输入棱镜高。 ● 在此界面用左右键可以按顺序调用坐标文件中的数据进行放样。 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【放样】 3/3</p> <p>点 名: S1 <input type="text"/> 棱镜高: 1.892m</p> <p>编 码: WALL</p> <p>ΔN : -----. ---m</p> <p>ΔE : -----. ---m</p> <p>ΔZ : -----. ---m</p> <p><input type="button" value="测存"/> <input type="button" value="测量"/> <input type="button" value="存储"/> P1</p> </div>

<ul style="list-style-type: none"> ●照准当前棱镜，按[F2]（测量）开始测量并计算显示测量点与放样点之间的放样参数差。 ●箭头方向为棱镜应移动的方向。 	<p>【放样】 3/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>S1</td> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>ΔN :</td> <td>↑ 5.087m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔE :</td> <td>← -2.809 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔZ :</td> <td>↓ -2.119 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P1</td> </tr> </table>	点名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	ΔN :	↑ 5.087m			ΔE :	← -2.809 m			ΔZ :	↓ -2.119 m	测存		测量	存储	P1			
点名:	S1	棱镜高:	1.892m																						
编 码:	WALL	ΔN :	↑ 5.087m																						
		ΔE :	← -2.809 m																						
		ΔZ :	↓ -2.119 m																						
测存		测量	存储																						
P1																									
<ul style="list-style-type: none"> ●在 E 方向上移动棱镜，距离为 “$\Delta Y/E$”，使其显示为 0 值。 ●$\Delta Y/E$ 为正: 表示放样点在目前测量点的右边，向右移动棱镜 ●$\Delta Y/E$ 为负: 表示放样点在目前测量点的左边，向左移动棱镜 	<p>【放样】 3/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>S1</td> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>ΔN :</td> <td>↑ 3.400 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔE :</td> <td>← 0.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔZ :</td> <td>↓ -2.119 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P1</td> </tr> </table>	点名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	ΔN :	↑ 3.400 m			ΔE :	← 0.000 m			ΔZ :	↓ -2.119 m	测存		测量	存储	P1			
点名:	S1	棱镜高:	1.892m																						
编 码:	WALL	ΔN :	↑ 3.400 m																						
		ΔE :	← 0.000 m																						
		ΔZ :	↓ -2.119 m																						
测存		测量	存储																						
P1																									
<ul style="list-style-type: none"> ●再在 N 方向上移动棱镜，距离为 “$\Delta X/N$”，使其显示为 0 值。 ●$\Delta X/N$ 为正: 表示放样点在更远处，应向远离测站的方向移动棱镜。 ●$\Delta X/N$ 为负: 表示应向测站的方向移动棱镜。 ●放样过程中选用重复精测或跟踪测量进行放样，则可实时显示棱镜点与放样点的参数差，十分方便。 	<p>【放样】 3/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>S1</td> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>ΔN :</td> <td>↑ 0.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔE :</td> <td>← 0.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔZ :</td> <td>↓ -2.119 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P1</td> </tr> </table>	点名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	ΔN :	↑ 0.000 m			ΔE :	← 0.000 m			ΔZ :	↓ -2.119 m	测存		测量	存储	P1			
点名:	S1	棱镜高:	1.892m																						
编 码:	WALL	ΔN :	↑ 0.000 m																						
		ΔE :	← 0.000 m																						
		ΔZ :	↓ -2.119 m																						
测存		测量	存储																						
P1																									
<ul style="list-style-type: none"> ●当$\Delta Y/E$ 和$\Delta X/N$ 横向都为 0 值时，表明当前的棱镜点即为放样点。 ●ΔH 显示的为填挖数据。 ●ΔH 为正: 表示需填，高度为该项显示的数据。 ●ΔH 为负: 表示需挖，深度为该项显示的数据。 <p>这样就完成了一个点的放样。</p>	<p>【放样】 3/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>S1</td> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> </tr> <tr> <td>编 码:</td> <td>WALL</td> <td>ΔN :</td> <td>↑ 0.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔE :</td> <td>← 0.000 m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ΔZ :</td> <td>↓ -0.119 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">测存</td> <td>测量</td> <td>存储</td> </tr> <tr> <td colspan="4">P1</td> </tr> </table>	点名:	S1	棱镜高:	1.892m	编 码:	WALL	ΔN :	↑ 0.000 m			ΔE :	← 0.000 m			ΔZ :	↓ -0.119 m	测存		测量	存储	P1			
点名:	S1	棱镜高:	1.892m																						
编 码:	WALL	ΔN :	↑ 0.000 m																						
		ΔE :	← 0.000 m																						
		ΔZ :	↓ -0.119 m																						
测存		测量	存储																						
P1																									



注意：一个点放样完成后，程序会自动找到调用文件中的后一个点作为放样点。

4.8 系统信息

操作步骤	按键	显示																		
在【基本测量】界面，按[ESC]键进入【系统信息】界面		<p>【基本测量】 1/2</p> <table> <tr><td>水平角:</td><td>21° 30' 25"</td><td>电池</td></tr> <tr><td>垂直角:</td><td>85° 30' 29"</td><td>-1</td></tr> <tr><td>斜 距:</td><td>----.---- m</td><td>上</td></tr> <tr><td>平 距:</td><td>----.---- m</td><td>●</td></tr> <tr><td>高 差:</td><td>----.---- m</td><td>Q</td></tr> </table> <p>测站 定向 采集 P1</p>	水平角:	21° 30' 25"	电池	垂直角:	85° 30' 29"	-1	斜 距:	----.---- m	上	平 距:	----.---- m	●	高 差:	----.---- m	Q			
水平角:	21° 30' 25"	电池																		
垂直角:	85° 30' 29"	-1																		
斜 距:	----.---- m	上																		
平 距:	----.---- m	●																		
高 差:	----.---- m	Q																		
		按[ESC]进入【系统信息】。如下图																		
如右图显示仪器的各种信息，按[ESC]键返回【基本测量】界面。		<p>【系统信息】</p> <table> <tr><td>电池电量:</td><td>80%</td><td>电池</td></tr> <tr><td>日 期:</td><td>2013/07/29</td><td>-1</td></tr> <tr><td>时 间:</td><td>12:19:14</td><td>上</td></tr> <tr><td>固件版本:</td><td>13.08.18</td><td>●</td></tr> <tr><td>仪器型号:</td><td>STS--720</td><td>Q</td></tr> <tr><td>仪器编号:</td><td>SD19800</td><td></td></tr> </table> <p>时间</p>	电池电量:	80%	电池	日 期:	2013/07/29	-1	时 间:	12:19:14	上	固件版本:	13.08.18	●	仪器型号:	STS--720	Q	仪器编号:	SD19800	
电池电量:	80%	电池																		
日 期:	2013/07/29	-1																		
时 间:	12:19:14	上																		
固件版本:	13.08.18	●																		
仪器型号:	STS--720	Q																		
仪器编号:	SD19800																			

4.8.1 日期和时间设置

操作步骤	按键	显示															
如右图【基本测量】界面，按[ESC]进入【系统信息】界面。		<p>【基本测量】 1/2</p> <table> <tr><td>水平角:</td><td>21° 30' 25"</td><td>电池</td></tr> <tr><td>垂直角:</td><td>85° 30' 29"</td><td>-1</td></tr> <tr><td>斜 距:</td><td>----.---- m</td><td>上</td></tr> <tr><td>平 距:</td><td>----.---- m</td><td>●</td></tr> <tr><td>高 差:</td><td>----.---- m</td><td>Q</td></tr> </table> <p>测站 定向 采集 P1</p>	水平角:	21° 30' 25"	电池	垂直角:	85° 30' 29"	-1	斜 距:	----.---- m	上	平 距:	----.---- m	●	高 差:	----.---- m	Q
水平角:	21° 30' 25"	电池															
垂直角:	85° 30' 29"	-1															
斜 距:	----.---- m	上															
平 距:	----.---- m	●															
高 差:	----.---- m	Q															
		按[ESC]进入【系统信息】。如下图															
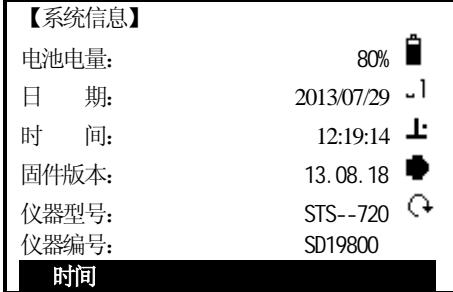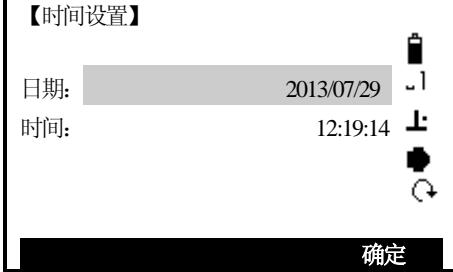
<p>如右图显示仪器的各种信息。</p>	 <p>【系统信息】</p> <p>电池电量: 80% 日期: 2013/07/29 时间: 12:19:14 固件版本: 13.08.18 仪器型号: STS--720 仪器编号: SD19800 时间</p>
	<p>F4 [时间], 进入日期和时间设置界面, 如下图</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图输入: 2013 年 7 月 29 日, 其中年、月、日的分隔符 “/” 用小数点[.]键输入。完成后按 [ENT] 键进入设置时间。 ●如右图输入: 12 时 19 分 14 秒, 其中时、分、秒的分隔符 “:” 用小数点[.]键输入。完成后按 [ENT] 键确定。 	 <p>【时间设置】</p> <p>日期: 2013/07/29 时间: 12:19:14 确定</p>
<p>如右图: 按[ESC]键返回【基本测量】界面。</p>	 <p>【系统信息】</p> <p>电池电量: 80% 日期: 2013/07/29 时间: 12:19:14 固件版本: 13.08.18 仪器型号: STS720 仪器编号: SD19800 时间</p>

五、应用程序

应用程序中共有 5 个功能：后方交会、 悬高测量、
对边测量、面积测量、道路。

在【基本测量】界面中，按【菜单】键进入下图：

操作步骤	按键	显示
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【菜单】 F1 应用程序 (1) F2 文件管理 (2) F3 系统设置 (3) F4 误差校准 (4) F1 F2 F3 F4 </div>
		按 F1 或 数字[1] 应用程序
应用程序第一页功能显示， 按[翻页]键 显示第二页功能。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【应用程序】 1/2 F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4) F1 F2 F3 F4 </div>
		按[翻页]键 进入下图
应用程序第二页功能显示，		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【应用程序】 2/2 F1 道路 (5) F1 </div>

5.1 后方交会

自由测站要求使用至少两个，最多五个已知点通过边角交会计算求得测站点的设站数据。

下列数据采集是许可的：

- 1、仅测水平角和垂直角
- 2、距离、水平角、垂直角都测
- 3、有些点仅测水平角和垂直角，有些点水平角、距离和垂直角都测。

最后的结果是获得测站点的坐标和方位角。同时提供用于精度评定的标准差和残差。

计算过程

计算程序自动判断数据处理方式，不管是2点交会还是3点测角交会……

如果测量数据有多余观测，程序会采用最小二乘平差，取得测站平面位置、高程及方位。

- 1、平面位置(X, Y)通过最小二乘平差得到包括水平角及水平距离的标准差。
- 2、测站点的高程(H)是基于各点三角高程计算的平均值。

操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在应用程序菜单中按[F1]、或数字键 [1]，进入后方交会。		<p>【应用程序】</p> <p>F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F1 或 数字[1] 进入后方交会
开始后方交会测量。 先设置测站点名及仪器高，输入完一项后按 ENT 键，所有的项目都输入完后，按[F4](确认)键。	输入测 站名及 仪器高 + [ENT]	<p>【后方交会 测站点】</p> <p>测站点: STN1 编 码: ----- 仪器高: 1.656m</p> <p>确定</p>
		按 F4[确定]键 进入下图

<p>1. 进入该界面, 可以用上下导航键移动光标, 直接输入目标点的坐标 (N, E, Z)。</p> <p>2. 可以按 F1[坐标], 进入调用坐标文件中选取坐标。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【后方交会 目标点】</p> <table border="0"> <tr> <td>点 名:</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.324m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>N :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>E :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>Z :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">坐标 跳过 返回 确定</p> </div>	点 名:	1	1	棱镜高:	1.324m	上	N :	0.000m	上	E :	0.000m	上	Z :	0.000m	上				
点 名:	1	1																		
棱镜高:	1.324m	上																		
N :	0.000m	上																		
E :	0.000m	上																		
Z :	0.000m	上																		
		按 F4[确定], 进入下图																		
<p>在该界面照准目标点 1:</p> <p>●当需要测距时: 按 F3[测距]进行测距, 出结果后按 F3[确定]。</p> <p>●当只测角度时: 直接按 F4[测角]+[确定]。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【后方交会 测量】</p> <table border="0"> <tr> <td>序 号:</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>点 名:</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.324m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>56° 35' 21"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>89° 35' 21"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>平 距:</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">测距 测角</p> </div>	序 号:	1	1	点 名:	1	1	棱镜高:	1.324m	上	水平角:	56° 35' 21"	上	垂直角:	89° 35' 21"	上	平 距:	0.000m	上	
序 号:	1	1																		
点 名:	1	1																		
棱镜高:	1.324m	上																		
水平角:	56° 35' 21"	上																		
垂直角:	89° 35' 21"	上																		
平 距:	0.000m	上																		
当测量完一个点后		按 F3[确定]或 F4[确定]进入下图。																		
<p>按[确定]后, 按键 F2 对印的功能是[下点]</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【后方交会 测量】</p> <table border="0"> <tr> <td>序 号:</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>点 名:</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.324m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>56° 35' 21"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>89° 35' 21"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>平 距:</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">下点 测距 测角</p> </div>	序 号:	1	1	点 名:	1	1	棱镜高:	1.324m	上	水平角:	56° 35' 21"	上	垂直角:	89° 35' 21"	上	平 距:	0.000m	上	按 F2[下点]进入下一个目标点的选择。
序 号:	1	1																		
点 名:	1	1																		
棱镜高:	1.324m	上																		
水平角:	56° 35' 21"	上																		
垂直角:	89° 35' 21"	上																		
平 距:	0.000m	上																		
<p>1. 进入该界面, 可以用上下导航键移动光标, 直接输入目标点的坐标 (N, E, Z)。</p> <p>2. 可以按 F1[坐标], 进入调用坐标文件中选取坐标。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【后方交会 目标点】</p> <table border="0"> <tr> <td>点 名:</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.324m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>N :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>E :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>Z :</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">坐标 跳过 返回 确定</p> </div>	点 名:	2	1	棱镜高:	1.324m	上	N :	0.000m	上	E :	0.000m	上	Z :	0.000m	上	按 F4[确定], 进入下图			
点 名:	2	1																		
棱镜高:	1.324m	上																		
N :	0.000m	上																		
E :	0.000m	上																		
Z :	0.000m	上																		

<p>在该界面照准目标点2， ●当需要测距时：按 F3[测距]进行测距，出结果后按F3[确定]。 ●当只测角度时：直接按 F4[测角]+[确定]。</p>	<p>【后方交会 测量】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>序 号:</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>点 名:</td><td>1</td><td>上</td></tr> <tr> <td>棱镜高:</td><td>1.324m</td><td>上</td></tr> <tr> <td>水平角:</td><td>31° 05' 21"</td><td>下</td></tr> <tr> <td>垂直角:</td><td>90° 35' 21"</td><td>左</td></tr> <tr> <td>平 距:</td><td>21.134m</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">测距 测角</td></tr> </tbody> </table>	序 号:	2	2	点 名:	1	上	棱镜高:	1.324m	上	水平角:	31° 05' 21"	下	垂直角:	90° 35' 21"	左	平 距:	21.134m		测距 测角					
序 号:	2	2																							
点 名:	1	上																							
棱镜高:	1.324m	上																							
水平角:	31° 05' 21"	下																							
垂直角:	90° 35' 21"	左																							
平 距:	21.134m																								
测距 测角																									
<p>●用测距方法，至少要测2个点，才能计算结果。 ●用测角方法，至少要测3个点，才能计算结果。 ●当算条件满足后，按F1[结果]，查看计算结果。</p>	<p>【后方交会 测量】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>序 号:</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>点 名:</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>棱镜高:</td><td>1.324m</td><td>上</td></tr> <tr> <td>水平角:</td><td>31° 05' 21"</td><td>下</td></tr> <tr> <td>垂直角:</td><td>90° 35' 21"</td><td>右</td></tr> <tr> <td>平 距:</td><td>21.134m</td><td></td></tr> <tr> <td>结果</td><td>下点</td><td>测距 测角</td></tr> </tbody> </table>	序 号:	2	2	点 名:	2	1	棱镜高:	1.324m	上	水平角:	31° 05' 21"	下	垂直角:	90° 35' 21"	右	平 距:	21.134m		结果	下点	测距 测角			
序 号:	2	2																							
点 名:	2	1																							
棱镜高:	1.324m	上																							
水平角:	31° 05' 21"	下																							
垂直角:	90° 35' 21"	右																							
平 距:	21.134m																								
结果	下点	测距 测角																							
<p>按F1[结果]，查看计算结果。 如右图显示： ●按 F4[设定]键，就可以设定新的测站和方位角，并记录该点。从而完成后方交会功能操作。</p>	<p>【后方交会 设站】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>测站点:</td><td>STN1</td><td>STN1</td></tr> <tr> <td>编 码:</td><td>R</td><td>1</td></tr> <tr> <td>仪器高:</td><td>1.670m</td><td>上</td></tr> <tr> <td>N :</td><td>1200.456m</td><td>下</td></tr> <tr> <td>E :</td><td>3245.878m</td><td>右</td></tr> <tr> <td>Z :</td><td>342.651m</td><td></td></tr> <tr> <td>返回</td><td>改正数</td><td>标准差</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>设定</td></tr> </tbody> </table>	测站点:	STN1	STN1	编 码:	R	1	仪器高:	1.670m	上	N :	1200.456m	下	E :	3245.878m	右	Z :	342.651m		返回	改正数	标准差			设定
测站点:	STN1	STN1																							
编 码:	R	1																							
仪器高:	1.670m	上																							
N :	1200.456m	下																							
E :	3245.878m	右																							
Z :	342.651m																								
返回	改正数	标准差																							
		设定																							

按F2[改正数]，可以查看到每个点的改正值如下图


<p>显示目标点改正数。</p>	<p>【目标点改正数】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>点 名:</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>△Hz:</td><td>0° 00' 01"</td><td>上</td></tr> <tr> <td>△平距:</td><td>0.000m</td><td>下</td></tr> <tr> <td>△高差:</td><td>0.000m</td><td>右</td></tr> <tr> <td colspan="3">返回</td></tr> </tbody> </table>	点 名:	1	1	△Hz:	0° 00' 01"	上	△平距:	0.000m	下	△高差:	0.000m	右	返回		
点 名:	1	1														
△Hz:	0° 00' 01"	上														
△平距:	0.000m	下														
△高差:	0.000m	右														
返回																
	<p>按F4 [返回]，进入下图</p>															

<p>●按 F4[设定]键，就可以设定新的测站和方位角，并记录该点。从而完成后方交会功能操作。</p>	<p>【后方交会 设站】</p> <table border="1"> <tr> <td>测站点:</td><td>STN1</td></tr> <tr> <td>编 码:</td><td>R 1</td></tr> <tr> <td>仪器高:</td><td>1.670m 上</td></tr> <tr> <td>N :</td><td>1200.456m</td></tr> <tr> <td>E :</td><td>3245.878m</td></tr> <tr> <td>Z :</td><td>342.651m</td></tr> <tr> <td>返回</td><td>改正数</td><td>标准差</td><td>设定</td></tr> </table>	测站点:	STN1	编 码:	R 1	仪器高:	1.670m 上	N :	1200.456m	E :	3245.878m	Z :	342.651m	返回	改正数	标准差	设定
测站点:	STN1																
编 码:	R 1																
仪器高:	1.670m 上																
N :	1200.456m																
E :	3245.878m																
Z :	342.651m																
返回	改正数	标准差	设定														
	<p>按 F3 [标准差] 查看标准差。如下图</p>																
<p>●当确定改正数和标准差在误差范围内时，按 F4[返回]键，回到【后方交会 设站】界面。</p> <p>●按 F4[设定]键，就可以设定新的测站和方位角，并记录该点。从而完成后方交会功能操作。</p>	<p>【测站点标准差】</p> <table border="1"> <tr> <td>N0 标准差:</td> <td>0.001m</td> </tr> <tr> <td>E0 标准差:</td> <td>0.000m 上</td> </tr> <tr> <td>Z0 标准差:</td> <td>-0.001m</td> </tr> <tr> <td>定向角差:</td> <td>0° 00' 00"</td> </tr> <tr> <td>返回</td> </tr> </table>	N0 标准差:	0.001m	E0 标准差:	0.000m 上	Z0 标准差:	-0.001m	定向角差:	0° 00' 00"	返回							
N0 标准差:	0.001m																
E0 标准差:	0.000m 上																
Z0 标准差:	-0.001m																
定向角差:	0° 00' 00"																
返回																	

5.2 悬高测量

有些棱镜不能到达的被测点，可先直接瞄准其下方的基准点上的棱镜，测量平距。然后瞄准悬高点，测出高差。

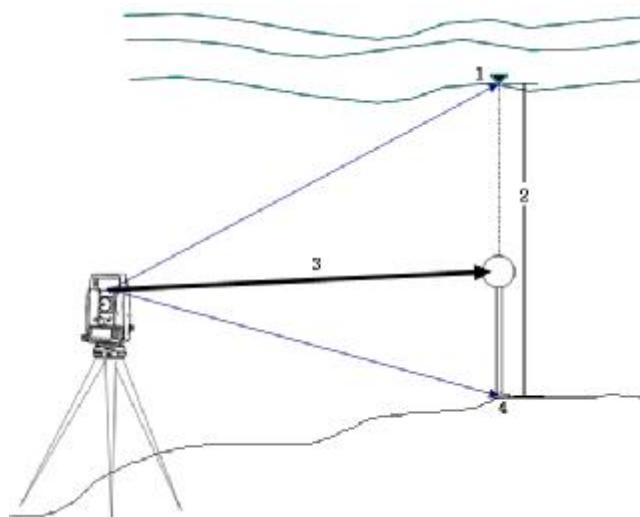有两种方法：1. 已知棱镜高；2. 棱镜高未知。



1: 目标点(悬高点)

2: 高差

3: 斜距

4: 基点

已知棱镜高(例: 输入棱镜高 $h=1.500m$)

操作步骤	按键	显示
在应用程序中按[F2]、或数字键[2]，进入道路。		<p>【应用程序】</p> <p>F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F2 或 数字[2] 悬高测量
输入已知棱镜高度(这里以 $h=1.500$ 为例)，并按[ENT]键。		<p>【基点】</p> <p>照准基点并测量!</p> <p>棱镜高: 1.500m 平 距: ----- m</p> <p>镜高? 测量 确定</p>
照准棱镜中心，按[F3](测量)，测得平距后按 F4[确定]。这样基点的位置即被确定。		<p>【基点】</p> <p>照准基点并测量!</p> <p>棱镜高: 1.500m 平 距: 1.738m</p> <p>镜高? 测量 确定</p>
		按 F4[确定]，进入悬高测量界面，如下图
<ul style="list-style-type: none"> 照准目标点(也就是悬高点)，显示结果。 按 F1 [基点]，可以返回基点。 按 F4 [完成]，退出。 		<p>【悬高点】</p> <p>照准悬高点!</p> <p>平 距: 1.738m 悬高点: 1.117m</p> <p>基点 完成</p>

棱镜高未知

操作步骤	按键	显示
在应用程序中按[F2]、或数字键[2]，进入悬高测量。		<p>【应用程序】</p> <p>F1 后方交会 F2 悬高测量 F3 距离偏心 F4 面积测量</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F2 或 数字[2] 悬高测量
按 F1[镜高?] (切换两种悬高测量的功能键)，进入未知棱镜高的悬高测量模式。		<p>【基点】</p> <p>照准基点并测量! 棱镜高: 1.500m 平距: ----- m</p> <p>镜高? 测量 确定</p>
		按 F1[镜高?]，进入 棱镜高未知模式 。如下图：
照准棱镜中心，按[F3](测量)，测得平距后按 F4[确定]。这样基点的位置即被确定。		<p>【基点】</p> <p>照准基点并测量! 平距: 12.654 m</p> <p>镜高? 测量 确定</p>
		按 F4[确定]，进入悬高测量界面，如下图
• 照准棱镜杆所在的地面点(基点)，按下[F4](确定)，基点的位置即被确定。		<p>【悬高点】</p> <p>照准基点! 平距: 12.654 m 垂直角: 85° 30' 29''</p> <p>确定</p>
		按 F4[确定]

<ul style="list-style-type: none"> 照准目标点(也就是悬高点),显示结果。 按F1 [基点], 可以返回基点。 按F4 [完成], 退出。 	<p>【悬高点】</p> <p>照准悬高点!</p> <p>平 距: 1.738m</p> <p>悬高点: -1.846m</p> <p>基点 完成</p>
---	---

5.3 对边测量

用“对边测量”程序可以实时计算 2 个目标点间的斜距、水平距离、高差和方位角。参与计算的点可以是实时测得或从内存中选取的，也可以是从键盘人工输入的。

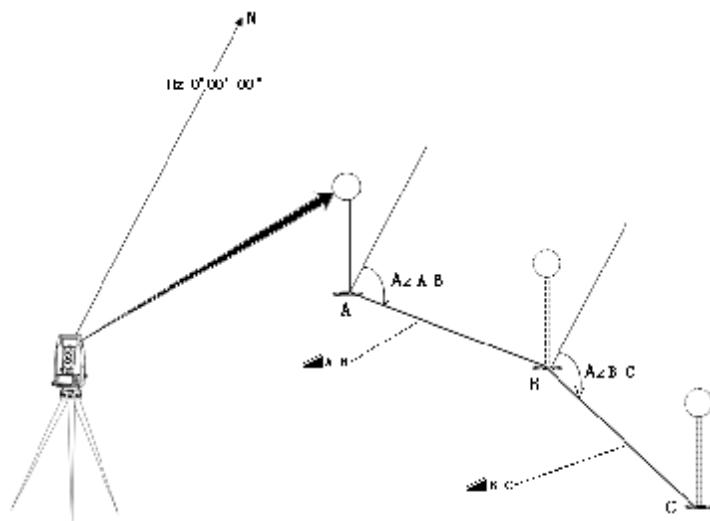
用户可以有折线对边和射线对边两种选择：

[F1] 折线对边(A-B, B-C)

[F2] 射线对边(A-B, A-C)

下面详细介绍两种对边测量功能。

5.3.1 折线对边(A-B, B-C)



操作步骤	按键	显示
在应用程序中按[F3]、或数字键[3]，进入对边测量。		<p>【应用程序】</p> <p>F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[F3] 或数字[3]进入下图
选择F1 进入折线对边(A-B,B-C)		<p>【对边测量】</p> <p>F1 折线对边(A-B,B-C) F2 射线对边(A-B,A-C)</p> <p>F1 F2</p>
		按F1 折线对边(A-B,B-C)。如下图
1. 起点可以通过直接对目标测量获得。 2. 按 F2[坐标]，调用坐标文件中的坐标作为起点。 3. 按 F3[输入]，直接输入坐标作为起点。 4. 按[翻页]，可进入“2/2”界面。		<p>【折线对边】</p> <p>起 点: ->1 终 点: ->2 棱镜高: 1.838m 斜 距: -----m 平 距: -----m 高 差: -----m</p> <p>测量 坐标 输入 确定</p>
这里以测量目标点为例		F1 [测量]，得到距离后，按F4[确定]进入下图
如右图是求终点界面 1. 终点可以通过直接对目标测量获得。 2. 按 F2[坐标]，调用坐标文件中的坐标作为终点。 3. 按 F3[输入]，直接输入坐标作为终点。		<p>【折线对边】</p> <p>起 点: ->1 终 点: ->2 棱镜高: 1.838m 斜 距: 5.075m 平 距: 4.727m 高 差: 1.847m</p> <p>测量 坐标 输入 确定</p>
以调用坐标为例		按F2 [坐标]，进入调用坐标文件列表

<p>●如右图调用坐标文件列表，在这个界面用上下导航键或F3[查找]功能选择所需的坐标点，然后按ENT键确认。</p> <p>● 左右导航键可翻页查找数据。</p>		<p>【坐标数据】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">坐标</td><td style="width: 10%; text-align: right;">1/20</td></tr> <tr> <td>2</td><td>坐标</td><td style="text-align: right;">-1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>坐标</td><td style="text-align: right;">上</td></tr> <tr> <td>4</td><td>坐标</td><td style="text-align: right;">下</td></tr> <tr> <td>5</td><td>坐标</td><td style="text-align: right;">左</td></tr> <tr> <td>6</td><td>坐标</td><td style="text-align: right;">右</td></tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">编辑 添加 查找 删除</p>	1	坐标	1/20	2	坐标	-1	3	坐标	上	4	坐标	下	5	坐标	左	6	坐标	右
1	坐标	1/20																		
2	坐标	-1																		
3	坐标	上																		
4	坐标	下																		
5	坐标	左																		
6	坐标	右																		
		<p>按[ENT]键，进入对边结果界面。如下图</p>																		
<p>显示对边测量结果：</p> <p>坡度：点A和点B间的坡度(%)</p> <p>△斜距：点A和点B间的斜距</p> <p>△平距：点A和点B间的平距</p> <p>△高差：点A和点B间的高差</p> <p>方位角：点A到点B间的方位角</p>		<p>【对边结果】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">坡 度:</td> <td style="width: 50%;">-14.7%</td> </tr> <tr> <td>△斜距:</td> <td>34.272m</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>33.905m</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-5.000m</td> </tr> <tr> <td>方位角:</td> <td>85° 30' 29"</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">新对边 新点 射线</p>	坡 度:	-14.7%	△斜距:	34.272m	△平距:	33.905m	△高差:	-5.000m	方位角:	85° 30' 29"								
坡 度:	-14.7%																			
△斜距:	34.272m																			
△平距:	33.905m																			
△高差:	-5.000m																			
方位角:	85° 30' 29"																			

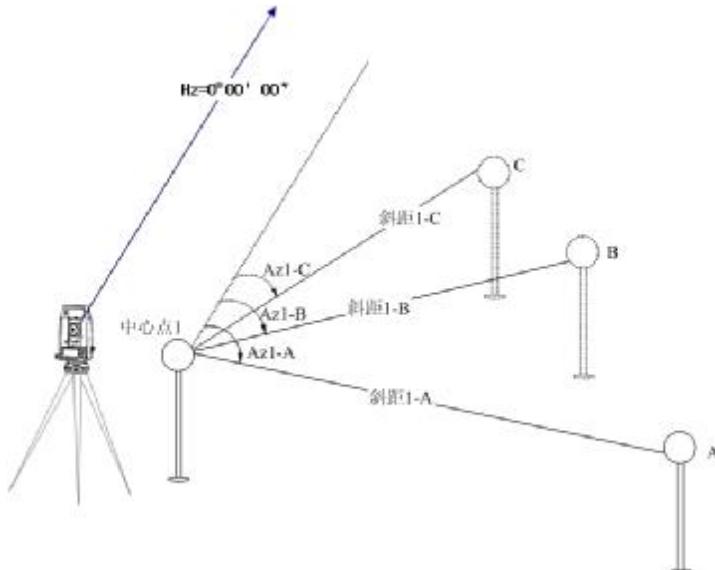
折线对边中的有关软按键：

[F1](新对边)：计算一条新的对边，程序重新启动。

[F2](新点)：以点B作为新对边的起点，开始下一个新点的测量。

[F4](射线)：切换到射线对边。

5.3.2 射线对边(A-B, A-C)



操作方法与折线对边(A-B, A-C)方法相似

操作步骤	按键	显示
选择F2 进入 射线对边(A-B,A-C)		
		按F1 折线对边(A-B,A-C)。如下图
1. 起点可以通过直接对目标测量 获得。 2. 按 F2[坐标], 调用坐标文件中 的坐标作为起点。 3. 按 F3[输入], 直接输入坐标作 为起点。 4. 按[翻页], 可进入“2/2”界面。		
这里以测量目标点为例		F1 [测量], 得到距离后, 按F4[确定]进入下图
如右图是求终点界面 1. 终点可以通过直接对目标测量 获得。 2. 按 F2[坐标], 调用坐标文件中 的坐标作为终点。 3. 按 F3[输入], 直接输入坐标作 为终点。		
以输入坐标为例		按F3 [输入], 进入下图
• 如右图 分别输入 N, E, Z , 按 ENT 键换行并确认。 • 该点不会记录到仪器内存中。		
		按[确定]键, 进入对边结果界面。如下图

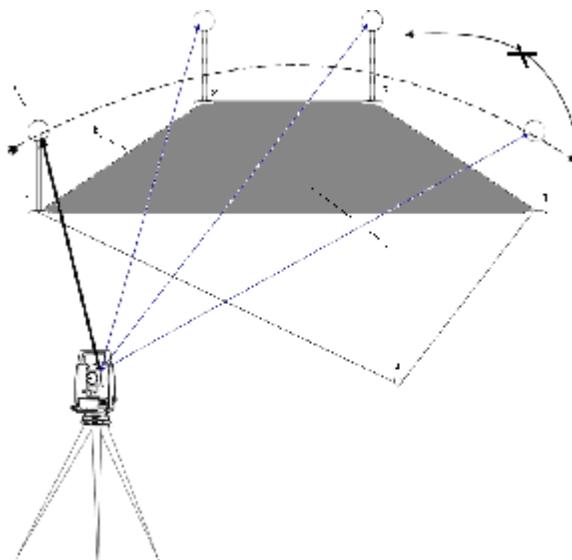


射线对边中的有关软按键:

- [F1](中心点): 确定新的中心点。
- [F2](端点): 确定新的射线端点。
- [F4](折线): 切换到折线对边。

5.4 面积测量

用面积测量(平面)程序, 可以实时测算目标点之间连线所包围的面积。目标点的点数没有限制, 参与计算的点可以实时测算、从调用坐标文件中选取、也可从键盘中人工输入。



a: 起始点 b: 从起始点到实际测量点的多边形长度

c: 闭合到起始点(点1)的多边形面积

操作步骤:

操作步骤	按键	显示
在【应用程序】是, 按[F4] 或数字[4]进入【面积测量】		<p>【应用程序】</p> <p>F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[F4] 或数字[4], 进入下图:
<ul style="list-style-type: none"> “点个数”是参与面积计算的个数。 参与面积计算的点可以用 F1[测量]后+F4[确定]获得。 参与面积计算的点可以用 F2[坐标]从调用坐标文件中选取。 参与面积计算的点可以用 F3[输入]从键盘中人工输入获得。 	<p>【面积测量】</p> <p>点个数: 0 棱镜高: 2.345m 平 距: ---m 面 积: 0.000m² 周 长: 0.000m</p> <p>测量 坐标 输入 确定</p>	
第一点用[测量]+[确定]为例		F1 [测量], 得到距离后, 按 F4[确定]进入下图
如右图“点个数”变成了“1”,说明有 1 个坐标点参与了面积计算。		<p>【面积测量】</p> <p>点个数: 1 棱镜高: 2.345m 平 距: 12.763m 面 积: 0.000m² 周 长: 0.000m</p> <p>测量 坐标 输入 确定</p>
第二点以[坐标], 调用坐标为例		按 F2 [坐标], 进入调用坐标文件列表

<ul style="list-style-type: none"> ●如右图调用坐标文件列表，在这个界面用上下导航键或 F3[查找]功能选择所需的坐标点，然后按 ENT 键确认。 ● 左右导航键◀▶可翻页查找数据。 	<p>【坐标数据】</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>2</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>3</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>4</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>5</td><td>坐标</td></tr> <tr><td>6</td><td>坐标</td></tr> </table> <p>编辑 添加 查找 删除</p> <p>【面积测量】</p> <table border="1"> <tr><td>点个数:</td><td>2</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.345m</td></tr> <tr><td>平 距:</td><td>----- m</td></tr> <tr><td>面 积:</td><td>442.117m²</td></tr> <tr><td>周 长:</td><td>1611.939m</td></tr> </table> <p>测量 坐标 输入 确定</p>	1	坐标	2	坐标	3	坐标	4	坐标	5	坐标	6	坐标	点个数:	2	棱镜高:	2.345m	平 距:	----- m	面 积:	442.117m ²	周 长:	1611.939m
1	坐标																						
2	坐标																						
3	坐标																						
4	坐标																						
5	坐标																						
6	坐标																						
点个数:	2																						
棱镜高:	2.345m																						
平 距:	----- m																						
面 积:	442.117m ²																						
周 长:	1611.939m																						
第三点以 F3[坐标]以输入为例	按F3 [输入]，进入输入坐标界面。如下图:																						
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图 分别输入 N, E, Z , 按 ENT 键换行并确认。 ● 该点不会记录到仪器内存中。 	<p>【输入坐标】</p> <table border="1"> <tr><td>N :</td><td>345.834m</td></tr> <tr><td>E :</td><td>234.139m</td></tr> <tr><td>Z :</td><td>50.034m</td></tr> </table> <p>确定</p>	N :	345.834m	E :	234.139m	Z :	50.034m																
N :	345.834m																						
E :	234.139m																						
Z :	50.034m																						
	按[确定]键，进入下图:																						
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图“点个数”变成了“3”，说明有 3 个坐标点参与了面积计算。 ●3 个点以上就可以得到面积和周长值了。 	<p>【面积测量】</p> <table border="1"> <tr><td>点个数:</td><td>3</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.345m</td></tr> <tr><td>平 距:</td><td>----- m</td></tr> <tr><td>面 积:</td><td>442.117m²</td></tr> <tr><td>周 长:</td><td>1611.939m</td></tr> </table> <p>测量 坐标 输入 确定</p>	点个数:	3	棱镜高:	2.345m	平 距:	----- m	面 积:	442.117m ²	周 长:	1611.939m												
点个数:	3																						
棱镜高:	2.345m																						
平 距:	----- m																						
面 积:	442.117m ²																						
周 长:	1611.939m																						

5.5 道路

应用该程序，你可以简单地定义一条直线，曲线或缓和曲线作为参考，进行测量和放样。程序根据道路设计确定的桩号和偏差来对设计点进行放样。


操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在【应用程序】菜单中按[翻页]。		<p>【应用程序】 1/2 F1 后方交会 (1) F2 悬高测量 (2) F3 对边测量 (3) F4 面积测量 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[翻页]，进入【应用程序】第二页。
		<p>【应用程序】 2/2 F1 道路 (5)</p> <p>F1</p>
		按[F1]或数字键“5”，进入道路。如下图：
先进行F1 道路设计，完成后进行F2 道路放样。		<p>【道路】 F1 道路设计 (1) F2 道路放样 (2)</p> <p>F1 F2</p>

5.5.1 道路设计

道路设计中有 1. 编辑水平定线，2. 编辑垂直定线，3. 删除水平定线，4. 删除垂直定线。

 操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在应用程序菜单中按[F1]、或数字键 [1]，进入道路设计。		<p>【道路】</p> <p>F1 道路设计 (1) F2 道路放样 (2)</p>  <p>F1 F2</p>
		按 F1 或 数字[1] 道路设计

5.5.1.1 编辑水平定线

水平定线有两种方式定线：第一种定线元素的方式是直线、圆曲线和缓和曲线。
第二种定线方式是点。


当使用第一种定线方式直线、圆弧曲线和缓和曲线元素时，第二种定线方式点被限制使用，反之亦然。两种定线方式不能混合使用，否则数据错误。

定义一条水平定线首先要输入起始点的详细情况(桩号、N(北)、E(东)的坐标)。
输入完一项按 ENT 键将光标移到下一输入项。

操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在道路设计中按[F1]、或数字键 [1]，进入编辑水平定线。		<p>【道路设计】</p> <p>F1 编辑水平定线 (1) F2 编辑垂直定线 (2) F3 删除水平定线 (3) F4 删除垂直定线 (4)</p>  <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F1 或 数字[1] 编辑水平定线。如下图：

<p>如右图显示当没有水平定线数据时，第一个添加的数据肯定是起始点。</p>	<p>【水平定线】</p>
	<p>按 F4 [添加] 键，进入下图</p>
<p>输入起始点的桩号、N、E 坐标。 输入完一项按 ENT 键将光标移到 下一输入项。</p>	<p>【添加起点】</p> <p>起 点: 1 桩 号: 0.000m N : 1100.000m E : 1050.000m</p> <p>确定</p>
	<p>所有输入完毕，按 F4 [确定] 进入下图</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● F1[查阅]，可以查看和修改已存在的定线数据的数值，但不能改其数据类型。 ● F2 [查找]，当定线数据较多时可以用桩号来查找数据。 	<p>【水平定线】</p> <p>起点</p> <p>查阅 查找 添加</p>
	<p>按 F4 [添加] 进入添加水平主定线界面。如下图</p>

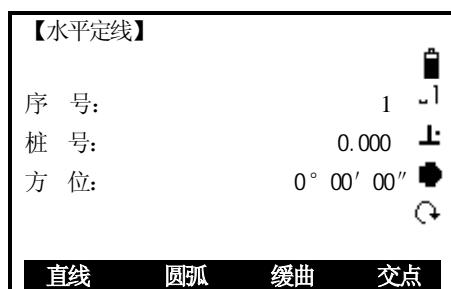

上图显示：当前的序号、桩号、该桩号处切线的方位角和创建新线型的功能键。系统提供了定义直线、圆弧曲线、缓和曲线、点四种功能。

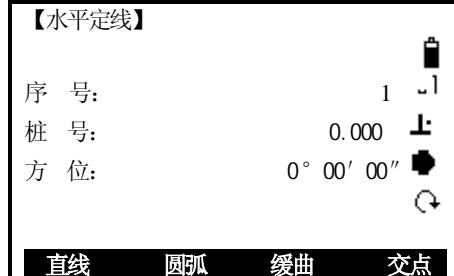
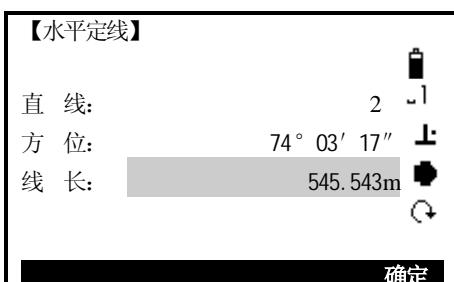
选择其中一个功能键，输入该桩号的详细信息即可生成定线的元素，系统软件就会计算新的桩号和方位角，并返回到主定线界面，此时可定义其它的线型，新的定线

元素只能加到原定线文件的尾部。

下面分别介绍定义直线、圆弧曲线、缓和曲线、交点四种功能。

直线

当定义好起始点或其它线型后便可定义直线。直线包括方位角和距离，并且距离值不能小于1CM。


操作步骤	按键	显示
在主定线屏幕中按[F4](添加)键，便进入定义水平定线主屏幕。		
		按[F4](添加)，进入定义主屏幕。如下图：
如右图按 F1 [直线]，进入定义直线界面。		
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图显示输入直线的方位角后，按[ENT]键进入下一输入区，输入好直线的长度后，按[ENT]键。 ●右图中“直线”代表数据类型：“2”代表该数据的序列号。 	<input type="button" value="输入方
位角
[ENT]"/> <input type="button" value="输入长
度
[ENT]"/>	
		按F4[确定]键，存储该定线数据，屏幕返回主定线

- 按[确定]存储该定线数据，屏幕返回主定线屏幕，并显示直线末端的桩号和该点的方位角。
- 此时，便可定义其它曲线。
- 当直线在线路的中间时，该直线的方位角由先前的元素算出，若要对该方位角进行改变，可手工输入新的方位角。

【水平定线】

序 号: 2
桩 号: 545.543
方 位: 74° 03' 15"

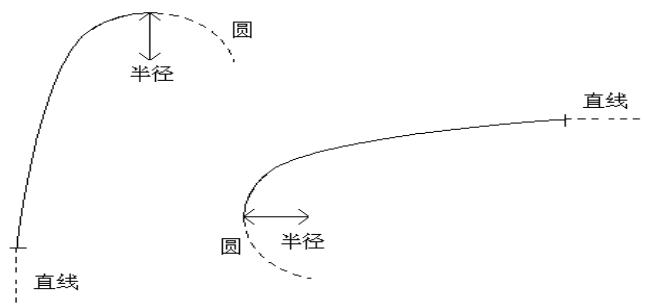缓和曲线




在主线输入过程屏幕中按[F3](缓曲)键，便可以定义缓和曲线。缓和曲线包括最小半径和弧长。其半径正负的规定和圆半径的正负的规定一样。同样，弧长也不能为负数。

操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在主定线屏幕中按[F3](缓曲)键，便进入定义缓和曲线屏幕。		<p>【水平定线】</p> <p>序 号: 2 桩 号: 545.543 方 位: 74° 03' 15" <input type="button" value="直线"/> <input type="button" value="圆弧"/> <input type="button" value="缓曲"/></p>
		按[F3](缓曲)，进入定义缓和曲线屏幕。如下图：

<ul style="list-style-type: none"> 如右图输入半径和弧长并按 [ENT] 键便存储此数据。 右图中“圆弧”代表数据类型：“3”代表该数据的序列号。 	输入方位角 [ENT] 输入长度 [ENT]	<p>【水平定线】</p> <p>缓曲: 3 半径: -100.000 m 线长: 64.000m</p> <p>确定</p>
		按 F4[确定] 键，存储该定线数据，屏幕返回主定线
<ul style="list-style-type: none"> 按[确定]存储该定线数据，屏幕返回主定线屏幕，并显示缓和曲线末端的桩号和该点的方位角。 此时，便可定义其它曲线。 		<p>【水平定线】</p> <p>序号: 3 桩号: 609.543 方位: 55° 43' 10"</p> <p>直线 圆弧 缓曲</p>

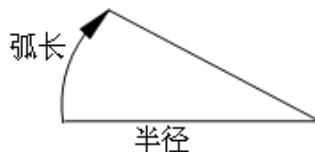圆曲线




在主线输入过程屏幕中按[F2](圆弧)键，便可以定义圆曲线。圆曲线包括半径和弧长。半径值的规定为：沿着曲线前进的方向。当向右转弯时半径为正值，当向左转弯时半径为负值。弧长不能为负数。

操作步骤	按键	显示
在主定线屏幕中按[F2](圆弧)键，便进入定义圆弧曲线屏幕。		<p>【水平定线】</p> <p>序号: 3 桩号: 609.543 方位: 55° 43' 10"</p> <p>直线 圆弧 缓曲</p>
		按[F2](圆弧)，进入定义圆弧曲线屏幕。如下图：

<ul style="list-style-type: none"> 如右图输入半径和弧长并按 [ENT] 键便存储此数据。 右图中“圆弧”代表数据类型：“4”代表该数据的序列号。 	输入方位角 [ENT] 输入长度 [ENT]	<p>【水平定线】</p> <p>圆 弧: 4 半 径: -100.000 m 线 长: 131.354m</p> <p>确定</p>
		<p>按 F4[确定] 键，存储该定线数据，屏幕返回主定线</p>
<ul style="list-style-type: none"> 按[确定]存储该定线数据，屏幕返回主定线屏幕，并显示圆弧末端的桩号和该点的方位角。 此时，便可定义其它曲线。 		<p>【水平定线】</p> <p>序 号: 3 桩 号: 740.897 方 位: 340° 27' 35"</p> <p>直线 圆弧 缓曲</p>

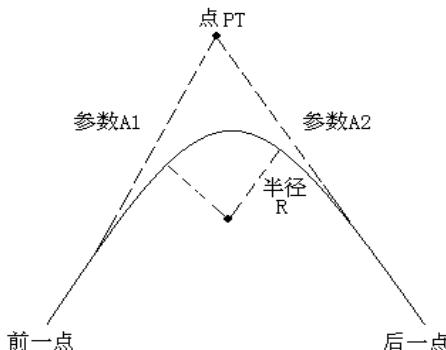交点






在主线输入过程屏幕中按[F4](点)键，便可以定义点。点包括：坐标、半径和缓和曲线的参数 A1 与 A2。半径、A1 和 A2 不能为负数。若输入半径，则会在当前点和下一点之间插入指定半径的弧。若输入缓和曲线参数 A1、A2，则在直线和圆弧之间插入指定长度的缓和曲线。

[注]: 当根据缓和曲线的长 L1、L2 输入 A1、A2 时，使用下列公式计算 A1、A2:

$$A_1 = \sqrt{L_1 \cdot \text{半径}}$$
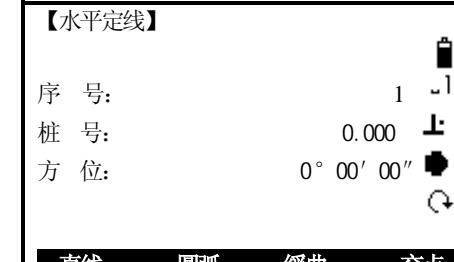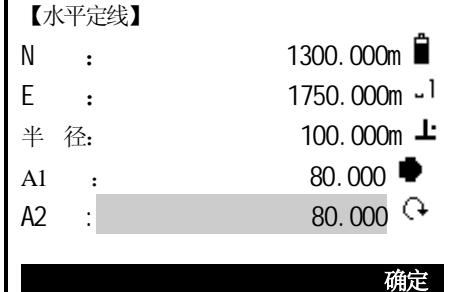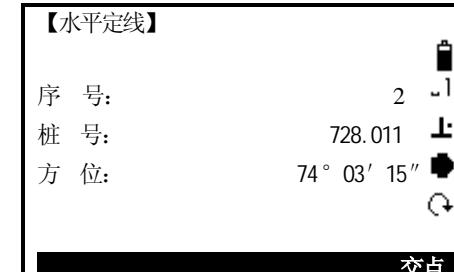
$$A_2 = \sqrt{L_2 \cdot \text{半径}}$$




操作步骤	按键	显示
在主定线屏幕中按[F4](添加)键,便进入定义主屏幕。		
		按[F4](添加),进入定义主屏幕。如下图:
如右图按 F4 [交点],进入定义交点界面。		
		F4 [交点] 进入定义交点界面。如下图:
• 如右图显示输入 N、E 坐标,半径和 A1、A2,并按[ENT]。	输入 N、 E 坐标, 半径和 A1、A2 [ENT]	
		按F4[确定] 键,存储该定线数据,屏幕返回主定线
● 按[确定]存储该定线数据,屏幕返回主定线屏幕,并显示末端的桩号和该点的方位角。 ● 此时,便可定义其它交点。		

5.5.1.2 修改水平定线

在定义水平定线的过程中可以对其进行修改和编辑。


以交点数据为例：

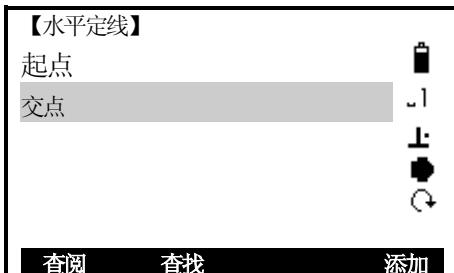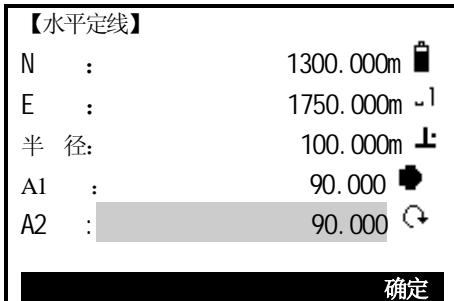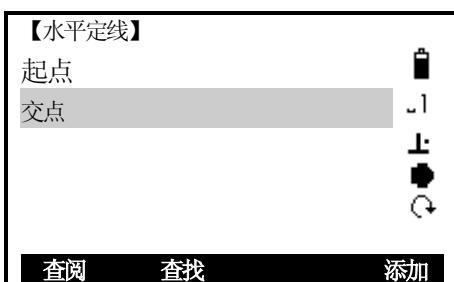操作步骤：

操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> F1 [查阅], 可查看和修改光标选中的数据。 F2 [查找], 可以用桩号来查找数据。 		
		按 F1 [查阅] 进入。如下图:
<ul style="list-style-type: none"> 如右图显示: 可以上下导航键选择所要修改的数据, 修改完成后按 F4[确定]完成修改。 如放弃修改 按[ESC]。 		
		按 F4 [确定], 或[ESC] 返回
		

5.5.1.3 编辑垂直定线



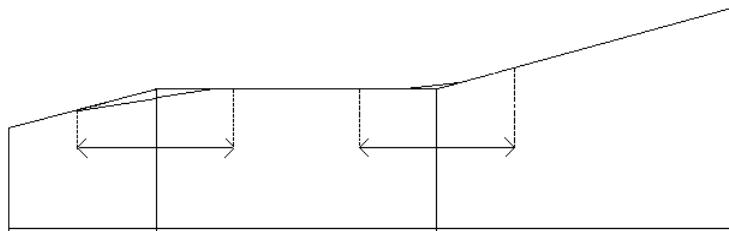
垂直定线由一组相交点构成，相交点包括桩号、高程和曲线长。垂直定线的起始点和结束点的曲线长度必须为零。



桩号	1000	1300	1800	2300
高程	50	70	60	90
线长	0	300	300	0


在垂直定线屏幕中相交点可以按任何顺序输入。当输入完一点的数据后，按 **ENT** 键便存储该点的数据，并进入下一点的输入屏幕；按 **ESC** 键不存储该数据而退出垂直定线屏幕。

操作步骤	按键	显示
在道路设计中按[F2]、或数字键 [2]，进入编辑垂直定线。		<p>【道路设计】</p> <p>F1 编辑水平定线 (1) F2 编辑垂直定线 (2) F3 删除水平定线 (3) F4 删除垂直定线 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F2 或 数字[2] 编辑垂直定线。如下图：
如右图显示		<p>【垂直定线】</p> <p>查阅 上 添加</p>
		按 F4[添加] 键，进入下图
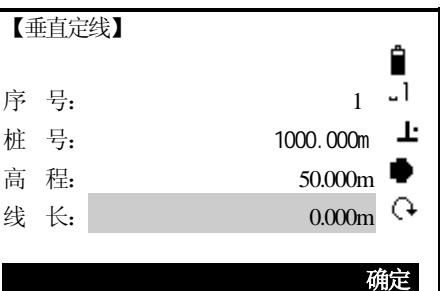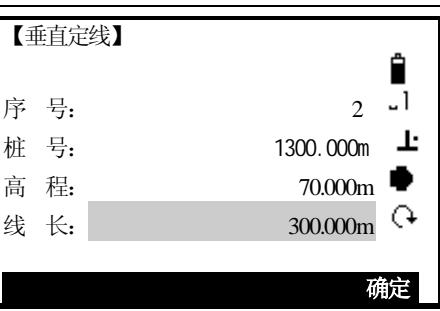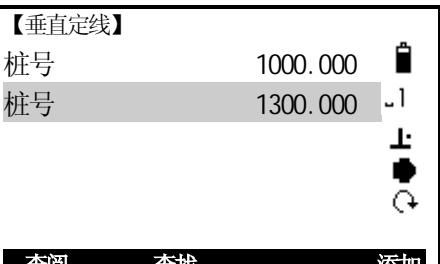
<ul style="list-style-type: none"> 输入桩号、高程以及曲线长，并按 [ENT]。 起始点和结束点的曲线长度必须为零。 		<p>【垂直定线】</p> 
		所有输入完毕，按 F4 [确定] 进入下图
<p>如右图 注意 序号已自动加1 变成了2, 现在可以输入第二个垂直定线了。</p>		<p>【垂直定线】</p> 
		所有输入完毕，按 [ESC] 进入下图
<ul style="list-style-type: none"> F1 [查阅], 可以查看和修改已存在的定线数据的数值。 F2 [查找], 当定线数据较多时可以用桩号来查找数据。 		<p>【垂直定线】</p> 
		按 F4 [添加] 进入添加水平主定线界面。如下图

5.5.1.4 修改垂直定线

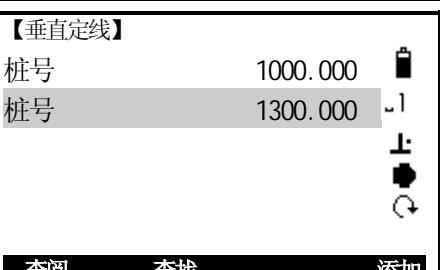在定义垂直定线的过程中可以对其进行修改和编辑。

操作步骤	按键	显示
<ul style="list-style-type: none"> F1 [查阅], 可查看和修改光标选中的数据。 F2 [查找], 可以用桩号来查找数据。 		<p>【垂直定线】</p> 

		按F1 [查阅]进入。如下图:								
• 如右图显示: 可以上下导航键选择所要修改的数据, 修改完成后按F4[确定]完成修改。 • 如放弃修改 按[ESC]。		<p>【垂直定线】</p> <table> <tr> <td>序号:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>桩号:</td> <td>1200.000m</td> </tr> <tr> <td>高程:</td> <td>70.000m</td> </tr> <tr> <td>线长:</td> <td>300.000m</td> </tr> </table> <p>确定</p>	序号:	2	桩号:	1200.000m	高程:	70.000m	线长:	300.000m
序号:	2									
桩号:	1200.000m									
高程:	70.000m									
线长:	300.000m									
		按F4 [确定]返回								
如右图修改完成		<p>【垂直定线】</p> <table> <tr> <td>桩号</td> <td>1000.000</td> </tr> <tr> <td>桩号</td> <td>1200.000</td> </tr> </table> <p>上</p> <p>查阅 查找 添加</p>	桩号	1000.000	桩号	1200.000				
桩号	1000.000									
桩号	1200.000									

5.5.1.5 删除水平定线

操作步骤	按键	显示								
按[F3] 或 数字[3], 删除水平定线。		<p>【道路设计】</p> <table> <tr> <td>F1 编辑水平定线</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>F2 编辑垂直定线</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>F3 删除水平定线</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>F4 删除垂直定线</td> <td>(4)</td> </tr> </table> <p>F1 F2 F3 F4</p>	F1 编辑水平定线	(1)	F2 编辑垂直定线	(2)	F3 删除水平定线	(3)	F4 删除垂直定线	(4)
F1 编辑水平定线	(1)									
F2 编辑垂直定线	(2)									
F3 删除水平定线	(3)									
F4 删除垂直定线	(4)									
		按[F3]或 数字[3]进入。如下图:								
• 如右图显示: 按F4[是]删除水平定线。		<p>【道路设计】</p> <p>是否删除水平定线 ?</p> <p>否 是</p>								

5.5.1.6 删除垂直定线

操作步骤	按键	显示
按[F4] 或 数字[4], 删除水平定线。		<p>【道路设计】</p> <p>F1 编辑水平定线 (1) F2 编辑垂直定线 (2) F3 删 除水平定线 (3) F4 删 除垂直定线 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[F4]或 数字[4]进入。如下图:
•如右图显示: 按F4[是]删除垂直定线。		<p>【道路设计】</p> <p>是否删除垂直定线 ?</p> <p>否 是</p>

5.5.2 道路放样

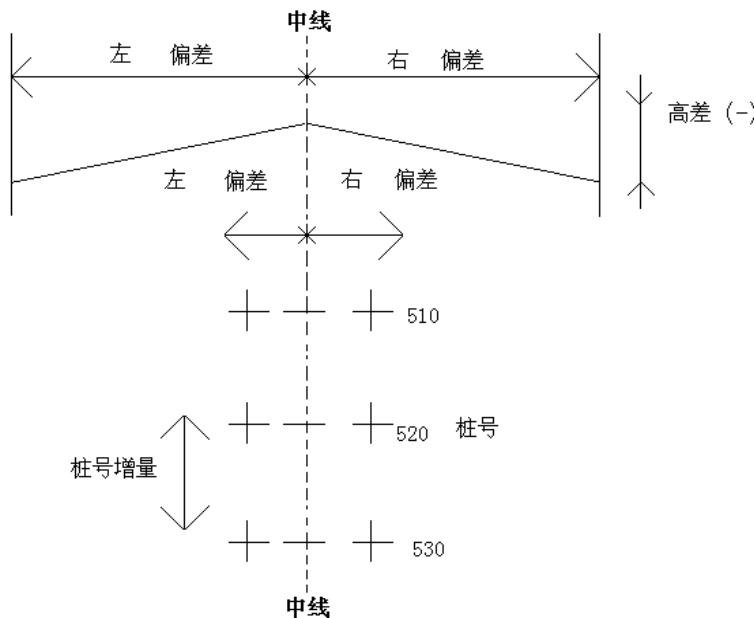
对于定线放样，必须先定义线型。定义水平定线的方法：通过三鼎公司提供的数据通讯软件从计算机中装入；或在【道路设计】程序中手工输入。

垂直定线数据可以不用定义，但是若要计算填挖，则必须定义。定义方法同定义水平定线方法一样。

定线放样数据的规定如下图所示：

偏差 左：表示左边桩点与中线的平距，右：为右边桩与中线的平距

高差 左(右)分别为左、右边桩与中线点的高程差



放样过程中，应先放样中心线上的点，再放样两边的特征点。
定线放样的方法同点放样一样，有如下三种方法可以选择：

放样方法	偏差含义	显示															
极坐标放样	<ul style="list-style-type: none"> ●ΔH_z 角度偏差：放样点在目前测量点右侧时为正。 ●Δ平距 距离偏差：放样点在更远处时为正。 ●Δ高差 高程偏差：放样点在更高处时为正。 	<p>【道路放样】 1/3</p> <table> <tr> <td>点 名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1200.000+0.000</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>ΔH_z :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>Δ平距:</td> <td>13.809 m</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>Δ高差:</td> <td>-1.119 m</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点 名:	1200.000+0.000	1200.000+0.000	棱镜高:	1.892m	-1	ΔH_z :	0° 00' 00"	上	Δ 平距:	13.809 m	●	Δ 高差:	-1.119 m	○
点 名:	1200.000+0.000	1200.000+0.000															
棱镜高:	1.892m	-1															
ΔH_z :	0° 00' 00"	上															
Δ 平距:	13.809 m	●															
Δ 高差:	-1.119 m	○															
		按[翻页]。进入下图：															
正交法放样	<ul style="list-style-type: none"> ●Δ纵向：纵向偏差，放样点在更远处时为正。 ●Δ横向：横向偏差，与视线正交，放样点在目前测量点右侧时为正。 	<p>【道路放样】 2/3</p> <table> <tr> <td>点 名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1200.000+0.000</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>Δ纵向:</td> <td>----。---m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>Δ横向:</td> <td>----。---m</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>ΔH :</td> <td>----。---m</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点 名:	1200.000+0.000	1200.000+0.000	棱镜高:	1.892m	-1	Δ 纵向:	----。---m	上	Δ 横向:	----。---m	●	ΔH :	----。---m	○
点 名:	1200.000+0.000	1200.000+0.000															
棱镜高:	1.892m	-1															
Δ 纵向:	----。---m	上															
Δ 横向:	----。---m	●															
ΔH :	----。---m	○															

		按F4[翻页] 键，进入下图															
坐标差放样	<ul style="list-style-type: none"> ●$\Delta X/\Delta E$: 放样点和目前测量点间的X坐标差。 ●$\Delta Y/\Delta N$: 放样点和目前测量点间的Y坐标差。 	<p>【道路放样】 3/3</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">点 名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔN :</td> <td>----。---m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔE :</td> <td>----。---m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΔH :</td> <td>----。---m</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">测存 测距 存储 下一点</p>	点 名:	1200.000+0.000		棱镜高:	1.892m		ΔN :	----。---m		ΔE :	----。---m		ΔH :	----。---m	
点 名:	1200.000+0.000																
棱镜高:	1.892m																
ΔN :	----。---m																
ΔE :	----。---m																
ΔH :	----。---m																

按翻页键可在三种放样方式之间切换。

这里以极坐标放样法为例详细介绍定线放样的操作方法。其他放样方式请参见“4.7 放样”应用程序。

操作步骤: (以放样中心线上的点为例)


操作步骤	按键	显示															
按[F2] 或 数字[2], 进入道路放样。		<p>【道路】</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">F1 道路设计</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>F2 道路放样</td> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2</p>	F1 道路设计					F2 道路放样	(1)	(2)	(3)						
F1 道路设计																	
F2 道路放样	(1)	(2)	(3)														
		按[F3]或 数字[3]进入。如下图:															
• 设计完成水平定线和垂直定线(需要计算填挖时), 按[F3]开始道路放样。		<p>【道路放样】</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">F1 设置测站</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>F2 设置后视</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F3 设置放样</td> <td>(3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2 F3</p>	F1 设置测站					F2 设置后视	(2)	(3)			F3 设置放样	(3)			
F1 设置测站																	
F2 设置后视	(2)	(3)															
F3 设置放样	(3)																
		按[F3]或 数字[3]进入。如下图:															

<p>●显示定线放样数据屏幕。输入起始桩号、桩号增量、边桩点与中线的平距，若要放样填挖数据还需输入高差。</p> <p>左偏移：左边桩点与中线的平距 右偏移：右边桩与中线的平距 左高差：左边桩与中线的高程差 右高差：右边桩与中线的高程差</p>		<p>【道路放样】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>起始桩:</td> <td>1200.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>桩间距:</td> <td>10.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>左偏差:</td> <td>5.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>右偏差:</td> <td>5.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>左高差:</td> <td>0.080m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>右高差:</td> <td>0.080m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">确定</td> </tr> </tbody> </table>	起始桩:	1200.000	1	桩间距:	10.000m	上	左偏差:	5.000m	上	右偏差:	5.000m	上	左高差:	0.080m	上	右高差:	0.080m	上	确定		
起始桩:	1200.000	1																					
桩间距:	10.000m	上																					
左偏差:	5.000m	上																					
右偏差:	5.000m	上																					
左高差:	0.080m	上																					
右高差:	0.080m	上																					
确定																							
		输入完成，按F4[确定]，进入下图																					
<p>● 输入数据后，按[F4](确认)键便进入显示放样点的桩号和偏差的主放样屏幕。(对主放样屏幕的说明见后)</p> <p>这里显示的是起始桩的中心线放样数据。</p> <p>● 在这里规定：先进行中心线上点的放样，再按导航键的放样左(或右)边桩。按导航键的相应的桩号、偏差、高程差将显示在屏幕上。</p> <p>●按上、下导航键的增桩或减桩。桩号和偏差在这里可以手工输入。偏差为负数：偏差点在中线左侧 偏差为正数：偏差点在中线右侧</p>		<p>【道路放样】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>桩 号:</td> <td>1200.000m</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>偏 差:</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>高 差:</td> <td>0.000m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>2.123m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">编辑 坡度 放样</td> </tr> </tbody> </table>	桩 号:	1200.000m	1	偏 差:	0.000m	上	高 差:	0.000m	上	棱镜高:	2.123m	上	编辑 坡度 放样								
桩 号:	1200.000m	1																					
偏 差:	0.000m	上																					
高 差:	0.000m	上																					
棱镜高:	2.123m	上																					
编辑 坡度 放样																							
		确定放样桩号后，按F3[放样]，进入下图																					
<p>●当所要放样的桩号和偏差出现时，按[F3](放样)便进入放样屏幕。</p> <p>● 输入棱镜高，开始放样，其操作步骤和点放样一样。参见“4.7 放样”</p>		<p>【道路放样】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>点 名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>-85° 51' 32"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>13.809 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>----.--- m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">测存 测距 存储 下一点</td> </tr> </tbody> </table>	点 名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	1	△Hz :	-85° 51' 32"	上	△平距:	13.809 m	上	△高差:	----.--- m	上	测存 测距 存储 下一点					
点 名:	1200.000+0.000	1																					
棱镜高:	1.892m	1																					
△Hz :	-85° 51' 32"	上																					
△平距:	13.809 m	上																					
△高差:	----.--- m	上																					
测存 测距 存储 下一点																							

<p>照准当前棱镜,按[F2](测距)开始测量并计算显示测量点与放样点的放样参数差。</p>	<p>【道路放样】 1/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>-85° 51' 32"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>13.809 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-1.987m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	上	△Hz :	-85° 51' 32"	上	△平距:	13.809 m	上	△高差:	-1.987m	上
点名:	1200.000+0.000	1														
棱镜高:	1.892m	上														
△Hz :	-85° 51' 32"	上														
△平距:	13.809 m	上														
△高差:	-1.987m	上														
<ul style="list-style-type: none"> ● 转动仪器照准部,使△Hz项显示的角度差为0° 00' 00",同时指挥立尺员移动棱镜。 ● 箭头含义: <ul style="list-style-type: none"> ←:从测站上看去,向左移动棱镜。 →:从测站上看去,向右移动棱镜。 	<p>【道路放样】 1/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>13.809 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-1.987m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	上	△Hz :	0° 00' 00"	上	△平距:	13.809 m	上	△高差:	-1.987m	上
点名:	1200.000+0.000	1														
棱镜高:	1.892m	上														
△Hz :	0° 00' 00"	上														
△平距:	13.809 m	上														
△高差:	-1.987m	上														
<ul style="list-style-type: none"> ● 在望远镜照准的零方向上安置棱镜并照准,按[F2](测距)启动测量并计算棱镜的位置与放样点的放样参数差。 ● 箭头方向为棱镜应移动的方向。 	<p>【道路放样】 1/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>8.809 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-1.987m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	上	△Hz :	0° 00' 00"	上	△平距:	8.809 m	上	△高差:	-1.987m	上
点名:	1200.000+0.000	1														
棱镜高:	1.892m	上														
△Hz :	0° 00' 00"	上														
△平距:	8.809 m	上														
△高差:	-1.987m	上														
<ul style="list-style-type: none"> ● 按箭头方向前后移动棱镜,使△平距项显示的距离值为0 m。 ● 箭头含义: <ul style="list-style-type: none"> ↓:向测站方向移动棱镜 ↑:向远离测站方向移动棱镜 <p>放样过程中选用重复精测或跟踪测量进行放样,则可实时显示棱镜点与放样点的参数差,十分方便。</p>	<p>【道路放样】 1/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>0.000 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-1.200m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	上	△Hz :	0° 00' 00"	上	△平距:	0.000 m	上	△高差:	-1.200m	上
点名:	1200.000+0.000	1														
棱镜高:	1.892m	上														
△Hz :	0° 00' 00"	上														
△平距:	0.000 m	上														
△高差:	-1.200m	上														
<p>当△Hz和“△平距”都为0值时,表明当前的棱镜点即为放样点。“△高差”项显示的为填挖数据。</p> <p>↓表示需挖,深度为该项显示的数据。</p> <p>↑表示需填,高度为该项显示的数据。</p>	<p>【道路放样】 1/3</p> <table border="1"> <tr> <td>点名:</td> <td>1200.000+0.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>棱镜高:</td> <td>1.892m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△Hz :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△平距:</td> <td>0.000 m</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>△高差:</td> <td>-1.200m</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>测存 测距 存储 下一点</p>	点名:	1200.000+0.000	1	棱镜高:	1.892m	上	△Hz :	0° 00' 00"	上	△平距:	0.000 m	上	△高差:	-1.200m	上
点名:	1200.000+0.000	1														
棱镜高:	1.892m	上														
△Hz :	0° 00' 00"	上														
△平距:	0.000 m	上														
△高差:	-1.200m	上														



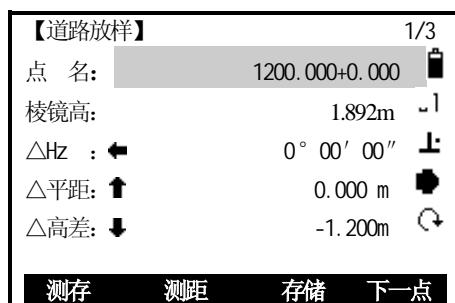放样功能屏幕:



对点名的说明:

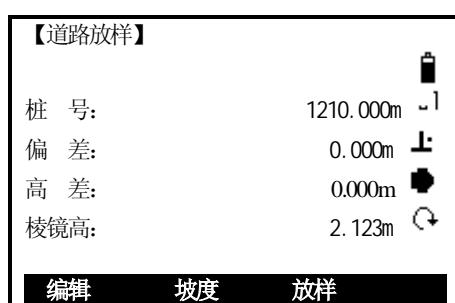
前面的数字表示桩号

+表示放样右偏边桩的点，当放样左偏边桩的点时变成“-”

+(或-)后面的数字表示边桩点距中心线的距离，也就是右偏(或左偏)的数据。中心线上的点在这里显示为 0.0。

例如：点名 100+2.0 表示放样桩号为 100 的距离中心线 2 米的右边桩上的点

对主道路放样屏幕说明如下:




F2 坡度: 该功能键用于斜坡放样。


5.5.3 斜坡放样

斜坡放样可作为定线放样选择项的一部分来执行；必须先在道路设计菜单中定义垂直定线和水平定线后才能进行斜坡放样；在主放样屏幕中按[F1]（斜坡）键则显示斜坡放样。

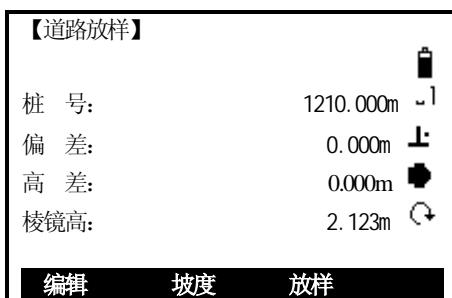斜坡放样主屏幕：





这里输入的填挖量实际是一个比值

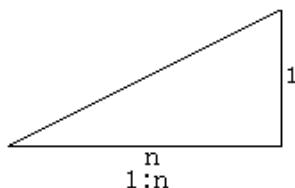

填挖可以用左右斜坡来输入，对于填和挖，用正号输入所要求的斜坡，系统软件会根据该点的实际位置从表中选择适当的坡度。

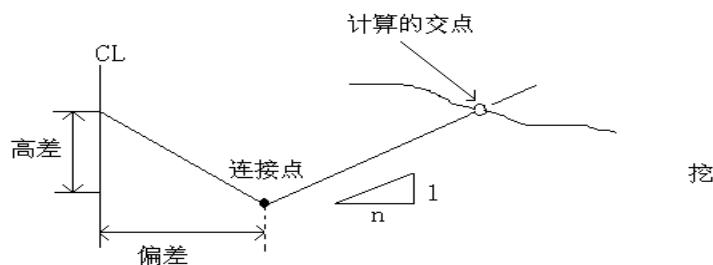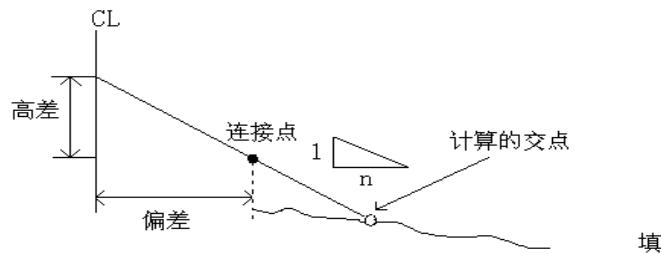
填或挖是由连接点的估计高程来确定，若高程在连接点的高程之上，则用挖斜坡，否则用填斜坡。如下图：





操作步骤	按键	显示								
输入(或选择)需要进行斜坡放样的边桩,按[F2](坡度)开始斜坡放样。		<p>【道路放样】</p> <table> <tr><td>桩 号:</td><td>1210.000m</td></tr> <tr><td>偏 差:</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>高 差:</td><td>0.000m</td></tr> <tr><td>棱镜高:</td><td>2.123m</td></tr> </table> <p>编辑 坡度 放样</p>	桩 号:	1210.000m	偏 差:	0.000m	高 差:	0.000m	棱镜高:	2.123m
桩 号:	1210.000m									
偏 差:	0.000m									
高 差:	0.000m									
棱镜高:	2.123m									
		按[F2]坡度进入斜坡放样。如下图:								
输入左右斜坡需填(或挖)的比值,输入完一项数据后按[ENT]键。当所有数据输入完毕后,按F4[确定]。		<p>【斜坡放样(1:N)】</p> <table> <tr><td>左 挖:</td><td>1.352</td></tr> <tr><td>左 填:</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>右 挖:</td><td>1.200</td></tr> <tr><td>右 填:</td><td>1.123</td></tr> </table> <p>确定</p>	左 挖:	1.352	左 填:	1.000	右 挖:	1.200	右 填:	1.123
左 挖:	1.352									
左 填:	1.000									
右 挖:	1.200									
右 填:	1.123									
		按F4 [确定], 进入下图								
选择需放样的左(或右)斜坡。		<p>【斜坡放样(1:N)】</p> <table> <tr><td>左 挖:</td><td>1.352</td></tr> <tr><td>左 填:</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>右 挖:</td><td>1.200</td></tr> <tr><td>右 填:</td><td>1.123</td></tr> </table> <p>左 右</p>	左 挖:	1.352	左 填:	1.000	右 挖:	1.200	右 填:	1.123
左 挖:	1.352									
左 填:	1.000									
右 挖:	1.200									
右 填:	1.123									
		按F2 [左], 或F3[右]进入下图								

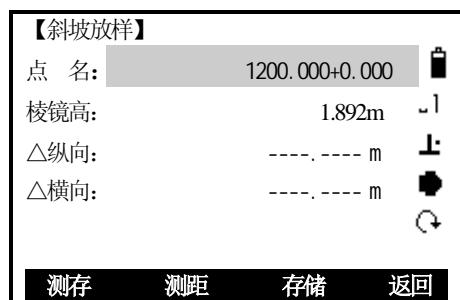- 进入斜坡放样功能屏幕, 照准靠近斜坡将被截取的点, 按[F2](测距)键便开始斜坡放样, 系统从前一步骤中输入的数据选择合适的斜坡, 假设以被测点高程为水平面基准, 则计算截取的点;
- 表中便显示从测量点到计算点的偏差。斜坡放样的方法同点放样, 直到“△纵向”和“△横向”中显示的数据都为零, 表示找到放样点。




[注]:

- 1) 若地表面通过连接点, 则计算不出交点。
- 2) 因计算点填挖量为零, 故不能显示填挖量。

六、文件管理

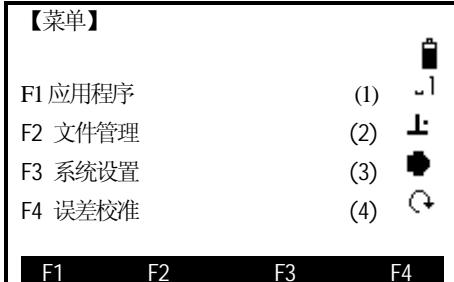文件管理项能中共有2页8个功能：测量文件、坐标文件、编码文件、磁盘信息、数据传输、文件导入、文件导出、读卡器模式。

操作步骤	按键	显示
在【菜单】界面		 <p>【菜单】</p> <p>F1 应用程序 (1) </p> <p>F2 文件管理 (2) </p> <p>F3 系统设置 (3) </p> <p>F4 误差校准 (4) </p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按F2或数字[2]进入文件管理
【文件管理】第一页		 <p>【文件管理】 1/2</p> <p>F1 测量文件 (1) </p> <p>F2 坐标文件 (2) </p> <p>F3 编码文件 (3) </p> <p>F4 磁盘信息 (4) </p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[翻页]键，进入第2页，如下图
【文件管理】第二页		 <p>【文件管理】 2/2</p> <p>F1 数据传输 (5) </p> <p>F2 文件导入 (6) </p> <p>F3 文件导出 (7) </p> <p>F4 读卡器模式 (8) </p> <p>F1 F2 F3 F4</p>

6.1 测量文件

操作步骤	按键	显示
		<p>【菜单】</p> <p>F1 应用程序 (1) F2 文件管理 (2) F3 系统设置 (3) F4 误差校准 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按 F2 或 数字[2] 进入文件管理
按[F1]键，或数字[1]进入测量文件界面。		<p>【文件管理】 1/2</p> <p>F1 测量文件 (1) F2 坐标文件 (2) F3 编码文件 (3) F4 磁盘信息 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[F1]键，进入测量文件界面。如下图
●在此界面可以用上下导航键移动光标，选择所需要的文件。 ●左右导航键可翻页查找文件。		<p>【测量】</p> <p>DEFAULT.MES JOB1.MES JOB2.MES 23.MES</p> <p>查看 查找 属性 P1 新建 改名 删除 P2</p>
选择所需要的测量文件		按 F1 [查看]，进入。如下图

<ul style="list-style-type: none"> ● 如右图坐标文件列表，在这个界面用上下导航键或 F3[查找]功能选择所需的数据。 ● 左右导航键◀ ▶ 可翻页查找数据。 ● F1[查看] 查看已存在的数据。 ● F3[查找] 用点名找数据。 ● F4[删除] 删除数据。 ● “测站” 测站数据；“后视” 代表后视数据；“测量” 采集数据。 		<p>【测量数据】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>STN1</td> <td>测站</td> </tr> <tr> <td>BS1</td> <td>后视</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>测量</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>测量</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>测量</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>测量</td> </tr> </tbody> </table> <p>编辑 查找 删除</p>	STN1	测站	BS1	后视	1	测量	2	测量	3	测量	4	测量
STN1	测站													
BS1	后视													
1	测量													
2	测量													
3	测量													
4	测量													
		按[ESC] 返回 测量文件列表界面。如下图												
如右图：P1 功能中： ● F2[查找] 当文件数量多时用文件名查找文件。 ● F3[属性] 查看文件的属性。 P2 功能中： ● F1[新建] 建立新坐标文件。 ● F2[改名] 改坐标文件名。 ● F3[删除] 删除坐标文件。		<p>【测量】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>DEFAULT.MES</td> <td>测站</td> </tr> <tr> <td>JOB1.MES</td> <td>后视</td> </tr> <tr> <td>JOB2.MES</td> <td>测量</td> </tr> <tr> <td>23.MES</td> <td>采集</td> </tr> </tbody> </table> <p>查看 查找 属性 P1 新建 改名 删除 P2</p>	DEFAULT.MES	测站	JOB1.MES	后视	JOB2.MES	测量	23.MES	采集				
DEFAULT.MES	测站													
JOB1.MES	后视													
JOB2.MES	测量													
23.MES	采集													

6.2 坐标文件

操作步骤	按键	显示								
		<p>【菜单】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>F1 应用程序</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>F2 文件管理</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>F3 系统设置</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>F4 误差校准</td> <td>(4)</td> </tr> </tbody> </table> <p>F1 F2 F3 F4</p>	F1 应用程序	(1)	F2 文件管理	(2)	F3 系统设置	(3)	F4 误差校准	(4)
F1 应用程序	(1)									
F2 文件管理	(2)									
F3 系统设置	(3)									
F4 误差校准	(4)									
		按 F2 或 数字[2] 进入【文件管理】								

<p>按[F2]键，或数字[2]进入坐标文件界面。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【文件管理】</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">1/2</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F1 测量文件</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">(1)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F2 坐标文件</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">(2)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F3 编码文件</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">(3)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F4 磁盘信息</td><td style="text-align: right; padding: 2px;">(4)</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">F1 F2 F3 F4</td></tr> </table>	【文件管理】	1/2	F1 测量文件	(1)	F2 坐标文件	(2)	F3 编码文件	(3)	F4 磁盘信息	(4)	F1 F2 F3 F4					
【文件管理】	1/2																
F1 测量文件	(1)																
F2 坐标文件	(2)																
F3 编码文件	(3)																
F4 磁盘信息	(4)																
F1 F2 F3 F4																	
	<p>按[F2]键，进入坐标文件界面。如下图</p>																
<ul style="list-style-type: none"> ●在此界面可以用上下导航键移光标，选择所需要的文件。 ●左右导航键可翻页查找文件。 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【坐标】</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;">DEFAULT.CRD</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">JOB1.CRD</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">上</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">JOB2.CRD</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">下</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">23.CRD</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">左</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">右</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">查看 查找 属性 P1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">新建 改名 删除 P2</td> </tr> </table>	【坐标】	1/2	DEFAULT.CRD		JOB1.CRD	上	JOB2.CRD	下	23.CRD	左	右		查看 查找 属性 P1		新建 改名 删除 P2	
【坐标】	1/2																
DEFAULT.CRD																	
JOB1.CRD	上																
JOB2.CRD	下																
23.CRD	左																
右																	
查看 查找 属性 P1																	
新建 改名 删除 P2																	
<p>选择所需要的坐标文件</p>	<p>按 F1 [查看]，进入。如下图</p>																
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图坐标文件列表，在这个界面用上下导航键或 F3[查找]功能选择所需的坐标点。 ●左右导航键可翻页查找数据。 ●F1[编辑] 查看和编辑已存在的坐标。 ●F2[添加] 添加新的坐标。 ●F3[查找] 用点名找坐标。 ●F4[删除] 删除坐标。 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">【坐标数据】</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1/20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">坐标 上</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">坐标 下</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">坐标 左</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">坐标 右</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">坐标</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">编辑 添加 查找 删除</td> </tr> </table>	【坐标数据】	1/20	1		2	坐标 上	3	坐标 下	4	坐标 左	5	坐标 右	6	坐标	编辑 添加 查找 删除	
【坐标数据】	1/20																
1																	
2	坐标 上																
3	坐标 下																
4	坐标 左																
5	坐标 右																
6	坐标																
编辑 添加 查找 删除																	
	<p>按[ESC] 返回 坐标文件列表界面。如下图</p>																



<p>如右图：P1 功能中：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● F2[查找] 当文件数量多时用文件名查找文件。 ● F3[属性] 查看文件的属性。 <p>P2 功能中：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● F1[新建] 建立新坐标文件。 ● F2[改名] 改坐标文件名。 ● F3[删除] 删除坐标文件。 	
--	--

6.3 编码文件

因为编码文件只有一个所以直接打开此文件进入编码列表。

操作步骤	按键	显示												
<p>如图：文件管理界面</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 按 F3 或 数字[3] 进入编码文件。 ● 因为编码文件只有一个所以直接打开此文件进入编码列表。 		<p>【文件管理】 1/2</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F1 测量文件</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>F2 坐标文件</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>F3 编码文件</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>F4 磁盘信息</td> <td>(4)</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2 F3 F4</p>	F1 测量文件	(1)	F2 坐标文件	(2)	F3 编码文件	(3)	F4 磁盘信息	(4)				
F1 测量文件	(1)													
F2 坐标文件	(2)													
F3 编码文件	(3)													
F4 磁盘信息	(4)													
		按 F3 或 数字[3] 进入编码文件->编码列表												
<ul style="list-style-type: none"> ● 如右图编码数据列表，在这个界面用上下导航键选择所需的编码。 ● 左右导航键◀ ▶ 可翻页查找数据。 ● F1[编辑] 查看和编辑已存在的编码。 ● F2[添加] 添加新的编码。 ● F3[查找] 用编码名找编码。 ● F4[删除] 删除编码。 		<p>【编码数据】</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>WALL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TREE</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>FANE</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>VETU</td> <td>左</td> </tr> <tr> <td>LAY</td> <td>右</td> </tr> <tr> <td>QU</td> <td>回</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">编辑 添加 查找 删除</p>	WALL	1	TREE	上	FANE	下	VETU	左	LAY	右	QU	回
WALL	1													
TREE	上													
FANE	下													
VETU	左													
LAY	右													
QU	回													

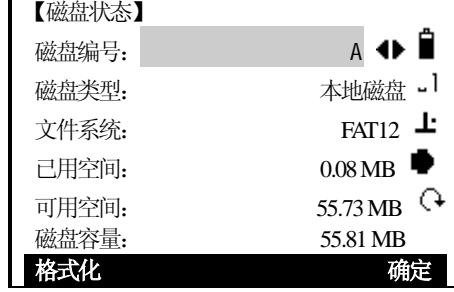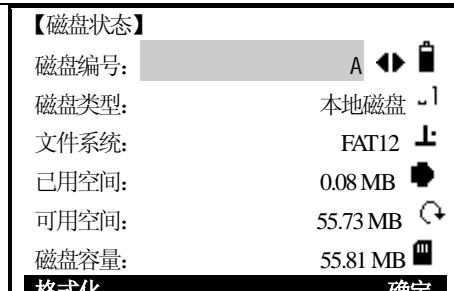6.4 磁盘信息

操作步骤	按键	显示
如图：文件管理界面 按F4 或 数字[4] 进入磁盘信息界面。		 <p>【文件管理】 1/2</p> <p>F1 测量文件 (1) </p> <p>F2 坐标文件 (2) </p> <p>F3 编码文件 (3) </p> <p>F4 磁盘信息 (4) </p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按F4 或 数字[4] 进入磁盘信息界面，如下图
如右图： <ul style="list-style-type: none"> ● 磁盘编号: A ● 磁盘类型: 本地磁盘 ● 说明显示的是全站仪 ● 主机的磁盘状态。 		 <p>【磁盘状态】</p> <p>磁盘编号: A  </p> <p>磁盘类型: 本地磁盘 </p> <p>文件系统: FAT12 </p> <p>已用空间: 0.08 MB </p> <p>可用空间: 55.73 MB </p> <p>磁盘容量: 55.81 MB </p> <p>格式化 确定</p>
		插入SD卡 进入下图
<ul style="list-style-type: none"> ● 倒数第二行最后显示图标  表示全站仪识别了SD卡。 ● 如出现  图标，表示全站无法识别SD卡。 		 <p>【磁盘状态】</p> <p>磁盘编号: A  </p> <p>磁盘类型: 本地磁盘 </p> <p>文件系统: FAT12 </p> <p>已用空间: 0.08 MB </p> <p>可用空间: 55.73 MB </p> <p>磁盘容量: 55.81 MB </p> <p>格式化 确定</p>
当插入有效SD卡时		按左右道航键   , 进入下图

<p>如右图：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 磁盘编号：B ● 磁盘类型：外挂磁盘 ● 说明显示的是 SD 卡的磁盘状态。 		<p>【磁盘状态】</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">磁盘编号:</td><td>B</td><td style="width: 15%; text-align: right;">◀ ▶</td><td style="width: 15%; text-align: right;">■</td></tr> <tr> <td>磁盘类型:</td><td>外挂磁盘</td><td style="text-align: right;">-1</td><td style="text-align: right;">▲</td></tr> <tr> <td>文件系统:</td><td>FAT32</td><td style="text-align: right;">上</td><td style="text-align: right;">▼</td></tr> <tr> <td>已用空间:</td><td>0.08 MB</td><td style="text-align: right;">■</td><td style="text-align: right;">○</td></tr> <tr> <td>可用空间:</td><td>1893..39 MB</td><td style="text-align: right;">○</td><td style="text-align: right;">■</td></tr> <tr> <td>磁盘容量:</td><td>1894.21 MB</td><td style="text-align: right;">■</td><td style="text-align: right;">■</td></tr> <tr> <td colspan="2">格式化</td><td colspan="2" style="text-align: right;">确定</td></tr> </table>	磁盘编号:	B	◀ ▶	■	磁盘类型:	外挂磁盘	-1	▲	文件系统:	FAT32	上	▼	已用空间:	0.08 MB	■	○	可用空间:	1893..39 MB	○	■	磁盘容量:	1894.21 MB	■	■	格式化		确定	
磁盘编号:	B	◀ ▶	■																											
磁盘类型:	外挂磁盘	-1	▲																											
文件系统:	FAT32	上	▼																											
已用空间:	0.08 MB	■	○																											
可用空间:	1893..39 MB	○	■																											
磁盘容量:	1894.21 MB	■	■																											
格式化		确定																												

SD 状态显示：

- 检测到 SD 卡
- SD 卡无法识别

6.5 文件导入

注：全站仪中必需要有 SD 卡才能使用。

操作步骤	按键	显示															
如图：按[翻页]		<p>【文件管理】</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">F1 测量文件</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">(1) ■</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1/2</td> </tr> <tr> <td>F2 坐标文件</td> <td style="text-align: right;">(2) ▲</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>F3 编码文件</td> <td style="text-align: right;">(3) ■</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>F4 磁盘信息</td> <td style="text-align: right;">(4) ○</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> F1 F2 F3 F4 </td> </tr> </table>	F1 测量文件	(1) ■	1/2	F2 坐标文件	(2) ▲	-	F3 编码文件	(3) ■	-	F4 磁盘信息	(4) ○	-	F1 F2 F3 F4		
F1 测量文件	(1) ■	1/2															
F2 坐标文件	(2) ▲	-															
F3 编码文件	(3) ■	-															
F4 磁盘信息	(4) ○	-															
F1 F2 F3 F4																	
		按[翻页]进入第二页界面，如下图															
如右图 按[F2] 或 数字键“6”		<p>【文件管理】</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">F1 数据传输</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">(5) ■</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>F2 文件导入</td> <td style="text-align: right;">(6) ▲</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>F3 文件导出</td> <td style="text-align: right;">(7) ■</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>F4 读卡器模式</td> <td style="text-align: right;">(8) ○</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> F1 F2 F3 F4 </td> </tr> </table>	F1 数据传输	(5) ■	2/2	F2 文件导入	(6) ▲	-	F3 文件导出	(7) ■	-	F4 读卡器模式	(8) ○	-	F1 F2 F3 F4		
F1 数据传输	(5) ■	2/2															
F2 文件导入	(6) ▲	-															
F3 文件导出	(7) ■	-															
F4 读卡器模式	(8) ○	-															
F1 F2 F3 F4																	
		按[F2] 或 数字键“6”															

<p>● 此时如右图显示，按[F1] 或 数字键“1”。</p>	
	<p>按[F1] 或 数字键“1”</p>
<p>● 此时如右图显示 文件：输入需要导入的 DAT 文件名 或者通过 F3[列表]选择。 在【DAT】文件列表中用导航键 选中文件，按【ENT】确认选择文 件，按左右道航键◀ ▶翻页</p>	<p>按 F3[列表]如下图所示</p>
	<p>选择好文件后按 F4 【确定】进下一界面</p>
<p>● 此时如右图显示 文件：输入需要导入到仪器的 CRD 文件名或者通过 F3[列表]选择。 在【坐标】文件列表中用导航键 选中文件，按【ENT】确认选择， 按左右道航键◀ ▶翻页。</p>	<p>按 F3[列表]如下图所示</p>

		<p>【坐标】</p> <p>SANDING.CRD 20131010.CRD 20131011.CRD</p> <p>查看 新建 查找 改名 属性 删 除 P1 P2</p>
		选择好文件后按 F4 【确定】 进下一面界
1 表示 SD, 0 表示仪器 同名点指两个文件内坐标点名相同, 有坐标同名点时, 用 SD 卡导入 DAT 文件的坐标覆盖仪器 CRD 文件坐标		<p>【坐标导入】</p> <p>从: 1: / SANDING.DAT 到: 0: /SANDING.CRD 数据个数: 4 导入数据完成! 同名点有 0 个!</p> <p>退出</p>
		导入数据完成后按 F4 【退出】 返回到文件导入界面

6.6 文件导出

注: 全站仪中必需要有 SD 卡才能使用。

操作步骤	按键	显示
如图: 按[翻页]		<p>【文件管理】</p> <p>F1 测量文件 F2 坐标文件 F3 编码文件 F4 磁盘信息</p> <p>(1) (2) (3) (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[翻页]进入第二页界面, 如下图

如右图 按[F3] 或 数字键“7”		<p>【文件管理】</p> <p>2/2</p> <table border="1"> <tr> <td>F1 数据传输</td><td>(5)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>F2 文件导入</td><td>(6)</td><td>上</td></tr> <tr> <td>F3 文件导出</td><td>(7)</td><td>●</td></tr> <tr> <td>F4 读卡器模式</td><td>(8)</td><td>Q</td></tr> </table> <p>F1 F2 F3 F4</p>	F1 数据传输	(5)	1	F2 文件导入	(6)	上	F3 文件导出	(7)	●	F4 读卡器模式	(8)	Q
F1 数据传输	(5)	1												
F2 文件导入	(6)	上												
F3 文件导出	(7)	●												
F4 读卡器模式	(8)	Q												
		按[F3] 或 数字键“7”												
● 此时如右图显示，按[F1] 或 数字键“1”。		<p>【文件导出】</p> <p>2/2</p> <table border="1"> <tr> <td>F1 坐标导出</td> <td>(1)</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>F1</p>	F1 坐标导出	(1)	1									
F1 坐标导出	(1)	1												
		按[F1] 或 数字键“1”												
在【坐标】文件列表中用导航键 选中需要导出的坐标文件，按 【ENT】确认选择，按左右道航键 翻页。		<p>【坐标】</p> <p>SANDING.CRD 20131010.CRD 20131011.CRD</p> <table border="1"> <tr> <td>查看</td> <td>查找</td> <td>属性</td> <td>P1</td> </tr> <tr> <td>新建</td> <td>改名</td> <td>删除</td> <td>P2</td> </tr> </table>	查看	查找	属性	P1	新建	改名	删除	P2				
查看	查找	属性	P1											
新建	改名	删除	P2											
		选择好文件后按【ENT】进下一界面												
0 表示仪器，1 表示 SD。 导出的 dat 文件名默认为仪器坐 标文件名，如果 SD 卡里有同名的 dat 文件，仪器将提示是否覆盖		<p>【坐标导出】</p> <p>从: 0: / SANDING.CRD 到: 1: /SANDING.DAT 数据个数: 4 导出完成!</p> <p>退出</p>												
		导出数据完成后按 F4 【退出】返回到文件导出界面												

6.7 读卡器模式



该功能是用 USB 线与电脑相连，使电脑能读到全站仪里 SD 上的内容。


注：全站仪中必需要有 SD 卡才能使用。

操作步骤	按键	显示
如图：按[翻页]		<p>【文件管理】 1/2</p> <p>F1 测量文件 (1) F2 坐标文件 (2) F3 编码文件 (3) F4 磁盘信息 (4)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		按[翻页]进入第二页界面，如下图
如右图 按[F4] 或 数字键“8”		<p>【文件管理】 2/2</p> <p>F1 数据传输 (5) F2 文件导入 (6) F3 文件导出 (7) F4 读卡器模式 (8)</p> <p>F1 F2 F3 F4</p>
		右图 按[F4] 或 数字键“8”
● 此时用 USB 线和电脑连接，就可以在电脑上读到 SD 卡的内容了。		<p>【读卡器】</p> <p>连接仪器和电脑 ...</p> <p>退出</p>

七、系统设置

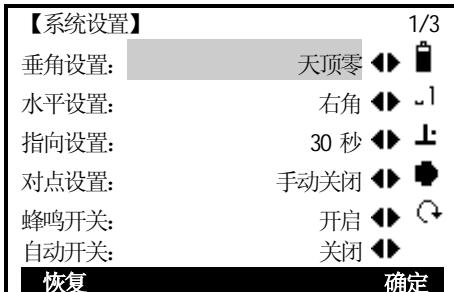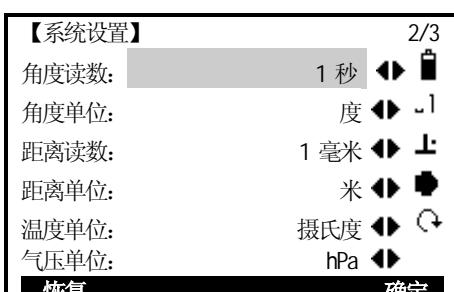系统设置共3页，用[翻页]键查看

操作步骤	按键	显示
如右图菜单界面		
		按F3或数字[3]进入系统设置
• 如右图显示，用上下道航键可移动光标到所需的功能设置上，然后用左右道航键选择该功能的状态。		 按[翻页]键 进入下图  按[翻页]键 进入下图

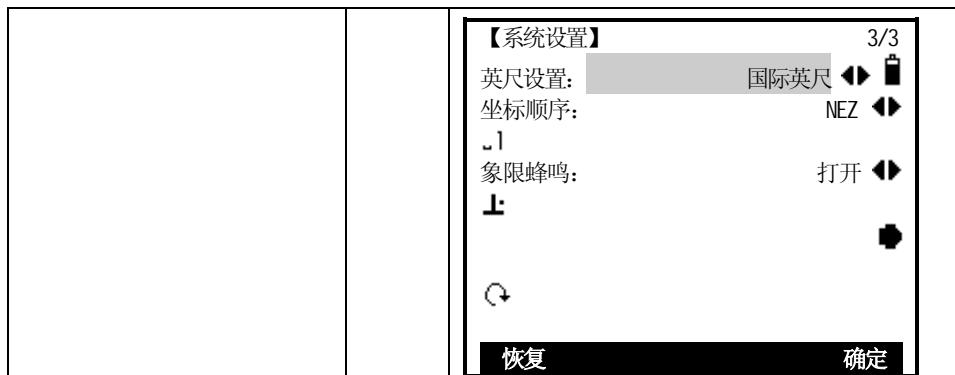


象限声

[F1] 打开：打开象限声。在正确的范围(0° , 90° , 180° , 270° 或 0 , 100 , 200 , 300 哥恩)蜂鸣器发出蜂鸣声。

[F2] 关闭：关闭象限声提示。

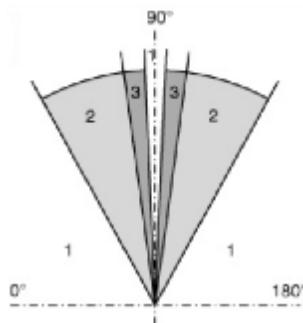象限声示例：当角度为 95.0 到 99.5 哥恩(或 105.0 到 100.5 哥恩)时，蜂鸣器发出短促的间隔蜂鸣。当角度是 99.5 到 99.995 哥恩(或 100.5 到 100.005 哥恩)时，蜂鸣器将持续蜂鸣。如下图所示：



图中：
 1) 无声区
 2) 蜂鸣器发出短促的间隔蜂鸣
 3) 蜂鸣器发出持续蜂鸣

下面对系统设置的各项功能进行详细说明：


功能	选项	说 明
垂角设置	天顶零/水平零/斜度%	<p>垂直度盘的“0”位置：天顶0，水平0，或斜度%方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 天顶0：天顶=0°，水平=90° • 水平0：天顶=90°，水平=0° • 斜度%：45度=100%，水平=0 <p>当斜度迅速增加，超过300%时，显示为“--.--%”。</p>
水平设置	左角/右角	<p>水平角增量方向：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 右：设置水平角“右角测量”（顺时针方向） • 左：设置水平角“左角测量”（逆时针方向）
指向设置	30秒/1分钟/5分钟 /常开	<ul style="list-style-type: none"> • 30秒：激光指向开启后30秒自动关闭。 • 1分钟：激光指向开启后1分钟自动关闭。 • 5分钟：激光指向开启后5分钟自动关闭。 • 常开：激光指向开启后，不会自动关闭。
对点设置	自动关闭/手动关闭	<ul style="list-style-type: none"> • 自动关闭：退出补偿界面自动关闭激光对点。 • 手动关闭：退出补偿界面不自动关闭激光对点。
蜂鸣开关	关闭/开启	<p>每次按键，蜂鸣器发出音响。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开：蜂鸣器开。 • 关闭：蜂鸣器关。
自动关机	关闭/10分钟/20分钟 /30分钟	<ul style="list-style-type: none"> • 10分钟：在10分钟内仪器没有任何操作将自动关闭电源。 • 20分钟：在20分钟内仪器没有任何操作将自动关闭电源。 • 30分钟：在30分钟内仪器没有任何操作将自动关闭电源。 • 关闭：仪器不自动关闭电源，可一直工作，但耗电较快。
角度读数	0.1秒/1秒/5秒/10秒	角度最小显示值
角度单位	度、分、秒/哥恩/ 密尔	<ul style="list-style-type: none"> • ° / " (度，六十进制) 角度值：0° ~ 359° 59' 59" • gon (哥恩) 角度值：0gon ~ 399.9999gon • mil (密位) 角度值：0mil ~ 6399.99mil <p>在任何时候均可改变角度单位设置。 实际测量的角度值根据所选的单位显示。</p>
距离读数	0.1mm/1mm	距离最小读数显示。
距离单位	米/英尺/英尺-英寸	<ul style="list-style-type: none"> • m 米 • ft 英尺 • ft-in 美制英尺-英寸
温度单位	摄氏度/华氏度	<ul style="list-style-type: none"> • °C 摄氏度 • °F 华氏度

气压单位	hPa/mmHg/inHg	<ul style="list-style-type: none">• hPa 百帕• mmHg 毫米汞柱• inHg 英寸汞柱
英制设置	国际英尺/美国英尺	
坐标顺序	NEZ/ENZ	NEZ/ENZ
象限蜂鸣	打开/关闭	<ul style="list-style-type: none">• 打开：打开象限声在正确的范围(0°, 90°, 180°, 270°或0, 100, 200, 300 哥恩)蜂鸣器发出蜂鸣声。• 关闭：关闭象限声提示。

八、误差校准

本仪器在出厂时均经过严密的检验与校正，符合质量要求。但仪器经过长途运输或环境变化，其内部结构会受到一些影响。因此，新购买本仪器以及到测区后在作业之前均应对仪器进行本节的各项检验与校正，以确保作业成果精度。

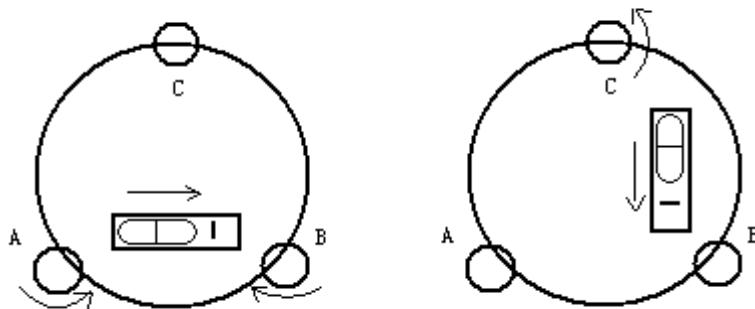8.1 管水准器



- 检验

方法见本书 § 3.2、“用管水准器精确整平仪器”。

- 校正

1、在检验时，若管水准器的气泡偏离了中心，先用与管水准器平行的脚螺旋进行调整，使气泡向中心移近一半的偏离量。剩余的一半用校正针转动水准器校正螺丝（在水准器右边）进行调整至气泡居中。

2、将仪器旋转 180° ，检查气泡是否居中。如果气泡仍不居中，重复（1）步骤，直至气泡居中。

3、将仪器旋转 90° ，用第三个脚螺旋调整气泡居中。

• 重复检验与校正步骤直至照准部转至任何方向气泡均居中为止。

8.2 圆水准器

- 检验

长水准器检校正确后，若圆水准器气泡亦居中就不必校正。

- 校正

若气泡不居中，用校正针或内六角搬手调整气泡下方的校正螺丝使气泡居中。校正时，

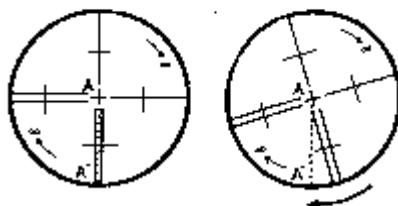
应先松开气泡偏移方向对面的校正螺丝（1或2个），然后拧紧偏移方向的其余校正螺丝使气泡居中。气泡居中时，三个校正螺丝的紧固力均应一致。

8.3 望远镜分划板

- 检验


- 1、整平仪器后在望远镜视线上选定一目标点A，用分划板十字丝中心照准A并固定水平和垂直制动手轮。
- 2、转动望远镜垂直微动手轮，使A点移动至视场的边沿（A'点）。
- 3、若A点是沿十字丝的竖丝移动，即A'点仍在竖丝之内的，则十字丝不倾斜不必校正。

如图，A'点偏离竖丝中心，则十字丝倾斜，需对分划板进行校正。



- 校正

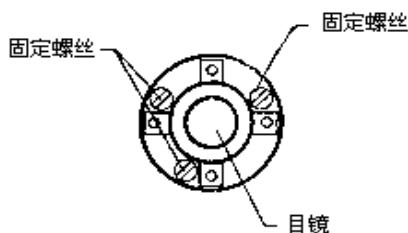- 1、首先取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖，便看见四个分划板座固定螺丝（见附图）。
- 2、用螺丝刀均匀地旋松该四个固定螺丝，绕视准轴旋转分划板座，使A'点落在竖丝的位置上。
- 3、均匀地旋紧固定螺丝，再用上述方法检验校正结果。
- 4、将护盖安装回原位。



8.4 竖盘指标零点自动补偿

• 检验

- 1、安置和整平仪器后，使望远镜的指向和仪器中心与任一脚螺旋 X 的联线相一致，旋紧水平制动手轮。
- 2、开机后指示竖盘指标归零，旋紧垂直制动手轮，仪器显示当前望远镜指向的竖直角值。
- 3、朝一个方向慢慢转动脚螺旋 X 至 10mm 圆周距左右时，显示的竖直角由相应随着变化到消失出现“b”信息，表示仪器竖轴倾斜已大于 $3'$ ，超出竖盘补偿器的设计范围。当反向旋转脚螺旋复原时，仪器又复现竖直角，在临界位置可反复试验观其变化，表示竖盘补偿器工作正常。

• 校正

当发现仪器补偿失灵或异常时，应送厂检修。

8.5 竖盘指标差 (i 角) 和竖盘指标零点设置

在完成 § 8.3 和 § 8.4 的检校项目后再检验本项目。


• 检验

- 1、安置整平好仪器后开机将望远镜照准任一清晰目标 A，得竖直角盘左读数 L。
- 2、转动望远镜再照准 A，得竖直角盘右读数 R。
- 3、若竖直角天顶为 0° ，则 $i = (L + R - 360^\circ) / 2$ 若竖直角水平为 0° 。则 $i = (L + R - 180^\circ) / 2$ 或 $(L + R - 540^\circ) / 2$ 。
- 4、若 $|i| \geq 10''$ ，则需对竖盘指标零点重新设置。

操作步骤	按键	显示																
在【菜单】界面。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 【菜单】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">F1 应用程序</td> <td style="padding: 2px;">(1)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F2 文件管理</td> <td style="padding: 2px;">(2)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F3 系统设置</td> <td style="padding: 2px;">(3)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">F4 误差校准</td> <td style="padding: 2px;">(4)</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">F1</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">F2</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">F3</td> <td style="width: 25%; text-align: center; padding: 2px;">F4</td> </tr> </table> </div>	F1 应用程序	(1)		F2 文件管理	(2)		F3 系统设置	(3)		F4 误差校准	(4)		F1	F2	F3	F4
F1 应用程序	(1)																	
F2 文件管理	(2)																	
F3 系统设置	(3)																	
F4 误差校准	(4)																	
F1	F2	F3	F4															
		按 F4 或 数字 [4] 进入误差校准。如下图																

		<p>【误差校准】</p> <table border="1"> <tr> <td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td></tr> </table>	F1	F2	F3	F4								
F1	F2	F3	F4											
		按 F1 或数字 “1” 进入指标差校正。如下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图进入指标差设置,第一步 仪器处于盘左或盘右都可以。 ●精确照准大致水平的目标, 按 [F4](测量)键。 		<p>【指标差设置】</p> <p>第一步</p> <table border="1"> <tr> <td>水平角:</td> <td>21° 30' 25"</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>90° 02' 12"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td> 角 :</td> <td>0° 00' 12"</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	水平角:	21° 30' 25"	(1)	垂直角:	90° 02' 12"	上	角 :	0° 00' 12"	(3)	设定	重置	测量
水平角:	21° 30' 25"	(1)												
垂直角:	90° 02' 12"	上												
角 :	0° 00' 12"	(3)												
设定	重置	测量												
		精确照准大致水平的目标, 按[F4](测量)键。进入下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●转望远镜, 倒镜位置精确照准同 一目标, 按[F4](测量)键。 进入下图界面。 		<p>【指标差设置】</p> <p>第二步</p> <table border="1"> <tr> <td>水平角:</td> <td>201° 30' 22"</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>269° 58' 12"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td> 角 :</td> <td>0° 00' 12"</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	水平角:	201° 30' 22"	(1)	垂直角:	269° 58' 12"	上	角 :	0° 00' 12"	(3)	设定	重置	测量
水平角:	201° 30' 22"	(1)												
垂直角:	269° 58' 12"	上												
角 :	0° 00' 12"	(3)												
设定	重置	测量												
如右图显示 “i 角计算完成”, 此 时按 F1 [设定], 完成指标差设置。 新的校准值代替旧的校准值。		<p>【指标差设置】</p> <p>i 角计算完成</p> <table border="1"> <tr> <td>水平角:</td> <td>201° 30' 22"</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>269° 58' 12"</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td> 角 :</td> <td>0° 52' 12"</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	水平角:	201° 30' 22"	(1)	垂直角:	269° 58' 12"	上	角 :	0° 52' 12"	(3)	设定	重置	测量
水平角:	201° 30' 22"	(1)												
垂直角:	269° 58' 12"	上												
角 :	0° 52' 12"	(3)												
设定	重置	测量												

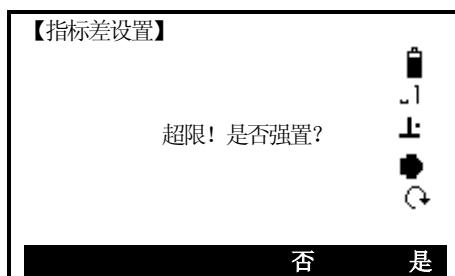注意: 如指标差太大会出来下图提示:



如左图显示，确定无误按 F4[是]，设置指标差。

注：1、重复检验步骤重新测定指标差(i 角)。若指标差仍不符合要求，则应检查校正（指标零点设置）的三个步骤的操作是否有误，目标照准是否准确等，按要求再重新进行设置。

2、经反复操作仍不符合要求时，应送厂检修。

- 零点设置过程中所显示的竖直角是没有经过补偿和修正的值，只供设置中参考不能作它用。

8.6 视准差（视准轴与横轴的垂直度（2C））

• 检验

1、距离仪器大约 100 米的远处设置目标 A，并使目标垂直角在 $\pm 3^\circ$ 以内。精确整平仪器并打开电源。

2、在盘左位置将望远镜照准目标 A，读取水平角。

例：水平角 $L = 10^\circ 13' 10''$

3、松开垂直及水平制动手轮中转望远镜，旋转照准部盘右照准同一 A 点。照准前应旋紧水平及垂直制动手轮，并读取水平角。



例：水平角 $R = 190^\circ 13' 40''$


4、 $2C = L - (R \pm 180^\circ) = -30'' \geq \pm 20''$ ，需校正。

• 校正

A、电子校正操作步骤：

操作步骤	按键	显示
在[菜单]界面。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【菜单】 F1 应用程序 (1) F2 文件管理 (2) F3 系统设置 (3) F4 误差校准 (4) </div>

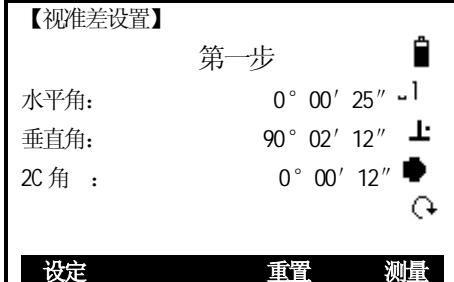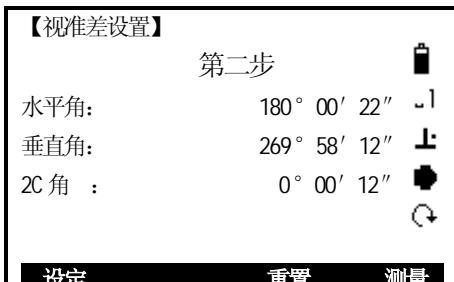		按F4 或 数字[4] 进入误差校准。如下图				
		<p style="text-align: center;">【误差校准】</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>F1</td> <td>F2</td> <td>F3</td> <td>F4</td> </tr> </table>	F1	F2	F3	F4
F1	F2	F3	F4			
		按F2 或数字“2”进入指标差校正。如下图				
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图进入视准差设置,第一步 仪器处于盘左或盘右都可以。 ●精确照准大致水平的目标, 按 [F4](测量)键。 		<p style="text-align: center;">【视准差设置】</p> <p style="text-align: center;">第一步</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	设定	重置	测量	
设定	重置	测量				
		精确照准大致水平的目标, 按[F4](测量)键。进入下图				
<ul style="list-style-type: none"> ●转望远镜, 倒镜位置精确照准同一目标, 按[F4](测量)键。 进入下图界面。 		<p style="text-align: center;">【视准差设置】</p> <p style="text-align: center;">第二步</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	设定	重置	测量	
设定	重置	测量				
如右图显示“2C 计算完成”, 此时 按F1 [设定], 完成视准差设置。 新的校准值代替旧的校准值。		<p style="text-align: center;">【视准差设置】</p> <p style="text-align: center;">2C 计算完成</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>设定</td> <td>重置</td> <td>测量</td> </tr> </table>	设定	重置	测量	
设定	重置	测量				

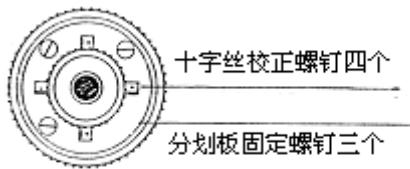

B、光学校正(非专业维修人员勿用)

1、用水平微动手轮将水平角读数调整到消除C后的正确读数：

$$R + C = 190^\circ 13' 40'' - 15'' = 190^\circ 13' 25''$$

2、取下位于望远镜目镜与调焦手轮之间的分划板座护盖，调整分划板上水平左右两个十字丝校正螺丝，先松一侧后紧另一侧的螺丝，移动分划板使十字丝中心照准目标A。

3、重复检验步骤，校正至 $|2C| < 20''$ 符合要求为止。

4、将护盖安装回原位。

注意：校正后需检查光电同轴性。

8.7 横轴误差的校准

由于横轴误差只影响视线的角度，只能通过观测明显低于或高于仪器高度的目标来确定。

若要避免受到视准轴误差的影响，必须在视准轴校准之前进行联合校正。

横轴误差的确定不需要瞄准棱镜或目标平面。因此可以在任何时间进行此项校正。选择一个距离仪器最远的，大大高于或低于仪器的可识别的点，确保可以准确地两次瞄准该点。

操作步骤	按键	显示
在[菜单]界面。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【菜单】 F1 应用程序 (1) F2 文件管理 (2) F3 系统设置 (3) F4 误差校准 (4) </div>
		按F4 或 数字[4] 进入误差校准。如下图

		<p>【误差校准】</p> <table border="0"> <tr> <td>F1 指标差</td><td>(1) </td></tr> <tr> <td>F2 视准差</td><td>(2) </td></tr> <tr> <td>F3 横轴误差</td><td>(3) </td></tr> <tr> <td>F4 误差信息</td><td>(4) </td></tr> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2 F3 F4</p>	F1 指标差	(1)	F2 视准差	(2)	F3 横轴误差	(3)	F4 误差信息	(4)				
F1 指标差	(1)													
F2 视准差	(2)													
F3 横轴误差	(3)													
F4 误差信息	(4)													
		按F3 或数字“3”进入横轴误差校正。如下图												
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图进入横轴误差设置, 第一步仪器处于盘左或盘右都可以。 ●在正镜(盘左)位置精确照准目标(倾角在±10° ~ ±45° 之内), 按[F3](测量)键 10 次。 ●按 F4[输入], 可直接输入横轴误差。 	照准目标 + [F1]10 次	<p>【横轴误差设置】</p> <table border="0"> <tr> <td>第一步</td> <td>[0/10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>335° 28' 41"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>107° 16' 20"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2C 角 :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">设定 测量 输入</p>	第一步	[0/10]		水平角:	335° 28' 41"		垂直角:	107° 16' 20"		2C 角 :	0° 00' 00"	
第一步	[0/10]													
水平角:	335° 28' 41"													
垂直角:	107° 16' 20"													
2C 角 :	0° 00' 00"													
<ul style="list-style-type: none"> ●转望远镜, 倒镜位置精确照准同一目标, 按[F3](测量)键。 进入下图界面。 	倒镜照准棱镜 + [F1]10 次	<p>【横轴误差设置】</p> <table border="0"> <tr> <td>第二步</td> <td>[10/10]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>水平角:</td> <td>155° 27' 01"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>垂直角:</td> <td>252° 43' 47"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2C 角 :</td> <td>0° 00' 00"</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">设定 测量 输入</p>	第二步	[10/10]		水平角:	155° 27' 01"		垂直角:	252° 43' 47"		2C 角 :	0° 00' 00"	
第二步	[10/10]													
水平角:	155° 27' 01"													
垂直角:	252° 43' 47"													
2C 角 :	0° 00' 00"													
		按F1[设定]												
按[F1](设定)完成指标差的校准。 屏幕返回误差校准界面。 [设定]: 用新的校准值代替旧的校准值。 [返回]: 退出程序而不保存新的校准值。		<p>【误差校准】</p> <table border="0"> <tr> <td>F1 指标差</td> <td>(1) </td> </tr> <tr> <td>F2 视准差</td> <td>(2) </td> </tr> <tr> <td>F3 横轴误差</td> <td>(3) </td> </tr> <tr> <td>F4 误差信息</td> <td>(4) </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">F1 F2 F3 F4</p>	F1 指标差	(1)	F2 视准差	(2)	F3 横轴误差	(3)	F4 误差信息	(4)				
F1 指标差	(1)													
F2 视准差	(2)													
F3 横轴误差	(3)													
F4 误差信息	(4)													

8.8 误差信息


操作步骤	按键	显示										
在【菜单】界面。		<p>【菜单】</p> <ul style="list-style-type: none"> F1 误差校准 (1) F2 通讯设置 (2) F3 数据传输 (3) F4 系统信息 (4) <p>F1 F2 F3 F4</p>										
		按F4或数字[4]进入误差校准。如下图										
		<p>【误差校准】</p> <ul style="list-style-type: none"> F1 指标差 (1) F2 视准差 (2) F3 横轴误差 (3) F4 误差信息 (4) <p>F1 F2 F3 F4</p>										
		按F4或数字“4”进入误差显示。如下图										
<ul style="list-style-type: none"> ●如右图显示各种误差值。 ● VT 误差和 VT 误差是自动补偿的误差。 ● F1[置零] 把所有误差置零 ● F3[禁用], 表示仪器计算水平角时, 不使用“视准差”和“横轴差” ● F4[使用], 表示仪器计算水平角时, 使用“视准差”和“横轴差” 	照准目 标 + [F1]10 次	<p>【误差显示】</p> <table border="0"> <tr> <td>指标差:</td> <td>3° 30' 25"</td> </tr> <tr> <td>视准差:</td> <td>0° 00' 25"</td> </tr> <tr> <td>横轴差:</td> <td>0° 00' 00"</td> </tr> <tr> <td>VT 误差:</td> <td>0° 00' 00"</td> </tr> <tr> <td>VT 误差:</td> <td>0° 00' 00"</td> </tr> </table> <p>置零 禁用 使用</p>	指标差:	3° 30' 25"	视准差:	0° 00' 25"	横轴差:	0° 00' 00"	VT 误差:	0° 00' 00"	VT 误差:	0° 00' 00"
指标差:	3° 30' 25"											
视准差:	0° 00' 25"											
横轴差:	0° 00' 00"											
VT 误差:	0° 00' 00"											
VT 误差:	0° 00' 00"											

8.9 光学对中器

• 检验

- 1、将仪器安置到三角架上，在一张白纸上画一个十字交叉并放在仪器正下方的地面上。
- 2、调整好光学对中器的焦距后，移动白纸使十字交叉位于视场中心。
- 3、转动脚螺旋，使对中器的中心标志与十字交叉点重合。
- 4、旋转照准部，每转90°，观察对中点的中心标志与十字交叉点的重合度。

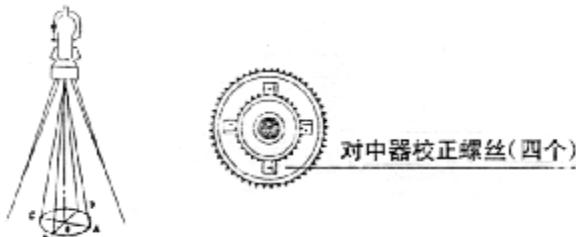5、如果照准部旋转时，光学对中器的中心标志一直与十字交叉点重合，则不必校正。否则需按下述方法进行校正。



• 校正

- 1、将光学对中器目镜与调焦手轮之间的改正螺丝护盖取下。
- 2、固定好十字交叉白纸并在纸上标记出仪器每旋转 90° 时对中器中心标志落点，如图：A、B、C、D点。
- 3、用直线连接对角点 A C 和 B D，两直线交点为 O。
- 4、用校正针调整对中器的四个校正螺丝，使对中器的中心标志与 O 点重合。
- 5、重复检验步骤 4，检查校正至符合要求。
- 6、将护盖安装回原位。

8.10 仪器加常数 (K)



仪器常数在出厂时进行了检验，并在机内作了修正，使 $K=0$ 。仪器常数很少发生变化，但我们建议此项检验每年进行一至二次。此项检验适合在标准基线上进行，也可以按下述简便的方法进行。

• 检验

- 1、选一平坦场地在 A 点安置并整平仪器，用竖丝仔细在地面标定同一直线上间隔约 50m 的 A、B 点和 B、C 点，并准确对中地安置反射棱镜。
- 2、仪器设置了温度与气压数据后，精确测出 A B、A C 的平距。
- 3、在 B 点安置仪器并准确对中，精确测出 B C 的平距。
- 4、可以得出仪器测距常数：

$$K = A C - (A B + B C)$$

K 应接近等于 0，若 $|K| > 5\text{mm}$ 应送标准基线场进行严格的检验，然后依据检验值进行校正。

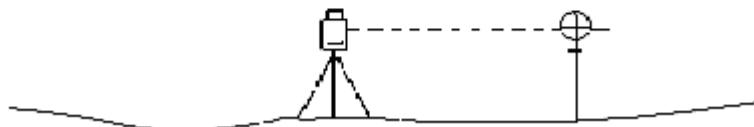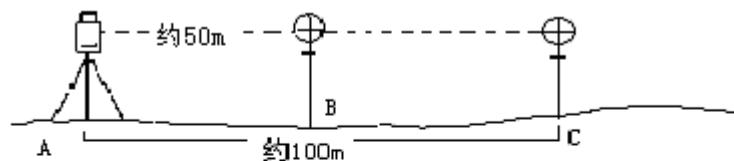

• 校正

经严格检验证实仪器常数 K 不接近于 0 已发生变化，用户如果须进行校正，将仪器加常数按综合常数 K 值进行设置。

● 应使用仪器的竖丝进行定向，严格使 A、B、C 三点在同一直线上。B 点地面要有牢固清晰的对中标记。


● B 点棱镜中心与仪器中心是否重合一致，是保证检测精度的重要环节，因此，最好在 B 点用三角架和两者能通用的基座，如用三爪式棱镜连接器及基座互换时，三角架和基座保持固定不动，仅换棱镜和仪器的基座以上部分，可减少不重合误差。

• 输入加仪器常数

操作步骤	按键	显示
①按【★】键，进入【常用设置】	【★】	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【常用设置】 十字丝照明: 3 ↘ ↗ 激光对点: 0 ↘ 上 对比度: 8 ↘ ↗ 背景光: 关闭 ↘ ↗ 指向 补偿 EDM 作业 </div>
如右图 按 F3 【常数】，进入设置常数界面。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【EDM 设置】 测距模式: 精测 1 次 ↘ ↗ 目标类型: 棱镜 ↘ 上 棱镜常数: 0.0mm ↘ ↗ 气象 格网 常数 信号 </div>

		F3 [常数] 进入下图
如右图输入仪器加常数后，按 F4[确定]。	输入加常数 + [ENT]	<p>【格网因子】</p> <p>加常数: 3.0mm 乘常数: 0.0ppm</p> <p>确定</p>
按[F4]键设定设置并返回 EDM 界面。		<p>【EDM 设置】</p> <p>测距模式: 精测1次 目标类型: 棱镜 棱镜常数: 0.0mm</p> <p>气象 格网 常数 信号</p>

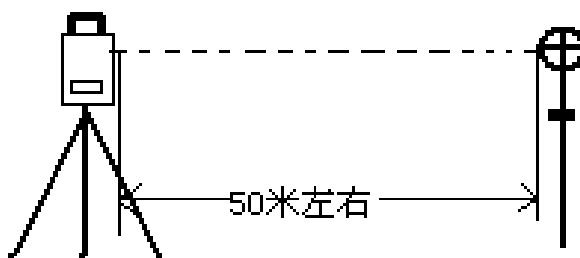8.11 视准轴与发射电光轴的平行度



• 检验

- 1、在距仪器 50 米处安置反射棱镜。
- 2、用望远镜十字丝精确照准反射棱镜中心。
- 3、打开电源进入测距模式按[测距]（或[测存]）作距离测量，左右旋转水平微动手轮，上下旋转垂直微动手轮，进行电照准，通过测距光路畅通信息闪亮的左右和上下的区间，找到测距的发射电光轴的中心。
- 4、检查望远镜十字丝中心与发射电光轴照准中心是否重合，如基本重合即可认为合格。

• **校正**

如望远镜十字丝中心与发射电光轴中心偏差很大，则须送专业修理部门校正。

8.12 无棱镜测距

与望远镜共轴的，用来进行无棱镜测距的红色激光束是由望远镜发出的。如果仪器已校准好，红色激光束将与视线重合。外部影响诸如震动、较大的气温变化等因素都可能使激光束与视线不重合。

●精密测距前，应检查激光束的方向同轴性有无偏移，否则可能导致测距不准。

警告：

直视激光通常是危险的。

预防：

不要直视激光束，或照准别人。通过人体的反射光也可能得到测量结果。

• **检查：**

把随仪器提供的反射片灰色面朝向仪器，放在5米和20米处。仪器置于面II。启动激光功能。用望远镜十字丝中心瞄准反射片中心，然后检查红色激光点的位置。一般来说，望远镜有特殊的滤光器，人眼通过望远镜看不见激光点，可从望远镜上方或反射片侧面观察红色激光点与反射片十字中心的偏离程度。

如果激光中心与十字中心重合，说明调整到了所需精度。如果点的位置与十字标记偏离超过限制，则需送专业维修部门调整。

●如果激光点把反射面照得太亮，可用白色面代替灰色面来检查。

8.13 基座脚螺旋

如果脚螺旋出现松动现象，可以调整基座上脚螺旋调整用的2个校正螺丝，拧紧螺丝到合适的压紧力度为止。

8.14 反射棱镜有关组合件

1 反射棱镜基座连接器

基座连接器上的长水准器和光学对中器是否正确应进行检验，其检校方法见§8.1和§8.9的说明。

2 对中杆垂直

如§8.9中图所示，在C点划“+”字，对中杆下尖立于C，整个检验不要移动，两支脚e和f分别支于十字线上的E和F，调整e、f的长度使对中杆圆水准器气泡居中。

在十字线上不远的A点安置置平仪器，用十字丝中心照准C点脚尖固定水平制动手轮，上仰望远镜使对中杆上部D在水平丝附近，指挥对中杆仅伸缩支脚e，使D左右移动至照准十字丝中心。此时，C、D两点均应在十字丝中心线上。

将仪器安置到另一十字线上的B点，用同样的方法。此时，仅伸缩支脚f，令对中杆的D点重合到C点的十字丝中心线上。

经过仪器在A B两点的校准，对中杆已垂直，若此时杆上的圆水准器的气泡偏离中心，则调整圆水准器下边的三个改正螺丝使气泡居中的说明。

再作一次检校，直至对中杆在两个方向上都垂直且圆气泡亦居中为止。



九、技术参数

	STS720	STS720R	STS720R6
发射光源	红外激光	可见激光	可见激光
对点方式	激光对点		
距离测量			
最大距离 (良好天气)	单棱镜	5.0km	
	无棱镜	300m	600m
	无棱镜最大距离条件：目标为柯达灰卡白色面（90%反射率），测程和精度会因所测物体观 测条件和环境条件的不同而不同		
数字显示	最大：99999999.9999 m 最小 0.1 mm		
准确度	有棱镜：2+2ppm 免棱镜：5+3ppm		
测量时间	测量 1.0 秒、跟踪 0.5 秒		
气象修正	输入参数自动改正		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		
角度测量			
测角方式	连续绝对式		
码盘直径	79mm		
最小读数	0.1"/1"/5"/10"可选		
准确度	2"		
探测方式	水平盘：对径 竖直盘：对径		
望远镜			
成像	正像		
镜筒长度	154mm		
物镜有效孔径	望远：45mm 测距：50mm		
放大倍率	30X		
视场角	1° 30'		
分辨率	3"		
最小对焦距离	1m		
自动垂直补偿器			
系统	双轴光电式		
工作范围	±3'		
分辨率	1"		
水准器			
管水准器	30"/2mm		

圆水准器	8/2mm
光学对中器	
成像	正像
放大倍率	3X
调焦范围	0.5m~∞
视场角	5°
激光对中器	
准确度	1.5m 处±1.5mm
显示部分	
类型	双面, 数字键+字母键
数据传输	
接口	SD 卡,USB
机载电池	
电源	可充电镍氢电池
电压	直流 6V
连续工作时间	8h
尺寸及重量	
外形尺寸	(200×170×350) mm
重量	6.0 kg

十、附件

- 包装箱 1 个
- 主机 1 台
- 备用机载电池 1 个
- 充电器 1 个
- 锤球 1 个
- 校正针 2 支
- 软毛刷 1 个
- 改锥 1 把
- 内六方扳手 2 把
- 绒布 1 块
- 干燥剂 1 袋
- 合格证 1 张

【附录 A】 计算道路定线元素

道路定线放样程序放样的定线元素包括直线、弧和缓和曲线。

备注：

道路定线数据可以从计算机中装入，也可直接手工输入；

道路定线数据通过桩号来管理；

I、道路定线元素

有两种方法用于输入定线元素：


从计算机中装入定线元素；

从 STS700(R) 系列全站仪上手工输入。

下面介绍怎样输入定线元素。

定线元素	参数
直线	方位角, 距离
缓和曲线	半径, 缓和曲线长度
弧	半径, 弧长
点	N, E 坐标, 半径, A1, A2

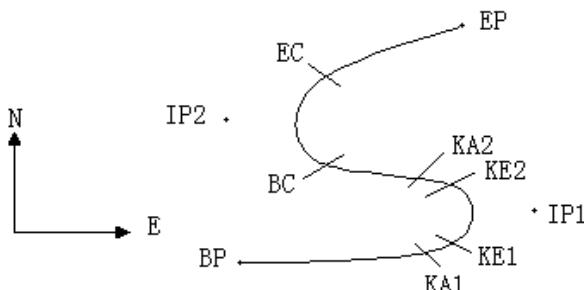备注：当从计算机装入数据或选择点号输入项时，可以不用计算参数。



点名	北 (N)	东 (E)	半径 (R)	缓和曲线 A1	缓和曲线 A2
BP	1100.000	1050.000			
IP1	1300.000	1750.000	100.000	80.000	80.000
IP2	1750.000	1400.000	200.000	0.000	0.000
EP	2000.000	1800.000			

例如：

在程序菜单选择定义道路的水平定线(定义水平定线)，按照如下方式输入数据：

桩号	0
N	1100.000
E	1050.000

按[ENT]键后，再按[F4](点)键，按照如下输入数据：

N	1300.000
E	1750.000
R	100.000
A1	80.000
A2	80.000

按照上述方法输入下列数据：

N	1750.000
E	1400.000
R	200.000
A1	0.000
A2	0.000

N	2000.000
E	1800.000
R	0.000
A1	0.000
A2	0.000

上述数据从仪器中传到计算机中的格式如下：

```
START 0.000,1050.000,1100.000 CRLF
PT 1750.000,1300.000,100.000,80.000,80.000 CRLF
PT 1400.000,1750.000,200.000,0.000,0.000 CRLF
PT 1800.000,2000.000,0.000,0.000,0.000 CRLF
```

2、计算道路定线元素

(1) 计算缓和曲线长度

$$L_{1,2} = \frac{A_{1,2}^2}{R}$$

$L_{1,2}$: 缓和曲线长度

$A_{1,2}$: 缓和曲线参数

R : 半径

$$L_1 = \frac{A_1^2}{R} = \frac{80^2}{100} = 64 \text{ m}$$

$$L_2 = \frac{A_2^2}{R} = \frac{80^2}{100} = 64 \text{ m}$$

(2) 计算转向角

$$t = \frac{L^2}{2A^2}$$

$$t_1 = \frac{64^2}{2 \cdot 80^2} = 0.32 \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \text{deg} \quad \Rightarrow \quad 0.32 \frac{180}{\pi} = 18^\circ 20' 06''$$

$$\therefore t_1 = -t_2$$

(3) 计算过渡曲线点的坐标

$$N = A \cdot \sqrt{2t} \left(1 - \frac{t^2}{10} + \frac{t^4}{216} - \frac{t^6}{9360} \dots\right)$$

$$E = A \cdot \sqrt{2t} \left(\frac{t}{3} - \frac{t^3}{42} + \frac{t^5}{1320} - \frac{t^7}{7560} \dots\right)$$

$$\begin{aligned} N &= 80 \cdot \sqrt{2 \cdot 0.32} \left(1 - \frac{(0.32)^2}{10} + \frac{(0.32)^4}{216} - \frac{(0.32)^6}{9360} \dots\right) \\ &= 64 \left(1 - \frac{0.01024}{10} + \frac{0.01048576}{216} - \frac{0.00107341824}{9360}\right) \\ &= 64(1 - 0.01024 + 0.00004855 - 0.000000011) \\ &= 64 * 0.98981 \\ &= 63.348 \end{aligned}$$

同样: E 的值为:

$$\begin{aligned} E &= 80 \cdot \sqrt{2 \cdot 0.32} \left(\frac{0.32}{3} - \frac{(0.32)^3}{42} + \frac{(0.32)^5}{1320} - \frac{(0.32)^7}{7560} \dots\right) \\ &= 64(0.10666667 - 0.00078019 + 0.0000025 - 0) \\ &= 6.777 \end{aligned}$$

这个例子是一个对称的过渡曲线。N1=N2, E1=E2

(4) 计算矢高 ΔR

$$\Delta R = E - R(1 - \cos t)$$

$$\begin{aligned}\Delta R &= 6.777 - 100(1 - \cos 18^\circ 20' 06'') \\ &= 1.700\end{aligned}$$

对称过渡曲线中 $\Delta R_1 = \Delta R_2$

(5) 计算过渡点坐标

$$N_m = N - R \sin t = 63.348 - 100 \sin 18^\circ 20' 06'' = 31.891$$

对称过渡曲线中 $N_{m1} = N_{m2}$

(6) 计算切线长

$$D_1 = R \tan\left(\frac{LA}{2}\right) + \Delta R_2 \cos ec(LA) - \Delta R_1 \cot(LA) + N_{m1}$$

$$LA = +111^\circ 55' 47'', \quad \cos ec = \frac{1}{\sin}, \quad \cot = \frac{1}{\tan}$$

$$\begin{aligned}D_1 &= 100 * \tan(111^\circ 55' 47'' / 2) + 1.7(1 / \sin 111^\circ 55' 47'') \\ &- 1.7(1 / \tan 111^\circ 55' 47'') + 31.891 \\ &= 148.06015 + 1.8326 + 0.6844 + 31.891 \\ &= 182.468\end{aligned}$$

$$D_1 = D_2$$

(7) 计算 KA1 的坐标

$$N_{KA1} = N_{IP1} - D_1 \cdot \cos a_1$$

$$E_{KA1} = E_{IP1} - D_1 \cdot \sin a_1$$

从 BP 到 IP1 的方位角 $\Rightarrow a_1 = 74^\circ 03' 16.6''$

$$N_{KA1} = 1300 - 182.468 * \cos 74^\circ 03' 16.6'' = 1249.872 \text{ m}$$

$$E_{KA1} = 1750 - 182.468 * \sin 74^\circ 03' 16.6'' = 1574.553 \text{ m}$$

(8) 计算弧长

$$L = R(LA - t_1 + t_2)$$

$$= R(111^\circ 55' 47'' - 2 * 18^\circ 20' 06'')$$

$$= 100(75^\circ 15' 35'' \frac{P}{180^\circ})$$

$$= 131.353 \text{ m}$$

(9) 计算 KA2 的坐标

$$\begin{aligned}N_{KA2} &= N_{IP1} - D_2 \cdot \cos a_2 \\E_{KA2} &= E_{IP1} - D_2 \cdot \sin a_2\end{aligned}$$

从 IP1 到 IP2 的方位角 $\Rightarrow a_2 = 322^\circ 07' 30.1''$

$$N_{KA2} = 1300 - (-182.468) * \cos 322^\circ 07' 30.1'' = 1444.032 \text{ m}$$

$$E_{KA2} = 1750 - (-182.468) * \sin 322^\circ 07' 30.1'' = 1637.976 \text{ m}$$

(10) 计算弧长的特征点坐标 BC, EC

弧长 $CL = R \cdot IA$

$IA = 95^\circ 52' 11''$

所以

$$CL = 200 * 95^\circ 52' 11'' * \frac{P}{180^\circ} = 334.648 \text{ m}$$

切线长

$$TL = R \cdot \tan\left(\frac{IA}{2}\right) = 200 * \tan(95^\circ 52' 11'' / 2) = 221.615 \text{ m}$$

计算每一点的坐标为:

$$N_{BC} = N_{IP2} - TL \cdot \cos a_2$$

$$E_{BC} = E_{IP2} - TL \cdot \sin a_2$$

$$N_{EC} = N_{IP2} - TL \cdot \cos a_3$$

$$E_{EC} = E_{IP2} - TL \cdot \sin a_3$$

这里:

a_2 (从 IP1 到 IP2 的方位角) $= 322^\circ 07' 30.1''$

a_3 (从 IP2 到 EP 的方位角) $= 57^\circ 59' 40.6''$

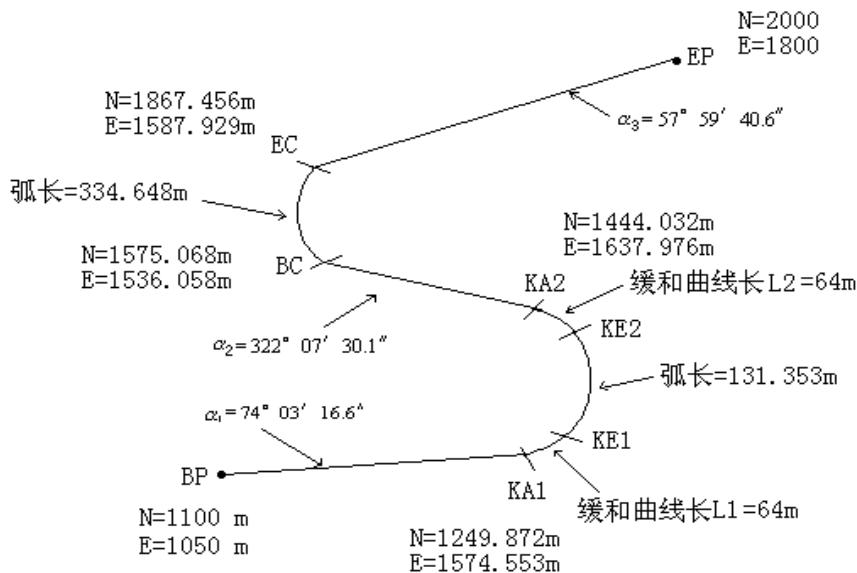
$$N_{BC} = 1750 - 221.615 * \cos 322^\circ 07' 30.1'' = 1575.068 \text{ m}$$

$$E_{BC} = 1400 - 221.615 * \sin 322^\circ 07' 30.1'' = 1536.058 \text{ m}$$

$$N_{EC} = 1750 - (-221.615) * \cos 57^\circ 59' 40.6'' = 1867.456 \text{ m}$$

$$E_{EC} = 1400 - (-221.615) * \sin 57^\circ 59' 40.6'' = 1587.929 \text{ m}$$

现在将计算的结果显示在图上:



按照如下方式计算坐标和距离：

计算直线长度

直线

$$BP \cdot KA1 = \sqrt{(1249.872 - 1100.000)^2 + (1574.553 - 1050)^2} = 545.543 \text{ m}$$

$$\text{直线 } KA2 \cdot BC = \sqrt{(1575.068 - 1444.032)^2 + (1536.058 - 1637.976)^2} = 166.005 \text{ m}$$

直线

$$EC \cdot EP = \sqrt{(2000 - 1867.456)^2 + (1800 - 1587.929)^2} = 250.084 \text{ m}$$

起始点坐标(BP)

N 1100.000 m

E 1050.000 m

BP 和 KA1 间的直线

方位角 $74^\circ 03' 16.6''$

距离 545.543 m

KA1 和 KE1 间的过渡曲线

半径 -100 m (“-” 表示朝着终点的方向曲线向左转)

长度 64 m

KE1 和 KE2 间的弧

半径 -100 m (“-” 表示朝着终点的方向曲线向左转)

长度 131.354 m

KE2 和 KA2 间的过渡曲线

半径 -100 m (“-” 表示朝着终点的方向曲线向左转)

长度 64 m

KA2 和 BC 间的直线

方位角 322° 07' 30.1"

距离 166.004 m

BC 和 EC 间的弧

半径 200 (没有符号表示朝着终点的方向曲线向右转)

长度 334.648 m

EC 和 EP 间的直线

方位角 57° 59' 40.6"

距离 250.084 m